

PANATERM Ver6.0変更内容

1.03.0016/2.03.0018 → 1.03.0020/2.03.0022 変更内容詳細

●バージョン情報

対象	内容	バージョン
Setup	32bit版 インストーラ	1.03.0020
	64bit版 インストーラ	2.03.0022
PANATERM	PANATERM本体	6.0.1.15
ParameterConverter	パラメータファイル変換ソフト	1.0.0.9
SimMotor	シミュレーション用ソフト	2.0.0.10
Setup (USBDriver)	32bit版 USB通信用デバイスドライバ インストーラ	1.00.0000
	64bit版 USB通信用デバイスドライバ インストーラ	2.00.0000
USBDriver	32bit版 USB通信用デバイスドライバ	1.0.0.0
	64bit版 USB通信用デバイスドライバ	1.0.0.0
操作マニュアル	セットアップ支援ソフトウェア PANATERM Ver. 6.0	3.06

●仕様変更内容

No	対象	内容
1	PANATERM	MINAS-A6Bシリーズ、MINAS-A6BLシリーズ Ver1.06のアンプに対応しました。
2	インストーラ	.NET Framework 3.5 SP1がインストールされていないWindows 7以降のPCにおいて、.NET Framework 3.5 SP1のインストール要求を、PANATERM初回起動時ではなくインストール時に変更しました。
3	操作マニュアル	操作マニュアルの誤記を訂正しました。
4	PANATERM	下記に示す8件を修正しました。

●修正履歴

No	機能	現象
1	オブジェクトエディタ、ブロック動作エディタ	各設定値の送信処理にて、送信失敗した場合、サーボアンプの設定値と異なってしまう点を修正しました。
2	Z相サーチ	サーボオフ実行後、Z相サーチ画面が反応しなくなることがある点を修正しました。
3	ゲイン調整	パラメータタブのキーボード操作時に、例外エラーが発生することがある点を修正しました。
4	PANATERM	通信遮断時に、再接続しないことがある点を修正しました。
5	アラーム	オフライン時に、メニューバーのアラームクリアが有効になっている点を修正しました。
6	パラメータ	「表示-設定値の説明」にチェックを入れた状態で、例外エラーが発生することがある点を修正しました。
7	アンプとの接続を選択	通信遮断時や更新機能実行時に表示と異なるアンプを操作することがある点を修正しました。
8	パラメータ	MINAS-A6シリーズの誤記を訂正しました。