Panasonic®

取扱説明書

PANATERM for BL 対応 回路一体型ブラシレスモータ B1シリーズ Gタイプ

- ●このたびは、パナソニック製品を お買い上げいただき、まことにあり がとうございます。
- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、 正しく安全にお使いください。
- ●ご使用の前に『安全上のご注意』 (P.2~4)を、必ずお読みください。 この取扱説明書は大切に保管して ください。



●この製品は産業機器用です。一般のご家庭ではご使用できません。

●製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

この取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください

■もくじ ページ	ページ
■もくじ ページ	Λ - 9
安全上のご注意2	設定器B(オプション)の使用方法20
はじめに 5	操作方法······21
各部のなまえ・注意事項 6	試運転(設定器B)22
設置のしかた 7	パラメータのコピー方法24
システム構成と配線 9	パラメータ一覧(出荷設定)26
配 線]]	パラメータの解説28
試運転12	PANATERM for BL の概要34
負荷・使用条件の確認13	LED 表示 ·······34
ギヤヘッドの組み込み15	海外規格への適応35
保守・点検16	仕様38
保護機能17	オプション41
トリップの解除方法18	保証43
トラブルシューティング19	アフターサービス (修理)

安全上のご注意 (必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明して います。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明して います。

「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。

⚠ 注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれが ある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

してはいけない内容です。

0

実行しなければならない内容です。

企 危険

運転中モータの回転部には、 絶対に触らない。

けがの原因になります。

ケーブルに傷をつけたり、無理 な力を加えたり、重いものをの せたり、挟み込んだりしない。

感電・故障・破損の原因になり ます。

モータは温度が高くなるの で触らない。

() やけどの原因になります。

腐食性の雰囲気、引火性の ガスの雰囲気、可燃性の物 の近くで使用しない。

() 火災の原因になります。

モータのアース線は必ず接 地する。

感電の防止になります。

緊急時に即時に運転を停止し 電源を遮断できるように、外 部に非常停止回路を設置する。

」けが・感電・火災・故障・破損の 防止になります。

地震発生のあとは、必ず安 全性の確認を行う。

▲ 感電・けが・火災の防止になり ます。

金属などの不燃物に取り付 ける。

火災の防止になります。

過電流保護装置·漏電遮断 器·温度過昇防止装置·非常 停止装置を必ず設置する。

感電・けが・火災の防止になり ます。

地震の時、火災および人身 事故が起こらないように、確 実に設置・据付けを行う。

」けが・感電・火災・故障・破損の 防止になります。

配線作業は、必ず電気工事 専門家が行い、正しく確実に 行う。

感電・けが・火災・故障・破損の 防止になります。

△ 注意

瞬停発生時の復電後、突然 再始動する可能性があるた め、機械には近寄らない。再 始動しても人に対する安全を 確保する機械の設定を行う。

けがの原因になります。

モータの周囲には通風を妨 げる障害物を置かない。

(人) やけどや火災の原因になります。

運搬時は、ケーブルやモー 夕の軸を持たない。

けがの原因になります。

△ 注意

主電源側に設置した電磁接触器などでモータの運転、停止は絶対に行わない。

0

故障の原因になります。

モータ軸を外部より駆動しない。

〉火災·感電·故障の原因になり ます。

トリップ時は原因を取り除き、 安全を確保した後、トリップ リセットし、再始動する。

1 けがの原因になります。

ギヤヘッドの空転やロック、 グリース漏れに対する安全 装置を設置する。

● けが・破損・汚損の原因になります。

指定された電圧を守る。

感電・けが・火災の原因になります。

頻繁な主電源の投入、遮断はしない。

 \bigotimes \forall

故障の原因になります。

絶対に改造・分解・修理をしない。

試運転はモータを固定し機械系と切り離した状態で動作確認後機械系に取り付ける。

(けがの原因になります。

専門家が保守・点検を行う。

けがや感電の原因になります。

製品を廃棄するときは、産業廃棄物として処理する。

はじめに

 
開梱されたら

- ・ご注文の機種は、合っていますか?
- ・ 運搬中に破損していませんか?


万一不具合なところがありましたら、お買い求めの購入店へご連絡ください。

ブラシレスモータの機種確認

銘板の内容



機種名の見方

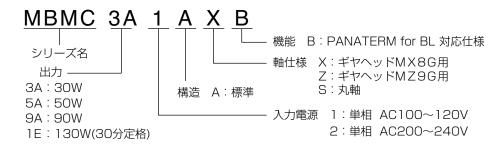


製造番号の見方



各部のなまえ・注意事項

各部のなまえ

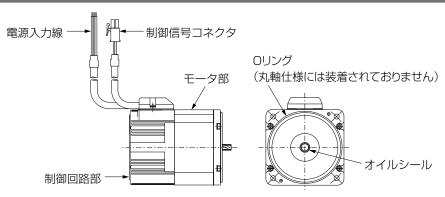

製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

正しくお使いいただくための注意事項

- ① このモータは制御回路内蔵型です。制御回路は温度、衝撃に対しデリケートですので、 この取扱説明書をよくお読みになり、正しく設置してください。
- ② このモータはパワー素子を高速でスイッチングさせてモータを制御しています。 そのためモータを運転すると、漏れ電流が増加し、漏電ブレーカが動作する場合があります。
 - その場合は、漏電ブレーカにインバータ用として高周波対策を施したものを使用してください。
- ③ モータの起動・停止は運転指令入力「I1」や設定器A、BのRUN/STOPスイッチにて行ってください。電源の投入、遮断で行うと内部回路の寿命が短くなる恐れがあります。

設置のしかた

モータ

ブラシレスモータは、故障や事故を防ぐために正しく設置してください。

運搬

運搬時は、落下・転倒によるけがや、装置の破損が発生しないように、十分注意ください。

保管

- ・振動のない、温度変化の少ない、清潔で乾燥した屋内に保管ください。
- ・ギヤヘッドを単体で保管する場合は、出力軸を下向きにして、保管ください。 (グリース漏れのおそれがあります。)

設置場所

設置場所の良否は、ブラシレスモータの寿命に大変影響しますので、下記条件に合った場所を選んでください。

- ①雨水や直射日光があたらない屋内。
- ② 硫化水素、亜硫酸、塩素、アンモニア、硫黄、塩化性ガス、硫化性ガス、酸、アルカリ、塩等の腐食性雰囲気・引火性ガスの雰囲気、可燃物の近くでは使用しないでください。
- ③ 研削液・オイルミスト・鉄粉・切粉などがかからない場所。
- ④ 風通しが良く、湿気・油・水の浸水の少ない場所、また、炉などの熱源より離れた場所。
- ⑤ 点検・清掃のしやすい場所。
- ⑥振動のない場所。
- ⑦ モータは密閉した環境で使用しないでください。密閉するとモータが高温になり、寿命が短くなります。

ギヤヘッドの設置における注意事項

ギヤヘッドのライフエンドでは、歯の破損による空転、噛込みによるロック、グリース漏れ等のおそれがあります。万一これらの不具合が発生した場合でも安全が確保できるように安全装置を設置ください。

- ・リフターなどでは、歯の破損による落下防止装置を設置ください。
- ・ドアの開閉等の用途では、ギヤ噛込みによるロック対策として、開放装置等を設置くだ さい。
- ・食品機械、繊維機械等においてはグリース漏れ対策として、オイルパン等を設置ください。
- ・ギヤヘッドの近傍にエンコーダ・センサ・接点等を設置しないでください。設置される場合は、それらに対するグリース漏れ対策を行ってください。
- ・思わぬ事故がおこらないよう、日常点検の励行をお願いします。

設置のしかた

環境条件

	項目	条 件
周囲温度	ブラシレスモータ	-10℃~40℃(凍結なきこと)*¹
四四/	設定器A・B(オプション)	-10℃~50℃(凍結なきこと)
	周囲湿度	85% RH 以下(結露なきこと)
	保存温度	常温・常湿 *2
保護構造	ブラシレスモータ	IP65(出力軸回転部、リード線先端部を除く) ・EN 規格(EN60529、EN60034-5)に規定された 試験条件に適合するモータです。常時水洗いされるなど、 長期間に渡って防水性能が必要な用途には、適用できま せん。
	設定器A・B(オプション)	IP20相当
	振 動	4.9m/s²以下 (10~60Hz)
	標高	1000m以下

- ※1 周囲温度はモータより 5cm 離れたところの温度です。
- ※2 輸送中などの短時間許容できる保存温度は-20~60℃(凍結なきこと)です。

その他

● 油・水対策


- ①油・水の浸水対策として、できる限りケーブルの口出し部を下向きにしてください。
- ② モータに油・水が常時降りかかる環境での使用は避けてください。
- ③ケーブルが油・水に浸かった状態での使用は避けてください。

● ケーブルへのストレス

- ① ケーブルの口出し部・接続部に屈曲や自重によるストレスが加わらないようにしてください。
- ② モータが移動する設置の場合には、モータのケーブルを固定し、その先に接続される延長ケーブルをケーブルベアに収納し、屈曲によるストレスをできる限り小さくしてください。
- ③ ケーブルの屈曲半径は、できる限り大きく取ってください。

システム構成と配線

システム構成・配線全体図

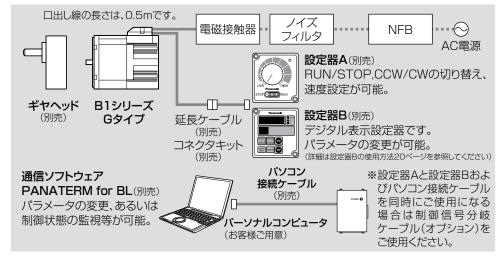

- ・配線作業は、必ず電気工事の専門家が行ってください。
- ・感電防止のため、配線が終わるまで電源は入れないでください。
- ・各種オプション品(別売)の詳細は41ページを参照してください。

配線用機器の選定

- ・推奨ノイズフィルター オプション品番: DVOP3611-5メーカ品番: SUP-FQ5-FR-6 (岡谷電機産業(株))
- ・ノーヒューズ・ブレーカ(NFB)、電磁接触器、(パナソニック電工(株)製)および電線の選定 (機器内配線)(海外規格対応の場合は「海外規格への適応」項を参照)

電 圧	容量	NFB	電磁接触器	電線(mm²)
电 圧	(W)	(定格電流)	(接触構造)	主回路・アース	制御回路
単相100V	30~90	BBC25N(5A)	BMFT61041N (3P+1a)	0.5(AWG20)	0.13(AWG26)
単相200V	30~130	BBC25N(5A)	BMFT61042N (3P+1a)	0.5(AWG20)	0.13(AWG26)

■アース端子は必ず接地してください。

ノーヒューズ・ブレーカ(NFB)より電源側(機器外)の配線については、主回路・アース共に ϕ 1.6mm (2.0mm²) 以上で配線ください。またアースは、D種接地 (100 Ω 以下) としてください。

● リレーの選定

制御入力端子など制御回路に使用するリレーは、接触不良を防止するため小信号用(最低保証電流 1 mA以下)を使用してください。

<参考例>パナソニック電工: DS形, NK形, HC形 オムロン: G2A形


● 制御回路用スイッチの選定

リレーの代わりにスイッチを使用される場合は、接触不良を防止するため微小電流用のものを使用してください。<参考例>日本開閉器:M-2012J-G

システム構成と配線

配線

標準配線図

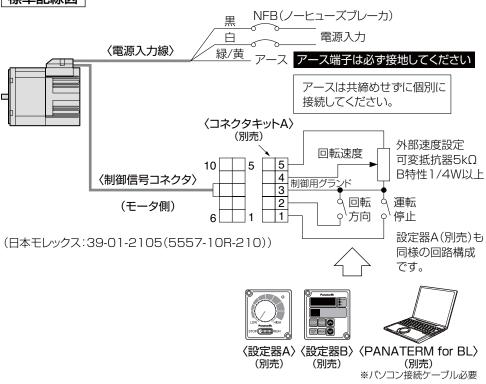

設定器と外部信号入力を同時にご使用になる場合は、制御信号分岐ケーブル(別売)をご使用ください。

<ご注意>

設定器Aと外部信号入力を同時にご使用になる場合は、設定器Aの端子番号1および2への線は切断してください。誤動作の原因となります。

各種オプション品(別売)の詳細は41ページを参照してください。

配線


端子の機能

<電源入力線>

電線色	名 称	機能説明
白、黒(L1、L2)	電源入力線	電圧仕様にあった商用電源に接続してください。
緑/黄(E)	アース線	モータを接地するための線です。


<制御信号コネクタ> 日本モレックス 39-01-2105 (5557-10R-210)

端子 番号	端子 記号	端子名称	機能説明	線色
1	11*1	運転指令入力	「[1]」-「GND」間短絡で運転、開放で停止	茶
2	I2*1	回転方向切替入力	「I2」-「GND」 間短絡で CW 運転、開放で CCW 運転 **2	赤
3	GND	制御用グランド	入出力信号、アナログ速度指令入力の共通グランド *3	橙
4	FIN	アナログ 速度指令入力	DCO 〜 5V の電圧を加えることにより、速度を設定入 カインピーダンス 100 k Ω	黄
5	+5V	外部速度設定用電源	FIN 入力に外部可変抵抗 (5kΩ B特性) をつなぐ場合の専用電源出力 (その他には使用できません。)	緑
6	01*1	トリップ出力	トリップ信号出力。トリップ時「L」(接点 ON) オープンコレクタ Vce max; DC 30V, lc max; 50 mA	青
7	SCK	設定器Bまたは	設定器B用インターフェイス。	紫
8	SIN	PANATERM for BL	PANATERM for BL 用インターフェイス。	灰
9	SOT	用インターフェイス	(オプション(別売)のパソコン接続ケーブル必要)	白
10	(N/A)	_	(何も接続しないでください)	黒

 


- ※ 1 入出力の機能については PANATERM for BL または、設定器Bで変更できます。 出荷設定時を表しています。
- ※ 2 回転方向はモータ軸での方向です。ギヤヘッドを組み込むと減速比によってはモータの回転方向とギヤヘッドの出力軸の回転方向が逆になるものがあります。13 ページの許容軸トルクの表を参照してください。(CW:モータ軸側から見て時計方向回転 CCW:モータ軸側から見て反時計方向回転)
- ※3 外部可変抵抗使用時に抵抗と制御用GNDの接続が切れてしまうと、可変抵抗の設定に関係なく FIN に5Vが入力され、上限速度を指令することになるため、GNDの接続には十分ご注意ください。
- 適合コネクタについてはオプションコネクタキットA (DVOP3600) を参照ください。また、制御信号線を延長される場合は5m以下、線材は AWG26 (0.12mm²) 以上としてください。

入力回路

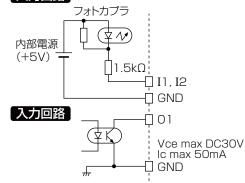

FIN特性

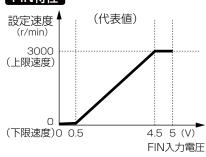

試運転

運転前の点検・試運転(設定器A)

・設定器Aを接続


運転前の点検

- (1) 配線に誤りがありませんか。
- (2)入力電源は定格通りですか。

試運転

RUN/STOPスイッチをRUN側に切り替えるとモータは回転、STOP側に戻すと停止。回転方向は、設定器側面の回転方向選択スイッチで切替できます。RUNの状態で、切替えた場合、急に反転するため、負荷の慣性によっては、トリップする場合があります。回転速度は、速度ボリュームで調整できます。長時間停止する場合は、電源を切ってください。

- RUN/STOP スイッチを RUN 側にしたまま電源を切り、再度電源を投入すると、モータが再始動し、危険です。電源投入時は、必ず STOP 側になっていることを確認してください。
- ギヤヘッドを組込むと減速比によってギヤヘッド出力軸の回転方向が逆になるものがあります。13ページの許容軸トルクの表を参照してください。

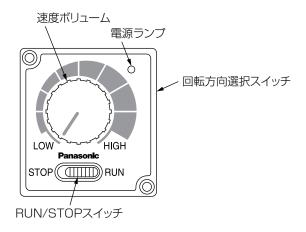

負荷・使用条件の確認

製品を永らくご使用頂くために、使用条件を確認ください。使用条件により、発熱や軸の破損等を招きかねません。十分に使用条件を確認の上、許容範囲内で、ご使用ください。

標準寿命

標準寿命は、ギヤヘッド付きの場合、5,000 時間です。モータ単体(丸軸)の場合、10,000 時間です(ただし、オイルシールのシール性能の標準寿命は5,000 時間です)。標準寿命とは、常温常湿、一様負荷(ギヤヘッドの許容軸トルク、モータの定格トルク)で、1日8時間運転(サービスファクタ:Sf = 1.0)の時の設計寿命を言います。

サービスファクタ(Sf)

サービスファクタ (Sf) は、負荷の衝撃の大きさや、運転時間により変ります。負荷条件 の違いによるサービスファクタの値を下表に示します。

負荷の種類	負荷の例	ţ	サービスファクタ								
貝叩の俚規	貝仰の例	5時間/日	8 時間 / 日	24 時間 / 日							
一様負荷	一方向連続運転	0.8	1.0	1.5							
軽衝撃	起動、停止、カム衝撃	1.2	1.5	2.0							
中衝撃	瞬時正逆転、瞬時停止	1.5	2.0	2.5							
重衝撃	中衝撃頻度の大のもの	2.5	3.0	3.5							

許容軸トルク

サービスファクタと実負荷トルク T1 から必要なギャヘッドの許容軸トルク TA が求められます。

$T_A=T_1\times Sf$

所要トルク(連続値)が下記の表の許容軸トルク以内になるようにギヤヘッド・モータを 選定ください。但しトルク T₁ は、Sf に関係なく許容軸トルク T₄ を超えないこと。

単位:N·m

機種名 減速		- 1	3.6	5	6	7.5	9	-		- 1	-		25				60	75			- 1	150	180	200
MBMC3A A	XB 0).23	0.28	0.38	0.46	0.58	0.69	0.77	0.96	1.15	1.39	1.55	1.93	2.16	2.60	3.55	4.36	5.43	6.45	6.99		7.84		_
MBMC5A A	XB 0).39	0.46	0.64	0.77	0.96	1.16	1.29	1.61	1.92	2.33	2.59	3.23	3.61	4.33	5.93	7.29			7.8	34			-
MBMC9A A	ZB).67	0.81	1.12	1.34	1.69	2.02	2.28	2.54	3.06	3.72	4.11	5.27	6.22	6.96	9.81	11.7	14.7	17.3	19.0		19	.6	
MBMC1E□A MZ9G□B	ZB ₁	.01	1.21	1.69	2.02	2.54	3.04	3.42	3.82	4.59	5.58	6.17	7.91	9.34	10.5	14.7	17.5				19.6			


※ 回転方向は がモータと同方向、他は逆方向となります。

負荷・使用条件の確認

軸許容荷重

軸許容荷重は、以下の表の荷重以内で使用ください。

	機種名	許容オーバー ハング (W)	許容スラスト (F)
	MBMC3A ☐ ASB	100N	10N
モータ	MBMC5A ☐ ASB	100N	10N
単体	MBMC9A ☐ ASB	150N	20N
	MBMC1E2ASB	150N	20N
ギヤ付	MX8G タイプ	294N	49N
イバリ	MX9G タイプ	588N	147N

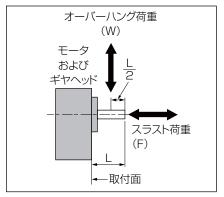

許容負荷慣性モーメント

加減速時間設定は 0.3 秒 (初期設定) とします。

許容負荷慣性モーメントは、以下の表の値以内で使用ください。

(丸軸での許容値は停止動作が初期設定のフリーラン停止の場合の値です。減速停止の場合は回生のため丸軸のみ下記の4分の1の値となります。慣性を小さくしない場合は減速時間を長く設定ください。)

単位:×10-4kg·m²

機種名	減速比	3	3.6	5	6	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	200	丸軸
MBMC5	A AXB A AXB G B		1.79	3.42	4.90	7.72	11.2	13.8	21.6	30.6	45.2	55.8	86.9	127	183				34	42				_	2.5
	A□AZB E□AZB G□B	5.93	8.47	16.4	23.6	37.3	53.4	67.6	98.3	142	211	257	423	589	847				16	84				1684	5.6

ギヤヘッドの組み込み

ギヤヘッドの組み込み

●組み込み前の準備


- ① この取扱説明書に記載するモータの適合ギヤヘッドは、MX8G □ B (30W、50W 用) および MX9G □ B (90W、130W 用) です。適合ギヤヘッド以外の組合せでは絶対にご使用にならないでください。故障の原因になります。
- ② O リングがモータフランジ面の奥に装着されていることを確認ください。 O リングが浮いた状態でギヤヘッドを組み込むと、グリース漏れの原因になります。
- ③ ギヤヘッドの端面にグリースが付着している場合は、よくふき取ってください。 グリースが付着したまま組み立てますと、グリースがにじみ出す原因になります。

●組み込み

- ① モータピニオンを上向きにし、モータのリード線の方向とギヤヘッドの出力軸の関係を機器にマッチする位置に合わせてください。
- ② モータピニオンの歯先をギヤヘッドの歯に当てないように、左右にわずかに回しながら、組み込んでください。
- ③ モータ・ギヤヘッドの相手機器への取り付けは、ギヤヘッドに付属の「取り付けネジ」を使用し、O リングの噛み込みに注意しながらモータフランジ面とギヤヘッド端面に隙間が無いように、十分締め付けてください。 推奨締め付けトルクは下表によります。

取付角 寸法	ギヤヘッド のタイプ	ねじ サイズ	締め付け トルク	取り付け ピッチ径
□80	MX8G	M5	2.45N·m	94mm
□90	MZ9G	M6	2.94N·m	104mm

注)モータとギヤヘッドを無理に組み込んだり、 モータピニオンの歯先やギヤヘッドの歯に 傷が付きますと、異常音の発生や寿命低下 等の原因になります。

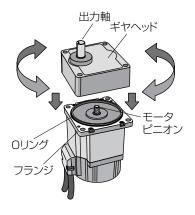

保守・点検

保守・点検

安全で快適にで使用いただくためにも、定期的な保守・点検をお願いいたします。

保守・点検時のお願い

- ・点検中の安全を確保するため、電源の投入・遮断は作業者自身が行なってください。
- ・ 運転中や運転停止直後は、すぐに手を触れないでください。(モータが高温になっています。)

保守·点検項目

点検項目	点検方法	点検内容
入力電圧	電圧計	定格値の±10%以内であること。
入力電流	電流計	銘板に記載の定格電流値以内であること。
絶縁抵抗	絶縁抵抗計	モータの絶縁抵抗を 500V メガで測定して、1MΩ 以上であること。 測定箇所 : 電源入力線(L1, L2)-アース線間
騒音	聴感	騒音レベルがいつもと変らないこと。また「ガツガツ」「ゴトゴト」等の異常音のないこと。
振動	触感	異常振動がないこと。
グリース漏れ	目視	モータやギヤヘッドの外周がグリースや油で濡れていないことを確認。 グリース漏れにより不具合のある用途では、カバー等で保護してください。
据付けボルト	トルクレンチ	ボルトのゆるみを確認、必要に応じて増し締めしてください。

モータの分解・修理は、必ず弊社サービス部門または購入店へ連絡ください。

保護機能

保護機能

保護機能が働くとモータが停止し、トリップ信号出力がオンになります。

トリップ内容については、設定器B(オプション)やパーソナルコンピュータが接続された場合のみ表示されます。

設定器B、パーソナルコンピュータを接続しなくても、保護機能は働きますが、表示されません。

			、休受城形は倒さよりか、孜州で生る	
トリップ 番号	保護項目	内 容	対 策	設定器B 表示
1	センサ異常 保護	CS 信号の異常を検出するとトリップ。	過大な外来ノイズの影響による誤動作や 故障の可能性。	E-CS
_	不足電圧警報(出荷時設定)	内部直流電圧が規定値以下になると 運転を停止、電圧復帰で運転再開。(ト リップではありません。トリップ出力も しません。) ■パラメータ50にてトリップするよう に設定できます。 100V品:約DC100V, 200V品:約DC200V	配線の状態、電源事情などの調査。	L
2	不足電圧保護	■ パラメータ50にてトリップするに 設定した場合のみ 内部の直流電圧が規定値以下でトリップ。 100V品:約DC100V, 200V品:約DC200V		E-LV
3	回生過電圧 保護	回生運転 (滅速・ブレーキ運転) により、 内部直流電圧が上昇し、規定値以上 になるとトリップ。 100V品:約 DC200V, 200V品:約 DC400V	運転中のトリップの場合、減速時間が短い ことが原因の一つ。減速時間を調整 巻き下げ運転などの連続回生動作は対応 不可。	E-OV
_	過負荷警告 (電子サーマル)	負荷率が過負荷警告レベルに到達する とモニタの表示が点滅。 30~90W:100%、 130W:80%	負荷の軽減、運転パターンの変更、モータの容量アップなどにより、負荷率を過負 ・荷警告レベル以下にする。	5桁 LED 点滅
4	過負荷保護 (電子サーマル)	負荷率が過負荷保護レベルを連続的 に超え続けると、過負荷としてトリップ。 30~90W:115%、 130W:105%	30~90 W:100%、 130 W:80%	THr
5	過速度保護	回転速度が設定された規定値を超える とトリップ。(約 4500r/min)	加速時間が短すぎてオーバーシュートして いないか確認。	E-OS
8	過電流保護	モータ電流が規定された値を超えるとトリップ。	過大な加減速設定、ゲイン設定が考えられます。加減速時間を長く設定、速度ループゲインを小さく設定してください。 運転と同時に発生の場合、故障の可能性あり。	E-OC
9	過熱保護	制御部が過熱したとき (約 105℃)ト リップ。	周囲温度が高温になっていないか調査。 負荷の軽減、運転パターンの変更を検討。	E-OH
11	設定変更警告	「30 運転指令選択」などの重要なパラメータを変更した場合にトリップ。	するためにトリップリセットしてください。	CAU
90 91	パラメータ 異常保護	パラメータの異常を検出するとトリップ。	E-UPr は全てのパラメータを再確認・再設定する。 E-SPr は内部パラメータ異常。故障の可能性	E-UPr E-SPr
その他 の番号	CPU エラー	制御用マイコンの異常を検出すると トリップ。	外来ノイズなどによる誤動作の可能性。 ノイズ源を調査。	Err

トリップの解除方法

トリップの解除方法

万一トリップした場合は、原因を取り除いたうえで以下の①~③の<u>いずれか</u>の設定方法で解除してください。

- ① 電源を遮断し 10 秒後再投入することで解除できます。
- ② 現在のトリップ内容が表示されている状態で設定器Bの <a>■ スイッチを同時に押す。
- ③ トリップリセットを入力する。

(「33 I1/I2 機能選択」において $\boxed{F-r}$ または $\boxed{r-F}$ を選択している場合は「I1」「I2」を同時に入力、 $\boxed{F-r-S}$ または $\boxed{r-r-S}$ を選択している場合は「I2」を入力することでトリップリセットできます。

思わぬ再始動を防止するため、トリップリセットを入力し続けていても、無効になるように設計されています。トリップリセットは必要なときのみ入力するようにしてください。)

注記 過電流保護 $\boxed{E-o[}$ 及びセンサ異常保護 $\boxed{E-[]$ 、CPU エラー \boxed{Err} 、パラメータ異常保護 $\boxed{E-UPr}$ の場合は、上記①の電源を切る方法で解除してください。それ以外の方法では解除できません。

〈ご注意〉

トリップの解除は、必ずトリップ要因を調査して取り除いてから行ってください。

トラブルシューティング

トラブルが発生した場合は、下記に従って点検・対策をお願いします。

・原因のわからない場合、設定器Bをご使用になり、トリップ内容を確認されることをお 勧めします。モータが故障したと思われる場合、あるいは、部品が破損した場合、その 他お困りの場合は、お買い求めの購入店あるいは、当社までご連絡ください。


現 象	点検内容	対策など
	配線に異常はありませんか。	正しく配線をする。
	保護機能が働いていませんか。	設定器 B にてトリップ内容を確認する。 電源を一旦切り、再投入する。
モータが回らない	設定器の LED は点灯してますか。 またはコネクタ端子 3-5 間に 5V が 出力されていますか。	電源を投入する。 電源を一旦切り、再投入する。
	電源入力線の電圧は正常ですか。	電源電圧をチェックする。
	運転指令が OFF になっていませんか。	運転指令の状態を確認する。
	アナログ速度指令が OV になっていませんか。	アナログ速度指令を徐々に上げる。
モータが回転しな い。途中で止まる。	保護機能が働いていませんか。	過負荷になっている可能性があります。 負荷を軽くするか、モータの容量を大き くする。
減速中にモータが 停止する。	負荷の慣性が大きすぎませんか。	回生過電圧保護が働いた可能性あり。 慣性を小さくする。電源を一旦切り、再 投入し、トリップ内容を解除する。 設定器Bで減速時間を長くする。
運転指令を STOP にしてもなかなか 止まらない。	フリーラン停止(出荷設定)のため慣性 が大きいと止まりません。	アナログ速度指令を OV にして停止させる。 設定器 B で減速停止モードに変更する。
振動・音が大きい。	モータ (ギヤヘッド) の出力軸と負荷の軸との芯出しができていない。 モータとギヤヘッドが正しく組み付けられていない。 ギヤヘッド、軸受けの損傷。	モータ (ギヤヘッド) の出力軸と負荷の軸との結合状態を確認する。 モータとギヤヘッドの組み付け状態、および組み合わせを確認する。 弊社へ修理を依頼ください。
モータ回転方向が 逆である。	回転方向切替入力の設定が間違っていませんか。	設定器 A の場合は、回転方向選択スイッチの位置を確認、その他は、入力「I2」の状態を確認する。
	ギヤヘッドの減速比によっては、モータの回転方向とギヤの出力軸の回転方向が逆になります。	ギヤ比の確認、回転方向の確認をする。 13ページの許容軸トルクの表を参照。
運転中に回転速度 がふらつく。	負荷の変動が大きくないですか。	負荷の変動を小さくする。 モータの容量を大きくする。
パラメータが 変更できない	運転指令が入っていませんか	運転指令が入っていると変更できないパラメータがあります。(26ページパラメーター覧のチェック欄参照) 運転指令を切って変更してください。

設定器 B(オプション)の使用方法

各部のなまえと設定のしかた

● 設定器Bでできること

- ・回転速度・負荷率などのモニタ (回転速度については、パラメータ **47・48** で設定された倍率を掛けた値を表示することもできます。)
- ・ トリップ内容表示、過去のトリップ履歴表示、
 - スイッチ同時入力によるトリップリセット
- ・ パラメータの設定・初期化・コピー機能
- ・RUN・STOP スイッチによるモータの運転・停止 (パラメータ「30運転指令選択」の設定が必要)
- ■設定器Bと制御信号入力を同時に使用する際は、オプションの制御信号分岐ケーブル (DVOP37505) を購入ください。

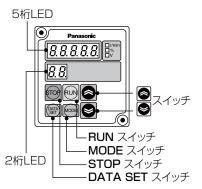

● 各部のなまえ


5 桁LED	回転速度、設定速度、異常要因、パラメータの設定値などを表示します。
	パラメータの番号を表示します。(パラメータ編集時)
	運転時は回転方向を表示します。停止時は 🔐 を表示します。
2 桁LED	(モータの出力軸から見て CCW 方向… <u>F</u>)、 CW方向… <u>r</u>)
	ギヤヘッドを組込むと減速比によってギヤヘッド出力軸の回転方向が逆になるものがあ
	ります。13 ページの許容軸トルクの表を参照してください。
	モニタモードの切り替えスイッチです。スイッチを押すと、
MODE スイッチ	回転速度、内部直流電圧(電源部の平滑コンデンサの電圧)、負荷率(平均トルク)、トルク、
WODE AT 97	設定速度の順に表示が切り替わります *。
	パラメータ設定モードで押すと、設定値が記憶されます。
DATA SET スイッチ	パラメータ番号モード、パラメータ設定モードの切り替え、及びパラメータ設定値の記憶を
SET A197	行うスイッチです。
	パラメータの選択、内容の設定・変更をすることができます。
スイッチ	押し続けると連続して変化します。
	トリップ時には ❷❷ スイッチを同時に押すとトリップリセットが可能。
	運転を指令します。(「30 運転指令選択」が「アハレ」の場合のみ)
RUN スイッチ	■回転方向については30ページ「33 I1/I2機能選択」の②を参照。
	■ RUN スイッチで運転中に設定器Bを取り外すと運転停止します。
7 / 11 1	
STOP スイッチ	停止を指令します。(「30 運転指令選択」が [P n l] の場合のみ)

● 各モードの説明

	モニタモード	回転速度、設定速度、内部直流電圧、負荷率、トルクを 5 桁 LED に表示します。		
		電源投入時はこのモードです。		
		パラメータ番号モード、パラメータ設定モードで(MODE)イッチを押すとこのモードに		
		変わります。		
	パラメータ 番号モード	パラメータの番号(OO ~ FO)を 点滅して 表示します。		
		モニタモードから 👺 スイッチを押すとこのモードに移ります。		
		■ スイッチでパラメータ番号を変更選択できます。		
	パラメータ 設定モード	パラメータの内容(設定値)を 点滅して 表示します。		
		■ スイッチで変更してください。		
		設定変更後、『劉子 スイッチ、MODE』スイッチを押すと値が記憶されます。		

[※] 工場出荷設定においてモニタモード時には、回転速度 r/min を表示します。トルク・負荷率についてはモータの 定格トルクを 1 0 0 %とした時の値を示します。表示値は、目安値です。計測器として使用しないでください。

操作方法

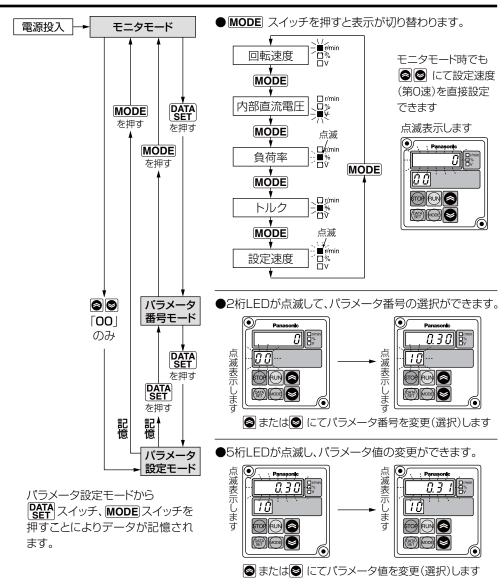

・モニタモードで または を押すと、「00 設定速度(第0速)」の内容が点滅して表示され、 で設定速度がかわります。尚、31 速度指令選択が の場合、モータが運転状態にあるとモータの速度も設定速度に追従して変わります。

「SEFA スイッチを押さないと、データは記憶されません。電源を切ると元の設定値に戻りますので注意してください。

試運転(設定器B)

運転前の点検

①配線に誤りがありませんか。②入力電源は定格通りですか。

試運転

設定器Bによる試運転の方法は以下の通りです。

ここでは一例として、設定器BにてCW方向に1800r/minで運転する場合を紹介しています。

① 安全のためにまず次の作業を行ってください。

機械・設備より切り離して、モータ単独で運転できるようにしてください。

②次に電源を入れて、以下の手順にて試運転を行ってください。

49/6-4-22	設定器B		
操作内容	スイッチ	LED 表示	
①電源投入		C C	
②初期設定変更	DATA を押す ② を数回押し、 パラメータ番号 30 を選択	の	
(運転指令選択を I1/I2 [FF] から 設定器 B [Pn] に 変更します)	QATA を押す② を押し、パラメータ値を変更する。QATA で記憶	· 「 	
	運転指令に関する設定を変更したため、設定変更警告が発生	[[R U] No.	
③トリップリセット	◎ 、 ◎ を同時に押す		
④初期設定変更 2 (速度指令選択を	DATA を押す SET を押す ② を数回押し、 パラメータ番号 31 を選択	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
アナログ速度指令から「00 設定速度 (第0速)」に変更 し設定器Bが使用 できるようにしま	DATA を押す ② を押し、パラメータ値を変更する。 DATA で記憶	- Uo L - 月 (100 に P n L (100 に) 点滅表示 3 1 点滅表示	
ਰ)	運転指令に関する設定を変更したため、設定変更警告が発生	[RU]	
⑤トリップリセット	❸ 、❸ を同時に押す		

操作内容	設定器B		
床(F/)台	スイッチ	LED 表示	
⑥回転方向選択※	PATA を押す ② を数回押し、 パラメータ番号 33 を選択	の い。	
(正転 [CCW] で 回転させる時はこ の操作は必要あり ません)	DATA を押す ● を押し、パラメータ値を変更する。 DATA で記憶	· 「 r 5.F r	
	運転指令に関する設定を変更したた め、設定変更警告が発生	[RU omin	
③トリップリセット	❷ 、❷ を同時に押す		
⑧速度設定	● を押す		
少 歷/ 文 取Æ	● を押し、速度を設定する	1800 設定速度 (第0速) を1800 r/min に設定する	
⑨モニタモード に戻す	(MODE) を押す	この状態で電源を遮断してもデータは記憶されています	
⑩運転指令	(RUN) を押す	・ 回転速度の表示が 1800r/min に向け て徐々に変化 ・ 回転方向表示 * (rは CW 回転をして いることを示します。)	
⑪停止指令	STOP を押す	・回転速度の表示が Or/min に向けて 徐々に変化	
⑫電源 OFF			

<試運転時のチェックポイント>

- ① モータはスムーズに回りますか。異常な音、振動はありませんか。
- ② 加速、減速はスムーズですか。
- ③ モータの回転方向・回転速度は合っていますか。
- ※ ギャヘッドを組込むと減速比によってギャヘッド出力軸の回転方向が逆になるものがあります。 (13ページの許容軸トルクの表を参照してください。回転方向が記載されています。)
- ※ 回転方向の選択は「I2」を使用しても変更できます。30 ページの「**33** I1/I2 機能選択」の②を参照ください。
- 設定値は電源を切っても記憶されます。試運転のときのみ設定器Bで運転される場合は、試運転終了後設定値を戻すかパラメータの初期化を行ってください。(パラメータ54) ただし、パラメータを初期化すると全てのパラメータが出荷設定値に戻りますので注意してください。

パラメータのコピー方法

1. モータから設定器Bにパラメータ値を読み込む

■ 一度設定器にパラメータを読み込むと、その内容は設定器Bに保持されます。

提 <i>作</i> 由交	設定器B		
操作内容	スイッチ	LED 表示	
①電源投入			
② 57 パラメータ コピーを呼び出 す	PATA を押す ② を押し続け、 パラメータ番号 57 を選択	パラメータ値 **** こ	
③ <i>P.L. G.R.d</i> パラメータを設 定器Bに読み込 むを選択	P.L. U.R.d を選択する		
④パラメータを設 定器Bへ読み込 む	STOP を押しながら、 DATA を 1 秒間押す	·· P! o R d ☆ 点滅表示→遅い点滅表示 ··· 5 7 ··· (1回/1秒)	
⑤約 30 秒間待つ		P.End 3%	
⑥設定器Bにパラメータの読み込み終了	STOP を押す		

2. 設定器Bに保存されたパラメータ値をモータにコピーする

操作内容	設定器B		
採TFIYI台	スイッチ	LED 表示	
電源投入・57パラ	5メータを呼び出す。(1.の ① ② と	同じ操作)	
① [P.Pr.O.C] パラメータを モータへ書き込 むを選択	P.P.r. U.U を選択する		
②パラメータを モータへ書き込 む	STOP を押しながら、 DATA を 1 秒間押す		
③約 10 秒間待つ		P.End %	
④設定器Bからモータへパラメータの書き込み終了			

操作内容	設定器B		
採1F/3台	スイッチ	LED 表示	
⑤モニタモードに 戻す			

パラメータコピー中のエラー

| **P.E.r.r.!**|: コピー中にデータ異常となった。

→ **STOP** スイッチを押しクリア後、再度コピーする。それでもデータ異常となる場合は設定器Bを初期化してやり直す。

| <u>P. E r r 2</u>|: コピーエラー

→機能が異なる製品間のデータをコピーしようとすると発生します。解除方法は、STOP スイッチを押してください。

同一機種間(B1-G シリーズ標準品)であれば30Wと90Wのようにモータ出力が異なってもパラメータコピーは行えますが、ゲイン設定などが異なるため基本的に同一出力間で行ってください。

3. 設定器Bのデータの初期化

■ コピー中に異常が発生する場合、設定器Bを初期化することにより解決できる場合があります。(初期化すると記憶したデータはクリアされます。)

操作内容	設定器B		
採TFYI台	スイッチ	LED 表示	
電源投入・57パラ	5メータを呼び出す。(1.の ① ② と	同じ操作)	
① <i>P. In II</i> 設定器Bのデータの初期化を 選択	PATA を押す ② を 1 回押し、 P. In !! を選択する	□ n D B □ P. In II B □ S 1 点滅表示 S 1 点滅表示	
②設定器Bの 初期化	STOP を押しながら、 DATA を 1 秒間押す	P. In II	
③約30秒間待つ		P.End ""	
④設定器 B のデータの初期化終了	STOP を押す		

■「モータから設定器 B にパラメータを読み込む」・「設定器 B に保存されたパラメータ 値をモータにコピーする」・「設定器 B のデータの初期化」等の操作中は、電源を切ったり設定器 B の接続ケーブルを抜いたりしないでください。

パラメータ一覧(出荷設定)

パラメータの概要

本シリーズのモータは、その特性・機能などを調整・設定する各種のパラメータを持っています。それぞれのパラメータの目的・機能などを説明しています。よく理解して頂いた上で、お客様の運転条件に最適な状態に調整してご使用ください。

パラメータの構成と設定内容一覧

番号	パラメータ名	パラメー	夕設定		
田写	ハフタータ石	調整範囲	最小単位	出荷設定	チェック※1
00	設定速度(第O速)	○~「 3b 上限速度」	1r/min	0	
10	第1加速時間	0.01 [~3秒 :0.01秒 ~300秒 3秒~30秒 :0.1秒刻 30秒~300秒 :1秒刻	刻み	0.30	
12	第 1 減速時間	0.01	刻み	0.30	
14	加速モード選択	<u>L In</u> 直線 5 - I S字①		Lin	
15	減速モード選択	5 - 2 S字②		Lin	
16	停止モード選択	Fr E E フリーラン停止 d E [減速停止		FrEE	
17	フリーラン待ち時間	0.0~10.0秒	0.1 秒	1.0	
1A	速度ループ比例ゲイン	0~10000	1	400(800)*2	
1b	速度ループ積分ゲイン	0~10000	1	500(1000)*2	
30	運転指令選択	<u> </u>	P	ГЕг	С
31	速度指令選択	<u> </u>)]	UoL-R	С
33	I1/I2 機能選択	F - r [11: CCW 運転/停止 12: CW 運転/停止 11: CW 運転/停止 12: CCW 運転/停止 12: CCW 運転/停止 11: 運転/停止 12: CW 運転/ CCW 12: CW 運転/停止 12: トリップリセット 11: CW 運転/停止 12: トリップリセット		<u>r 5.F</u> r	С
ЗА	下限速度	○ ~「 3b 上限速度」	1r/min	0	С
Зb	上限速度	0 ~ 3000 r/min	1r/min	3000	С
	- / 100	パニノ クは赤玉 コ焼せてし肉への			

^{※ 1} チェック欄の C 印のパラメータは変更・記憶すると安全のためトリップします。またモータ運転中に変更することはできません。

番号	パラメータ名	パラメータ設定	+ III II =7:	
3C		調整範囲 最小単位 50 ~ 150 1%		チェック※1
30	トルクリミット		150	
40	出力信号①選択	「	r iP	
42	出力信号①極性選択		n D r	
	一致検出幅	20~「 3b 上限速度」 1 r/m		
45	出力パルス数選択	1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24	24	
46	モニタモード切替	U - r 回転速度 U - L 負荷率 5 r 設定速度 of [- U] 内部直流電圧	(i) - r	
47	表示倍率分子	1~「 48 表示倍率分母」×10 1倍	1	
48	表示倍率分母	1~1000 1倍	1	
4A	トリップ履歴クリア	<u> </u>		
4b	トリップ履歴①		_	
4C	トリップ履歴②		_	
	トリップ履歴③	_	_	
	トリップ履歴④		_	
4F	トリップ履歴⑤		_	
50	不足電圧トリップ	^[トリップしない 		С
51	リトライ選択	n Ø . 1~4	n 0	С
52	リトライ待ち時間	1~120秒 1秒	5	
	パラメータ初期化	初期化しない 		
57	パラメータコピー	<u></u>		
FO	メーカ使用	_	_	

^{※ 2()}内のパラメータは、90W・130Wの出荷設定です。

^{※3}設定器AのRUN/STOPスイッチまたは信号入力が該当します。

^{※ 4} 設定器Aの速度ボリュームまたはアナログ速度指令が該当します。

パラメータの解説

番号	パラメータ名	説明	
00	設定速度(第0速)	運転したい速度を設定することができます。 「 31 速度指令選択」が <i>Pnl</i> (PANEL) の場合に有効です。 上限値が「 3b 上限速度」で制限されます。	
10	第 1 加速時間	加速時の出力速度の変化率を決めることができます。 ・1000r/min 変化する時間で設定します。 0.3 秒(出荷設定)のとき 0 から 3000r/min まで加速する時間は 0.9 秒となります。 ・3 秒未満は 0.01 秒刻み、3 秒以上 30 秒未満は 0.1 秒刻み、30 秒以上は 1 秒刻みの設定になります。	
12	第 〕減速時間	 減速時の出力速度の変化率を決めることができます。 1000r/min 変化する時間で設定します。 0.3 秒 (出荷設定) のとき 3000 から 0r/min まで減速する時間 は 0.9 秒となります。 3 秒未満は 0.01 秒刻み、3 秒以上 30 秒未満は 0.1 秒刻み、30 秒以上は 1 秒刻みの設定になります。 	
14 15	加速モード選択減速モード選択	直線加減速、曲線(S字)加減速の選択を加速、減速個別に選択できます。	
16	停止モード選択	減速モードです。 します。	

番号	パラメータ名	説 明		
17	フリーラン待ち時間	16 停止モード選択」を		
		場合、減速後の速度0のサーボロック時間を調整することができます。 (その後フリーラン状態となります。)		
	速度ループ	速度アンプの比例ゲインの設定ができます。通常は特に変更する必要 ありません。この値を大きくすることでゲインが大きくなり、モータの		
1A	比例ゲイン	応答性があがります。大きくしすぎると、動作が振動的になります。		
		設定範囲:0~10000 設定分解能:1 速度アンプの積分ゲインの設定ができます。通常は特に変更する必要		
1b	速度ループ	がありません。この値を大きくすることでゲインが大きくなり、モータの剛性(サーボロックの強さ)があがります。大きくしすぎると、オー		
	積分ゲイン	バーシュートが大きくなり、振動的になります。 設定範囲:0 ~ 10000 設定分解能:1		
		運転指令を以下の中から選択することができます。		
30	運転指令選択	端子「I1」、「I2」では運転できません。入力端子は回転方向などの設定のみ有効になります。「33 I1/I2 機能選択」参照		
		<u>「 £ r</u> (TERMINAL):入力端子「I1」、「I2」のみ有効です。		
		(設定器AのRUN/STOP、回転方向選択スイッチが該当します。)		
		速度指令設定を、「 00 設定速度(第0速)」で行うか、速度設定用入力端子「FIN」で行うかを選択することができます。		
31	速度指令選択	<u> </u>		
		<u> </u>		
		(設定器 Aの速度ボリュームが該当します) ① 「11 、「12 の機能の設定を行います。		
		F-r (FORWARD-REVERSE)		
	11/12 機能選択	I1·I2の状態 動作		
		停止		
		OFF 「16 停止モード選択」が d & E で の場合減速停止 ON OFF CCW 運転		
		OFF ON CW 運転		
33		ON ON フリーラン停止 トリップリセット (0.2 秒以上保持必要) *		
		r - F (REVERSE - FORWARD)		
		I1·I2の状態 I1 I2 動 作		
		Part		
		ON OFF CW 運転		
		OFF ON CCW 運転 フリーラン停止		
		ON ON トリップリセット(0.2 秒以上保持必要)*		

※トリップ発生時のみ有効

パラメータの解説

番号	パラメータ名	説明		
		r 5.Fr (RUNSTOP. FORWARD-REVERSE)		
		I1·I2の状態 動作		
		停止 OFF OFF 「16 停止モード選択」が		
		ON OFF CCW 運転		
		停 止 OFF ON 「16 停止モード選択」が <u>♂ € 〔</u> の場合減速停止		
		ON ON CW 運転		
		F-r51 (FORWARD-TRIP RESET)		
		I1·I2の状態 I1 I2		
		OFF - 「16 停止モード選択」が d € € の場合減速停止		
		ON — CCW 運転		
		── ON トリップリセット (0.2秒以上保持必要) *		
		r - r 5 f (REVERSE-TRIP RESET)		
		I1 · I2 の状態 動 作		
		OFF - 「16 停止モード選択」が		
33	I1/I2 機能選択	ON		
		② 「30 運転指令選択」が <i>Pnl</i> (PANEL) のとき、設定器 Bの RUN (STOP) スイッチで運転停止することができます。		
		この場合の回転方向はパラメータ及び「I1」、「I2」の状態で設定することができます。設定器Bのみ接続の場合は、「I1」、「I2」		
		は OFF になっています。		
		F-r (FORWARD-REVERSE)		
		I1·I2の状態 I1 I2		
		OFF OFF CCW 運転		
		OFF ON CW 運転		
		ON ON RUN スイッチにかかわらず、フリーラン停止 トリップリセット(0.2 秒以上保持必要)*		
		r - F (REVERSE - FORWARD)		
		OFF OFF		
		ON OFF ON CCW 運転		
		ON ON RUN スイッチにかかわらず、フリーラン停止トリップリセット(0.2 秒以上保持必要)*		
	l			

番号	パラメータ名	説 明		
		r 5.Fr (RUNSTOP. FORWARD-REVERSE)		
33	I1/I2 機能選択	I1 · I2 の状態 動 作		
ЗА	下限速度	Topogotal (O.E-Nost LikiNost) Topogotal (O.E-Nost LikiNo		
Зb	上限速度	モータの設定速度の上限を設定します。 「31 速度指令選択」がアナログ速度指令 <i>Uol-R</i> (VOL-A) の場合、5V 入力時のモータの設定速度を設定します。また、「00 設定速度(第0速)」の上限値がこのパラメータで制限されます。		
3C	トルクリミット	モータの出力トルクの上限を設定します。 (トルク制御をしていないため精度はありません、目安としてください) 100%で定格トルクを表します。		
40	出力信号①選択	出力端子「O1」は以下のように選択することができます。 「40 出力信号①選択」の極性は、「42 出力信号①極性選択」で反転することができます。 「「ァ」! (TRIP) : トリップ信号(トリップ時: ON) 「「テ」・ (STABLE) : 到達信号(到達時: ON) 「44 — 致検出幅」参照。 「「」の (RUN) : 運転/停止信号(運転時: ON) 「「「「F」・ (FREE) : フリーラン信号(フリーラン中: ON) 「「「FORWARD」: CCW 運転中信号(CCW 運転中: ON) 「「REVERSE」: CW 運転中信号(CW 運転中: ON) 「「REVERSE」: CW 運転中信号(CW 運転中: ON) 「「と・し」(CHECK-L) : 過負荷検出 「負荷が 100%を超えると出力します。 (過負荷時: ON) 「PUUT」(PULSE-OUT): 速度パルス信号 「45 出力パルス数選択」参照		

パラメータの解説

番号	パラメータ名	説明
42	出力信号①極性選択	出力端子「O1」—「GND」間の出力信号の極性を反転させる機能です。 <u>^ ぴr</u> (NORMAL) : 動作時トランジスタ「ON」 <u> </u>
44	一致検出幅	「40 出力信号①選択」を 「5 f b l (STABLE) 到達信号に選択した場合、到達信号を出力する「一致検出幅」を調整することができます。 ・実際の回転速度と設定速度との差が「一致検出幅」より小さくなると到達信号を出力します。 ・速度が到達していても、一致検出幅を小さい値を設定すると速度変動により到達信号が ON/OFF することがあります。 ・CCW/CW の切り替わるときは到達信号は出力されません。
45	出力パルス数選択	「40 出力信号①選択」を
46	モニタモード切替	電源投入時、5桁LEDに表示する内容を選択することができます。
47	表示倍率分子	5 桁 LED に表示する値の倍率を設定することができます。 47 ÷ 48 の値が表示倍率になります。計算した表示倍率の値が、 10 ~ 1/1000 になるような範囲で設定してください。 ・ギヤヘッドの出力軸の回転数やラインのスピードなどを表示するこ
48	表示倍率分母	とができます。 表示倍率を変更すると、速度に関するパラメータ(下記)は、表示 倍率をかけた値が 表示されます。 「00 設定速度(第0速)」「3A 下限速度」「3b 上限速度」 「44 一致検出幅」
4A	トリップ履歴クリア	トリップ履歴①~⑤をクリアすることができます。 <クリア方法> ダ と 5 (YES) を選択した状態で電源を遮断し、表示が消えてから 再度電源投入すると と表示し、トリップ履歴がクリアされ ます。 再度電源を投入すると通常動作を開始します。

番号	パラメータ名	説 明
4b 4C 4d 4E 4F	トリップ履歴① トリップ履歴② トリップ履歴③ トリップ履歴④ トリップ履歴⑤	過去5回分のトリップ履歴を記憶しています。トリップ履歴①が最も新しい履歴です。表示内容については「保護機能」を参照してください。履歴がないときは を表示します。
50	不足電圧トリップ	の① (NO) を選択すると、不足電圧時にトリップしません。モータ運転中に電圧が低下して、不足電圧状態になった時は、モータはフリーラン停止しますが、復電後運転指令が入力されていれば自動的に再始動します。(■ご注意ください) 「好を③ (YES) を選択すると、不足電圧時トリップし、トリップ信号を出力します。通常の電源 OFF 時にはトリップ履歴に記憶されません。電源が瞬停したときのみ記憶します。(一度不足電圧状態になった後電圧が正常に戻った時のみトリップ履歴に記憶します。)
51	リトライ選択	トリップ時の自動復帰(トリップリトライ)を設定します。トリップが発生したときでも自動的にトリップを解除し運転の継続を図ることができます。 自動的に運転再開しても安全上問題がない装置にのみご使用ください。 ■過電流保護
52	リトライ待ち時間	トリップ発生後、リトライ動作を行うまでの待ち時間を設定します。 1 ~ 120 秒が設定できます。
54	パラメータ初期化	パラメータを工場出荷時に初期化することができます。 <初期化方法>
57	パラメータコピー	パラメータをコピーすることができます。
FO	メーカ使用	変更することはできません。

PANATERM for BL の概要、LED 表示

PANATERM for BL の概要

通信ソフトウェア「PANATERM for BL」(日本語版: DVOP4150、英語版: DVOP4270、DVOP4386 [イギリスを除く欧州仕様])(別売)は次のことができます。

- ① モータのパラメータの設定と保存、メモリ(EEPROM)への書き込み。
- ②入出力モニタ、負荷率のモニタ。
- ③ 現在のトリップ表示とトリップ履歴の参照。
- ④ 波形グラフィックのデータ測定とデータ保存呼び出し。
- 通信ソフトウェア「PANATERM for BL」英語版(DVOP4270、DVOP4386 [イギリスを除く欧州仕様]) の相違表

	少数点	1000 単位
DV0P4270	. (ピリオド)	, (コンマ)
DV0P4386	, (コンマ)	. (ピリオド)

LED 表示

設定器 B では、便宜上 7 セグメント LED で英数字を表示しています。 その表示している文字について、説明します。

英数字	LED表示	英数字	LED表示
А	R	S	5
В	Ь	Т	
С	Ε	U	U
D	F. 8	V	U
Е	Ε	Υ	4
F		0	G G
G	G	1	1
Н	Н	2	2
I	1	3	3
K	٤	4	2 3 4 5
L	L	5	5
N	n	6	
0	o, 0 *	7	7
Р	ρ	8	8
Q	q	9	9
R	٦		

●LEDの表示例

(例)

本文での記載	設定器Bの表示
PnL	PnL
TEr	ΓEr
FrEE	FrEE
rST	r 51

※「O」のLED表示には2種類あります。(例)

本文での記載	設定器Bの表示
VoL-A	UoL-R
nO	n Ø

海外規格への適応

欧州 EC 指令について

欧州 EC 指令は、欧州連合(EU)に輸出する、固有の機能が備わっており、かつ一般消費者向けに直接販売されるすべての電子製品に適用されます。これらの製品は、EU 統一の安全規格に適合する必要があり、適合を示すマークである CE マーキングを製品に貼付する義務があります。

本ブラシレスモータは、組み込まれる機械・装置の EC 指令への適合を容易にするために、 低電圧指令の関連規格適合を実現しております。

EMC 指令への適合

当社のブラシレスモータは設置・配線などのモデル(条件)を決定し、そのモデルにて EMC 指令の関連規格に適合させています。実際の機械・装置に組み込んだ状態において は、配線条件・接地条件などがモデルとは同一とならないことが考えられます。したがって、 機械・装置での EMC 指令への適合については、(特に不要輻射ノイズ、雑音端子電圧など) 当システムを組み込んだ最終機械・装置での測定が必要となります。

適合規格

		適合規格	設置条件
UL	UL1004	電動機に関する規格	_
OL	UL508 C	電力変換機器に関する規格	
	EN50178	電力施設に使用される電子電気機器(低電圧指令)	
	EN60034-1	回転電気機器(モータ)(低電圧指令)	
	EN55011	工業用、科学用及び医療用高周波装置の無線妨害波特性	
	EN61000-6-2	工業環境におけるイミュニティ規格(EMC 指令)	 過電圧カテゴリーⅡ
CE	IEC61000-4-2	静電気放電イミュニティ試験	過電圧カナコリー クラス! 機器
6	IEC61000-4-3	無線周波数放射電磁界イミュニティ試験	ブンス1 械品 汚染度 2 (回路部)
	IEC61000-4-4	電気的高速過渡現象・バーストイミュニティ試験	/5朱皮 C (凹陷印)
	IEC61000-4-5	雷サージイミュニティ試験	
	IEC61000-4-6	高周波電導イミュニティ試験	
	IEC61000-4-11	瞬時停電イミュニティ試験	


海外規格への適応

周辺機器構成

電源	 100V 系: 単相 100V ~ 120V±10% 50 / 60Hz 200V 系: 単相 200V ~ 240V±10% 50 / 60Hz IEC60664-1 で規定されている過電圧カテゴリーIIの環境下で使用してください。 過電圧カテゴリーIIとするためには、ブラシレスモータの入力に EN 規格もしくは IEC 規格に準拠した絶縁トランスを挿入してください。 EN60204-1 に適した電線サイズをご使用ください。
ブレーカ ヒューズ	電源とノイズフィルタの間に、IEC 規格及びUL認定の規定のノーヒューズブレーカまたは UL 認定品のヒューズを必ず接続してください。この条件を遵守することにより UL508C (ファイル No.164620)、UL1004(ファイル No.166557)に適合します。
ノイズ フィルタ	ブラシレスモータを複数台使用される場合で、電源部にまとめて 1 台のノイズフィルタを 設置するときは、ノイズフィルタメーカにご相談ください。
サージ アブソーバ	ノイズフィルタの一次側にサージアブソーバを設置してください。ただし、機械・装置の耐圧試験を行う際には、必ずサージアブソーバをはずしてください。サージアブソーバが破壊する恐れがあります。
接地	感電防止のため、ブラシレスモータの保護アース線(緑/黄)と装置の保護アース(PE) を必ず接続してください。保護アースは共締めせずに、個別に接続してください。

海外規格への適応

周辺機器の配線

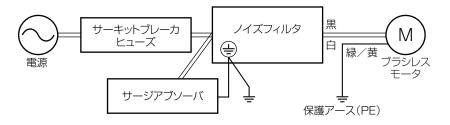


適合する周辺機器一覧

品 名	弊社オプション品番(別売)	メーカ品番	メーカ名	
ノイズフィルタ	DV0P3611-5	SUP-EQ5-ER-6	四公司继定举批士令计	
サージアブソーバ	DV0P1450	R.A.V-781BXZ-4	一岡谷電機産業株式会社	


連絡先: 岡谷電機産業(株) 東日本 03-3424-8120

西日本 06-6392-1781

ノイズフィルタ

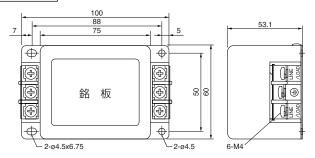

サージアブソーバ

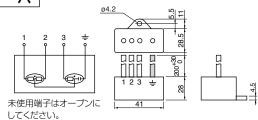

推奨サーキットブレーカ

(株) センサータ・テクノロジーズ ジャパン製:

タイプ IELH-1-1 1-63-5A-M (定格電流 5A、遮断特性 DELAY63)

■推奨遮断特性: DELAY61~63

連絡先:(株) センサータ・テクノロジーズ ジャパン 03-6895-1005

仕 様

● 什 様

機種名		定格	電源入力			定格	始動	定格	
歯切り軸	丸軸	出力 (W)	電圧 (V)	許容差 (%)	周波数 (Hz)	定格入力 電流(A)		トルク (N·m)	回転速度 (r/min)
MBMC3A1AXB	MBMC3A1ASB	30	単相 100~120			1.0	0.095	0.14	
MBMC3A2AXB	MBMC3A2ASB	30	単相 200~240	±10	50/60	0.6	0.095	0.14	3000
MBMC5A1AXB	MBMC5A1ASB	50	単相 100~120			1.5	0.16	0.24	
MBMC5A2AXB	MBMC5A2ASB	50	単相 200~240			0.7			
MBMC9A1AZB	MBMC9A1ASB	90	単相 100~120			2.0	0.29	0.43	
MBMC9A2AZB	MBMC9A2ASB	90	単相 200~240			1.1			
MBMC1E2AZB	MBMC1E2ASB	130	単相 200~240			1.5	0.41	0.62	

※ 始動トルクは代表値です。


● 共通仕様

項	目	仕 様							
品番		MBMC3A ****	MBMC5A ****	MBMC9A ****	MBMC1E****				
定格出力(W)		30	50	90	130				
速度制御	範囲	30~3000 r/min(速度比 1:100)							
	対負荷	±1	要時)						
速度変動率	対電圧	±1%以下(電源電圧±10%、定格回転速度時)							
	対温度	± 1	±1%以下(−10~40℃、定格回転速度時)						
加減速	時間	0.3 秒	少(0から 1000r/r	min まで変化する時	間)**				
停止方	法		フリーラ	ン停止 ※					
速度設定		○ ~ 3000r/min(アナログ電圧(○ ~ 5V)、設定器 A) ○ ~ 3000r/min(設定器 B のパラメータによる設定選択(デジタル))							
速度設定分解能		アナログ:上限速度の約 1/200 デジタル: 1 r/min							
速度設定精度 (20℃時)		アナログ: 上限速度の ±3%以下(上限速度 3000r/min 時、±90r/min 以下) [デジタル: 上限速度の 1 %以下]							
保護機能		不足電圧警報 ※(不足電圧保護 ※)、過負荷、過電流、回生過電圧、パラメータ異常、CPU エラー、過速度、センサ異常、過熱、設定変更警告							
モータ耐熱クラス		130(B) (UL認証 105(A))							
時間定格		連続 連続 連続 30 分定格または 連続 80%負荷							
		(巻き下げ負荷運転など負荷側よりモータ軸が回される様な回生運転を) 連続的にすることはできません							
過負荷警告レベル		100% 80%							
過負荷時限特性		150% 60秒							
ロータイナ (×10 ⁻⁴ k		0.65	0.87	1.54	1.54				
質量(kg)		1.1	1.3	2.3	2.3				

※PANATERM for BL または、設定器Bにより変更可能。

● 速度―トルク特性(短時間運転領域のトルクは代表値です)

 MBMC3A1AXB/MBMC3A1ASB MBMC3A2AXB/MBMC3A2ASB




MBMC9A1AZB/MBMC9A1ASB MBMC9A2AZB/MBMC9A2ASB



MBMC5A1AXB/MBMC5A1ASB MBMC5A2AXB/MBMC5A2ASB




 
MBMC1E2AZB/MBMC1E2ASB




仕 様

外形寸法図 (単位:mm)

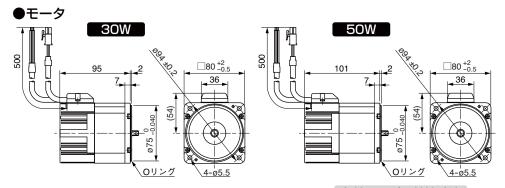

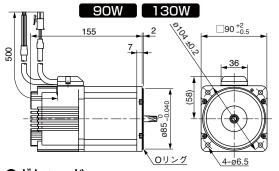

丸軸タイプの軸端寸法

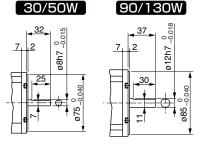

●ギヤヘッド

●MX8G□B

(30W·50Wモータ用·別売)

- □には、減速比が入ります。
- ・減速比は

3, 3.6, 5, 6, 7.5, 9, 10 12.5, 15, 18, 20, 25 30, 36, 50, 60, 75, 90 100, 120, 150, 180 の22種類です。


●MZ9G□B


(90W·130Wモータ用·別売)

- □には、減速比が入ります。
- ・減速比は


3, 3.6, 5, 6, 7.5, 9, 10 12.5, 15, 18, 20, 25 30, 36, 50, 60, 75, 90 100, 120, 150, 180 200

の23種類です。

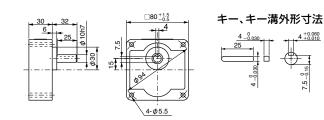

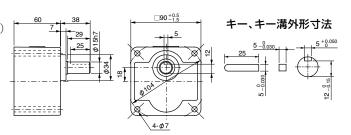

オプション(別売)

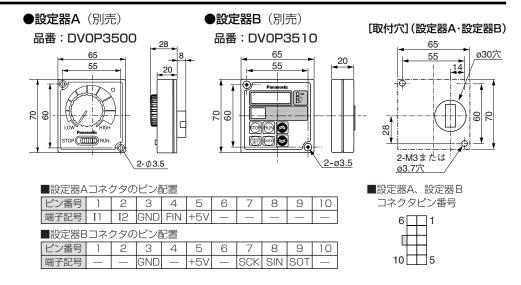

●制御信号延長ケーブル(10ピン)(別売)

品 番	長さ (L)	[外形寸法図]
DV0P35910	1 m	モータ側 39-01-2106 39-01-2105 設定器側 (日本モレックス) (日本モレックス)
DV0P35930	3m	(10ピン) (10ピン)
DV0P35950	5m	L

●制御信号分岐ケーブル(10ピン)(別売)

	<i>> > > \ (</i> ! C	
品 番	長さ (L)	[外形寸法図]
DV0P37505	0.5m	モータ側 39-01-2106 39-01-2105 設定器側 (日本モレックス) (日本モレックス)
・制御信号を2つに分 (全ピン接続されて・設定器Bを使用した (設定器A) したい	: います) ながら、制御信号	<u> </u>

●制御信号コネクタキット(別売)

		品番		内 容
	Α	DV0P3600	モータ側に勘合	39-01-2106(5559-10P-210)×1コ、ピン39-00-0049(5558T2L)×10コ(日本モレックス)
Ī	В	DV0P3610	設定器側に勘合	39-01-2105(5557-10R-210)×1コ、ピン39-00-0047(5556T2L)×10コ(日本モレックス)

- ・適用電線サイズ: AWG22~26
- 適用手動圧着工具:57064-5000もしくは57038-5300(日本モレックス)

●通信ソフトウェア「PANATERM for BL」(別売)

(日本語版:DVOP4150、英語版: DVOP4270、DVOP4386(イギリスを除く欧州仕様))

●パソコン接続ケーブル(10ピン,14ピン-Dサブコネクタピン・1.5m)(別売):DVOP4140

MEMO

保証

保証期間

 製品の保証期間は、お買い上げ後1年とします。または弊社製造月より1年6か月とします。 但し標準寿命記載項目については、各々の寿命を超えないものとします。 (「負荷・使用条件の確認 | 項を参照ください。)

保証内容

● 本取扱説明書に従った正常な使用状態のもとで、保証期間内に故障が発生した場合は、無償で 修理を致します。

ただし、保証期間内であっても次のような場合は、有償となります。

- ①誤った使用方法、および不適切な修理や改造に起因する場合。
- ②お買い上げ後の落下、および運送上での損傷が原因の場合。
- ③製品の仕様範囲外で使用したことが原因の場合。
- ④火災・地震・落雷・風水害・塩害・電圧異常・その他の天災・災害が原因の場合。
- ⑤水・油・金属片・その他の異物の侵入が原因の場合。
- 保証の範囲は、納入品本体のみとし、納入品の故障により誘発される損害は、補償外とさせて いただきます。

使用上のご注意

- 本製品は、一般工業製品などを対象に製作しておりますので人命にかかわるような機器およびシステムに用いられることを目的として設計・製造されたものではありません。
- 本製品の故障により重大な事故または損傷の発生が予想される設備への適用に際しては、安全装置を 設置してください。
- 本製品を原子力制御用・航空宇宙機器用・交通機関用・医療機器用・各種安全装置用・クリーン度が 要求される装置等、特殊な環境でのご使用をご検討の際には、弊社までお問い合わせください。
- 本製品の品質確保には最大限の努力を払っておりますが、予想以上の外来ノイズ・静電気の印加や 入力電源・配線・部品などの万一の異常により、設定外の動作をすることがあり得るため、お客様で のフェイルセーフ設計および稼動場所での動作可能範囲内の安全性確保についてご配慮願います。
- モータの軸が電気的に接地されない状態で運転される場合、実機および取付環境によっては モータベアリングの電食が発生しベアリング音が大きくなる等のおそれがありますので、 お客様にてご確認と検証をお願いします。
- 本製品の故障の内容によっては、たばこ1本程度の発煙の可能性があります。 クリーンルーム等で使用される場合は、ご配慮願います。
- 硫黄や硫化性ガスの濃度が高い環境下でご使用の場合、硫化によるチップ抵抗の断線や接点の接点不良などが発生する恐れがありますのでご配慮願います。
- 本製品の電源に定格範囲を大きく超えた電圧を入力した場合、内部部品の破壊による発煙、 発火などが起こる恐れがありますので、入力電圧には十分にご注意ください。

パナソニック株式会社 モータビジネスユニット 営業グループ

東 京:〒104-0031 東京都中央区京橋2丁目13番10号 京橋MIDビル7階 電話(03)3538-2961 FAX(03)3538-2964

大 阪: 〒574-0044 大阪府大東市諸福 7-1-1 電話(072)870-3065 FAX(072)870-3151

アフターサービス(修理)

修理

●修理のご相談はお買い求めの販売店へお申しつけください。なお機械・装置等に設置されている場合は、機械・装置メーカへまずご相談ください。

お問い合わせ

●お客様技術 相談窓口

< ブラシレスモータ・ブラシレスインバータの選び方、使い方などのお問い合わせ窓口です > フリーダイヤル: 0120-70-3799 TEL 072-870-3057・3110 FAX 072-870-3120 受付時間: 月〜金曜日 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (祝祭日および弊社特別休日を除きます)

●お客様修理 相談窓口

<修理依頼・補修パーツ入手などのお問い合わせ窓口です> TEL 072-870-3123 FAX 072-870-3152 受付時間:月~金曜日 9:00~12:00、13:00~17:00 (祝祭日および弊社特別休日を除きます)

「インターネットによるモータビジネスユニット技術情報

●取扱説明書、CAD データのダウンロードなどができます。 <パナソニック株式会社 ホームページ> http://industrial.panasonic.com/jp/i/fa_motor.html

■**便利メモ**(お問い合わせや修理の時のために、記入しておいてください)

ご購入年月日	年	月	В	品番	MBMC A B
ご購入店名	電話(•)	_	-

パナソニック株式会社 モータビジネスユニット

〒 574-0044 大阪府大東市諸福7丁目1番1号 電話(代表)(072)871-1212