文書番号 : SX-DSV03515

改訂番号 : 1.2

発 行 日 : 2022 年 12 月 1 日

発行区分 :□ 新規 ■変更

SPECIFICATIONS 標準仕様書

品 名: AC サーボアンプ

シリーズ名: MINAS-A6N シリーズ

型式·品番: DC24/48 V 仕様

パナソニック インダストリー株式会社 産業デバイス事業部 モーションコントロールビジネスユニット 〒 574-0044 大阪府大東市諸福 7-1-1

ご不明な点がございましたらご購入先(営業所・代理店)へお問い合わせください



REVISIONS

変更履歴

Date 提出年月日	Page 変更箇所 変更図番	Rev. 改訂 番号	Description 変更理由・変更内容	Signed 記印
2022.7.19	_	1.0	NEWLY ISSUED/新規作成	_
2022.8.9	P.3	1.1	適用モータ機種名修正	_
2022.12.1	P.31	1.2	国際規格への適合の変更	_
	P.3		誤記訂正 出力区分5のモータの最大出力電流 30.5 → 30.4	
	P.10		VCM 駆動用モータコネクタの結線仕様を追記	
	P.19		VCM 駆動用モータコネクタの結線仕様の注意事項を追記	

目 次

<u>ロッパ</u> 」 1. 適用範囲	1
2. 品番の見方	
3. 製品ラインナップ	
3-1 回転モータ駆動用	
3-2 リニア/DD/VCM モータ駆動用	_
4. 仕 様	
4-1 回転モータ駆動用基本仕様	
4-2 リニア/DD/VCM モータ駆動用基本仕様	5
5. 外観と各部の名称	6
6. 外形寸法	
7. コネクタおよび端子台の構成	
7-1 主電源コネクタ XA-1	
7-2 制御電源コネクタ XA-2	
7-2 同画電源コイング [AA-2]	
7-4 USB コネクタ X1	
7-5 RTEX 用コネクタ X2A X2B	
7-6 パラレル I/O コネクタ X4	
7-7 フィードバックスケール接続コネクタ X5	
7-8 エンコーダ/CS 接続コネクタ X6	
7-9 入出力信号インターフェイス	17
8. 配線およびシステム構成	18
8-1 使用線材および最大配線長	18
8-2 ケーブル側コネクタ	18
8-3 配線上の注意事項	19
8-3-1 電源コネクタへの配線	19
8-3-2 コネクタ X2A/X2B への配線	
8-3-3 コネクタ X4 への配線	
8-3-4 コネクタ X5 への配線	
8-3-5 コネクタ X6 への配線	_
8-4 ダイナミックブレーキ	
8-5 取り付け方向と間隔	
9. 国際規格への適合	
9-1 サーボアンプの適合規格一覧	
9-2 EU 指令/UK 規則について	
9-2-1 EU EMC 指令/UK EMC 規則	
9-3 周辺機器構成	
9-3-1 設置環境	
9-3-2 電源	
9-3-3 ノイズフィルタ	
9-3-4 サージアブソーバ	
9-3-5 フェライトコア	
9-4 サーボアンプと適用する周辺機器一覧	
9-5 UL 規格への適合	33
9-6 韓国電波法について	33
10. 安全上のご注意	34
11. 寿命	38
11-1 サーボアンプ期待寿命	
12. 保証	
12-1 保証期間	
12-2 保証範囲	
12-2 保証配置	
13. ネットワークセキュリティ	
13. ネットソーンセキュリティ	
14. その他の注意	
16. 機種別仕様	
付表 出荷パラメーター覧表	47

1. 適用範囲

本仕様書は、パナソニック インダストリー株式会社

産業デバイス事業部 モーションコントロールビジネスユニットが製造するACサーボアンプ MINAS A6N シリーズに関するものです。

この製品は、産業機器用です。これ以外の用途(たとえば家庭用)では使用できません。

<関連資料>

回転モータ駆動用

技術資料-基本機能仕様編-: SX-DSV03027技術資料-RTEX 通信仕様編-: SX-DSV03028

リニア/DD/VCMモータ駆動用

技術資料-基本機能仕様編-: SX-DSV03181技術資料-RTEX 通信仕様編-: SX-DSV03211

※ 上記資料については、弊社サイトを参照してください。

<注意事項>

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載、複製することは固くお断りします。
- (2) 製品改良のため、本書の内容は予告なく変更することがあります。

- 使用上のご注意 —

本アンプは、一部内部基板が露出しているため、以下の事項にご注意の上使用してください。

- ・開梱時や取り付け時などを含め静電気対策を実施し、製品の取り扱いには注意してください。
- ・IP54以上の制御盤に入れるなど、製品周辺の汚損度が2となる環境に設置してください。


<適用モータタイプ>

本資料上の用語の記載は「回転型 (ロータリ)」を基本としています。 「直線型 (リニア)」を使用する場合は、下記表のように読み替えてください。

モータタイプ	DD (ダイレクトドライブ) モータ	リニアモータ	
本資料上の区分	回転型(ロータリ)	直線型 (リニア)	
関連用語	イナーシャ (単位:kgm²)	質量 (単位:kg)	
	トルク (単位:Nm)	推力 (単位:N)	
	r/min	mm/s	
	回転	動作	

2. 品番の見方

品番の見方は以下のとおり。

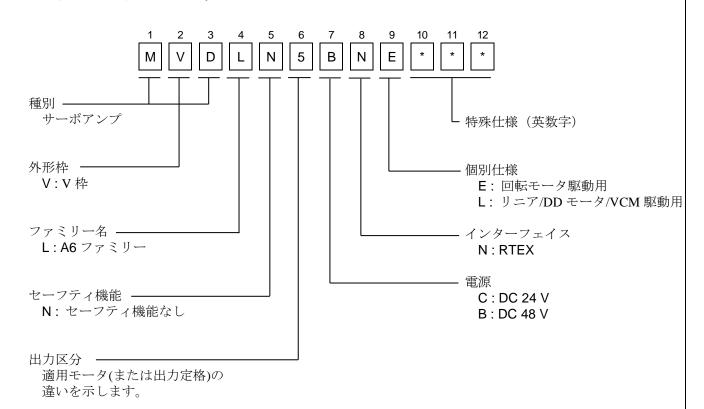

3. 製品ラインナップ

3-1 回転モータ駆動用

サーボアンプ			適用モータ							
機種名	枠記号	電源入力	機種名	定格出力	定格回転速度					
MVDLN4CNE			MSMF5AC△1□2*	50W	3000r/min					
MUDINGCNE		DC 24 V	$\begin{array}{c} MSMF01C\triangle 1\square 2 * \\ MQMF01C\triangle 1\square 2 * \end{array}$	100W	30001/111111					
MVDLN5CNE	V		$\begin{array}{c} MQMF1EC\triangle 1\square 2 * \\ MHMF1EC\triangle 1\square 2 * \end{array}$	133W	2000r/min					
		V	V	V	V	V		MSMF5AB△1□2* MHMF5AB△1□2*	50W	
MVDLN4BNE		DC 48 V	$MSMF01B\triangle1\square2*$ $MQMF01B\triangle1\square2*$ $MHMF01B\triangle1\square2*$	100W	3000r/min					
MVDI NEDNIE		DC 40 V	$\begin{array}{c} MQMF02B \triangle 1 \square 2 * \\ MHMF02B \triangle 1 \square 2 * \end{array}$	200W						
MVDLN5BNE			MQMF2JB△1□2* MHMF2JB△1□2*	266W	2000r/min					

3-2 リニア/DD/VCM モータ駆動用

サーボアンプ			適用モータ定格			
			定格出力電流 [Arms]			
機種名	枠記号	電源入力	+	ヤリア周波	数	最大出力電流 [Arms]
			6 kHz	8 kHz	12 kHz	[Amis]
MVDLN0CNL			_	_	0.6	0.9
MVDLN1CNL					1.5	2
MVDLN2CNL		DC 24 V	_	_	2.5	4
MVDLN3CNL		DC 24 V		_	4	9
MVDLN4CNL			_	_	6	19
MVDLN5CNL	3.7		9.4	_	_	30.4
MVDLN0BNL	V		_	_	0.6	0.9
MVDLN1BNL				_	1.5	2
MVDLN2BNL		DC 40 V	_	_	2.5	4
MVDLN3BNL		DC 48 V	_	_	4	9
MVDLN4BNL				_	_	6
MVDLN5BNL			8.6	_	_	30.4

4. 仕 様

4-1 回転モータ駆動用基本仕様

↑ 力泰洍季厂	24 V 仕様	DC24 V +21 % (DC29 V) -17 % (DC20 V) (※1) (※2)			
八刀电你电压	48 V 仕様	DC48 V +21 % (DC58 V) -17 % (DC40 V) (※1) (※2)			
	温度	使用温度 0~55 ℃ (凍結なきこと) 保存温度 -20~65 ℃ (最高温度保証:80 ℃72 時間 結露無きこと※3)			
	湿度	使用, 保存湿度 20~85 %RH 以下 (結露無きこと※3)			
使用周囲条件	標高	海抜 1000 m 以下			
	振 動	5.88 m/s²以下,10~60 Hz			
	汚損度	汚損度 2			
絶縁耐圧		一次 — アース間 AC500 V 1 分間 を耐えること			
制御方式		MOSFET PWM 方式 正弦波駆動			
エンコーダフィードバック		23 bit (8388608 分解能) 7 本シリアル アブソリュートエンコーダ			
基	入力	汎用8入力 汎用入力の機能はパラメータにより選択			
制御信号	出力	汎用2出力、アラーム信号1出力 汎用出力の機能はパラメータにより選択			
パルス信号	出力	3 出力 エンコーダフィードバックパルス (A・B 相) 、または位置コンペアパルスをラインドライバで出力。			
	USB	パソコン等を接続してパラメータの設定、状態モニタなどが可能。 USB ケーブルによる接続が可能			
通信機能	Realtime Express (RTEX)	リアルタイムな動作指令の伝送、パラメータ設定、状態モニタなどが可能			
セーフティ端子		対応していません			
前面パネル		対応していません			
回 生		対応していません			
ダイナミックブレーキ		内蔵			
制御モード		位置制御 : プロファイル位置制御 (PP) 、サイクリック位置制御 (CP) 速度制御 : サイクリック速度制御 (CV) トルク制御: サイクリックトルク制御 (CT) 上記 PP/CP/CV/CT は RTEX 通信コマンドにより切り替え			
	制御方式 エンコーダフィードバック 制御信号 パルス信号 通信機能 セーフティ端子 前面パネル 回 生 ダイナミックブレーキ	入力電源電圧 48 V 仕様 使用周囲条件 温 度 絶縁耐圧 制御方式 エンコーダフィードバック 人力 制御信号 出力 パルス信号 出力 がルス信号 出力 連合機能 Realtime Express (RTEX) セーフティ端子 前面パネル 回 生 ダイナミックブレーキ			

- (※1) DC電源は強化絶縁された安定化電源を使用してください。
 - また DC 電源の電圧変動、負荷変動、回生などを考慮して、入力電源範囲に入るようにしてください。
- (※2) 入力電源電圧の範囲は、サーボアンプがモータを機能的に駆動できる範囲です。モータの仕様によっては、定格電圧公称値 (24 V / 48 V) より電圧が低下すると、速度、トルクが定格範囲内であっても過負荷保護が働く場合がありますので注意してください。
- (※3) 温度が低下すると結露が発生し易くなるため注意してください。


4-2 リニア/DD/VCM モータ駆動用基本仕様


		-					
入力雲派雲 圧	24 V 仕様	DC24 V +21 % (DC29 V) -17 % (DC20 V) (※1) (※2)					
人刀竜/尿竜/土	48 V 仕様	DC48 V +21 % (DC58 V) -17 % (DC40 V) (※1) (※2)					
	温度	使用温度 0~55 ℃ (凍結なきこと) 保存温度 -20~65 ℃ (最高温度保証:80 ℃72 時間 結露無きこと※3)					
	湿度	使用,保存湿度 20~85 %RH 以下 (結露無きこと※3)					
使用周囲条件 	標高	海抜 1000 m 以下					
	振動	5.88 m/s²以下,10~60 Hz					
	汚損度	汚損度 2					
絶縁耐圧	l	一次 — アース間 AC500 V 1 分間 を耐えること					
制御方式		MOSFET PWM 方式 正弦波駆動					
CS 信号		CS 信号入力 (CS1、CS2、CS3) TTL レベル入力に対応					
フィードバックスケール		A/B相・原点信号差動入力タイプ パナソニック方式シリアル通信タイプ					
本	入力	汎用8入力 汎用入力の機能はパラメータにより選択					
削御信牙	出力	汎用2出力、アラーム信号1出力 汎用出力の機能はパラメータにより選択					
パルス信号	出力	3 出力 フィードバックスケールパルス (A・B 相) 、または位置コンペアパルスをラインドライバで出力。					
	USB	パソコン等を接続してパラメータの設定、状態モニタなどが可能。 USB ケーブルによる接続が可能					
通信機能 Realtime Express (RTFX)		リアルタイムな動作指令の伝送、パラメータ設定、状態モニタなどが可能					
セーフティ端子		対応していません					
前面パネル		対応していません					
回 生		対応していません					
ダイナミックブレーキ		内蔵					
制御モード		位置制御 : プロファイル位置制御(PP)、サイクリック位置制御(CP) 速度制御 : サイクリック速度制御(CV) トルク制御: サイクリックトルク制御(CT) 上記 PP/CP/CV/CT は RTEX 通信コマンドにより切り替え					
	制御方式 CS 信号 フィードバックスケール 制御信号 パルス信号 通信機能 セーフティ端子 前面パネル 回 生 ダイナミックブレーキ 制御モード	入力電源電圧 48 V 仕様 使用周囲条件 温度 湿度 標高 振動 汚損度 絶縁耐圧 日間方式 CS 信号 フィードバックスケール 別別 出力 パルス信号 出力 以SB Realtime Express (RTEX) セーフティ端子 前面パネル 回生 ダイナミックブレーキ					


- (※1) DC電源は強化絶縁された安定化電源を使用してください。
 - また DC 電源の電圧変動、負荷変動、回生などを考慮して、入力電源範囲に入るようにしてください。
- (※2) 入力電源電圧の範囲は、サーボアンプがモータを機能的に駆動できる範囲です。モータの仕様によっては、定格電圧公称値 (24 V / 48 V) より電圧が低下すると、速度、トルクが定格範囲内であっても過負荷保護が働く場合がありますので注意してください。
- (※3) 温度が低下すると結露が発生し易くなるため注意してください。

5. 外観と各部の名称

図はリニア/DD/VCM モータ駆動用(末尾 NL)です。 回転モータ駆動用(末尾 NE)には $\overline{X5}$ (フィードバックスケール接続コネクタ)がありません。

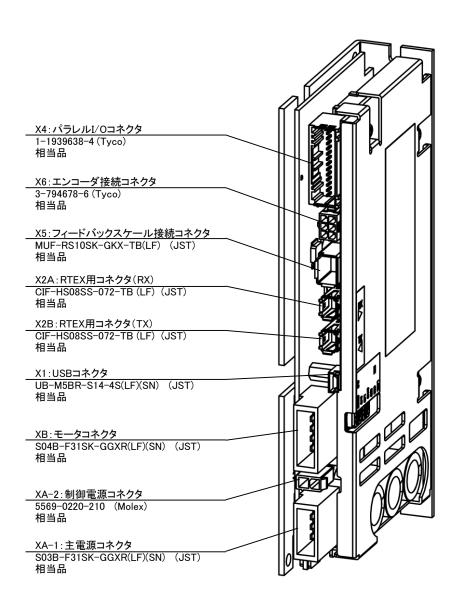

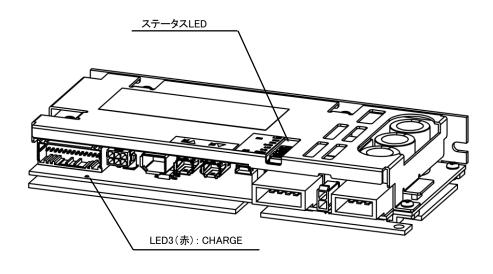

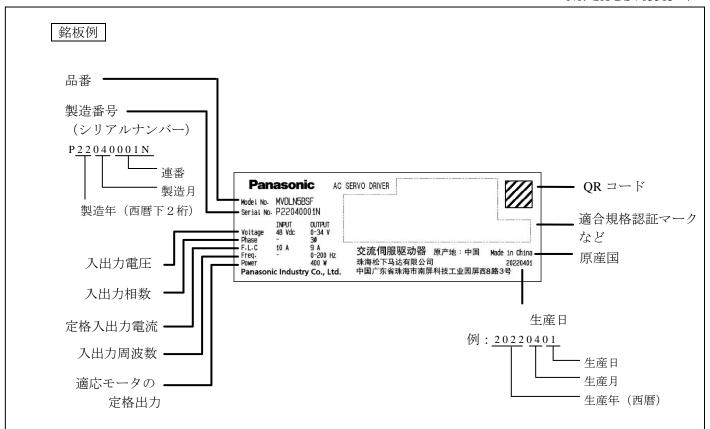


製造番号連番部の値の範囲は $1\sim33999$ ですが、銘板上は下記の様式で 4 桁にて表記されます。 4 桁目のアルファベットのうち、 "I" (アイ) と "0" (オー) は使用しません。

連番部の値	銘板上の表記
1 ~ 9999	0001 ~ 9999
$10000 \sim 10999$	A000 ~ A999
$11000 \sim 11999$	B000 ∼ B999
i i	:
$17000 \sim 17999$	Н000 ∼ Н999
18000 ~ 18999	J000 ~ J999
:	:
22000 ~ 22999	N000 ∼ N999
23000 ~ 23999	P000 ∼ P999
:	:
$33000 \sim 33999$	Z000 ~ Z999

ステータスLED表示


本サーボアンプは状態確認用の LED を搭載しております。

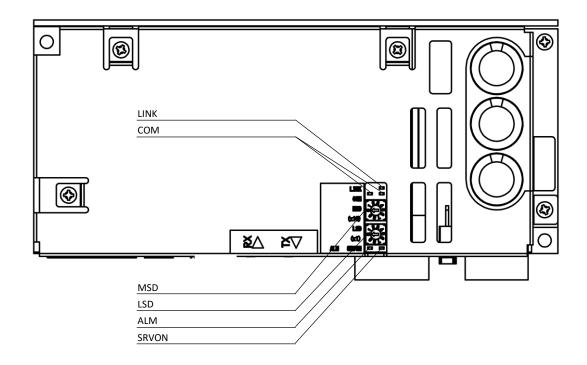

		1			
表示	説明	表示色	状態	内容	
ALM	アラーム		点灯	アラーム発生	
ALM	LED	赤	消灯	正常	
SRVON	サーボオン LED	緑	点灯	モータサーボ ON 状態	
SKVON	y —wa > LED	形水	消灯	モータサーボ OFF 状態	
COM	Realtime Express (RTEX) Communication LED	緑			
COM		赤	LED 表示の状態によって通信ステータスを確認できます。 詳しくは「技術資料-通信仕様編-」を参照してください。		
LINK		緑			
MSD	ノードアドレス設定用			ス設定用ロータリースイッチ	
LSD	ロータリースイッチ		設定値 0-31 ノードアドレス = MSD 設定値 * 10 + LSD 設定値		

6. 外形寸法

図はリニア/DD/VCM モータ駆動用(末尾 NL)タイプのものです。 回転モータ用(末尾 NE)の場合には $\overline{X5}$ (フィードバックスケール接続コネクタ)がありません。

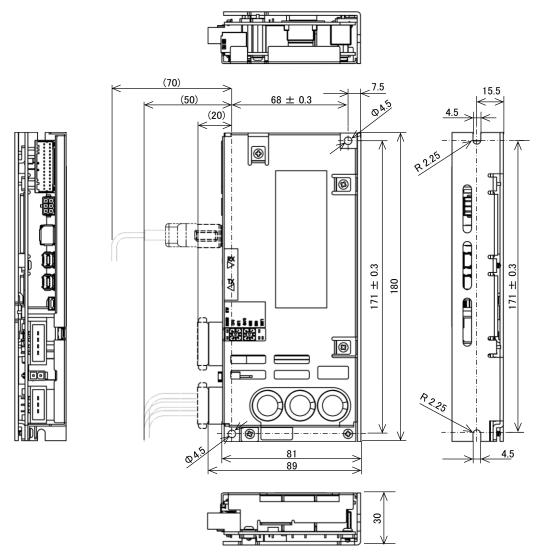

単位:mm

※寸法の記載のないネジ穴は使用しないでください。

7. コネクタおよび端子台の構成

7-1 主電源コネクタ XA-1

アンプ側:日本圧着端子製造 S03B-F31SK-GGXR(LF)(AU)

ピン No.	記号	内容	ピン配置図
1	P1 (+ライン)	 DC48 V もしくはDC24 V を入力します。 DC電源には強化絶縁された安定化電源を 	
2	N1 (-ライン)	・10、電源には短化機器とおりに安定化電源をご使用ください。	1 2 3
3	FG	・フレームグランド	

7-2 制御電源コネクタ XA-2

アンプ側:モレックス 5569-02A2-210

ピン No.	記号	内容	ピン配置図
1	P2 (+ライン)	 DC48 V もしくはDC24 V を入力します。 DC電源には強化絶縁された安定化電源を 	2 🗇
2	N2 (-ライン)	・10、電源には短化機器とおりに安定化電源をご使用ください。	1 🗓

※本アンプには逆接続防止機能はありません。いずれの電源コネクタも逆接続するとアンプの破損の原因となりますので、電源の配線には注意してください。

主電源コネクタ XA-1 と制御電源コネクタ XA-2 のN端子は接続されています。

7-3 モータコネクタ XB

アンプ側:日本圧着端子製造 SO4B-F31SK-GGXR(LF)(AU)

回転/リニア/DD モータ駆動用

ピン No.	記号	内 容	ピン配置図
1	U	モータのU相巻線と接続	
2	V	モータの V 相巻線と接続	1 2 3 4
3	W	モータのW相巻線と接続	
4	FG	モータの FG 線と接続	

VCM 駆動用

ピン No.	記号	内 容	ピン配置図
1	U	モータのU相巻線と接続	
2	-	接続しないでください	1 2 3 4
3	W	モータの W 相巻線と接続	
4	FG	モータの FG 線と接続	

※VCM は単相モータのため、1 ピン、3 ピン、4 ピンのみ使用してください。

7-4 USB コネクタ X1

パソコンあるいは上位 NC との USB 接続により、パラメータの設定/変更、制御状態のモニタ、エラー状態/履歴の参照、パラメータのセーブ/ロード等の操作をおこなうことができます。

名 称	記号	t゚ソ No.	内 容		
	VBUS	1			
USB 信号端子	D-	2	パソコンあるいは上位 NC との通信に使用します。		
	D+	3			
メーカ使用	-	4	接続しないでください		
シグナルグラウンド	GND	5	シグナルグラウンド		

7-5 RTEX 用コネクタ X2A X2B

「X2A」 RX コネクタ

名 称	記号	t°ン No.	内容	
未使用	ı	1	送信側ノードのTXコネクタの1pinと接続してください	
未使用	1	2	送信側ノードのTXコネクタの2pinと接続してください	
ネットワーク入力+	RX+	3	送信側ノードのTXコネクタの3pinと接続してください	
未使用	1	4	送信側ノードのTXコネクタの4pinと接続してください	
未使用	-	5	送信側ノードのTXコネクタの5pinと接続してください	
ネットワーク入力- RX- 6 送信		6	送信側ノードのTXコネクタの6pinと接続してください	
未使用	1	7	送信側ノードのTXコネクタの7pinと接続してください	
未使用	_	8	送信側ノードのTXコネクタの8pinと接続してください	
フレームグラウンド	FG	シェル	ケーブルのシールドと接続してください	

「X2B」 TX コネクタ


名 称	記号	t°ン No.	内容		
未使用	ı	1	受信側ノードのRXコネクタの1pinと接続してください		
未使用	ı	2	受信側ノードのRXコネクタの2pinと接続してください		
ネットワーク出力+	TX+	3	受信側ノードのRXコネクタの3pinと接続してください		
未使用	ı	4	受信側ノードのRXコネクタの4pinと接続してください		
未使用	-	5	受信側ノードのRXコネクタの5pinと接続してください		
ネットワーク出力-	TX-	6	受信側ノードのRXコネクタの6pinと接続してください		
未使用	_	7	受信側ノードのRXコネクタの7pinと接続してください		
未使用	_	8	受信側ノードのRXコネクタの8pinと接続してください		
フレームグラウンド	FG	シェル	ケーブルのシールドと接続してください		

※TIA/EIA-568 規格のカテゴリー5e 以上に適合したシールド付きツイストペア (STP) ケーブルを 必ず使用してください。

7-6 パラレル I/O コネクタ X4

パラレル I/0 コネクタのピン配置の一覧は以下の通りです。 各機能の詳細は次ページ以降を参照ください。

ピンNo.	記号	内容
1	SO1+	汎用出力 1+
2	SO1-	汎用出力 1-
3	ALM+	アラーム出力+
4	ALM-	アラーム出力-
5	SI1	汎用入力 1
6	SI-COM	汎用入力コモン
7	SI2	汎用入力 2
8	SI3	汎用入力 3
9	SI4	汎用入力 4
10	SI5	汎用入力 5
11	SI6	汎用入力 6
12	SI7	汎用入力7
13	SI8	汎用入力8
14	_	未使用
15	_	未使用
16	GND	シグナルグラウンド
17	OA+/OCMP1+	A 相出力/位置コンペア出力 1+
18	OA-/OCMP1-	A 相出力/位置コンペア出力 1-
19	OB-/OCMP2-	B 相出力/位置コンペア出力 2-
20	OB+/OCMP2+	B 相出力/位置コンペア出力 2+
21	OCMP3+	位置コンペア出力 3+
22	OCMP3-	位置コンペア出力 3-
23	_	未使用
24	GND	シグナルグラウンド
25	S02+	汎用出力 2+
26	S02-	汎用出力 2-
27	GND	シグナルグラウンド
28	FG	フレームグラウンド

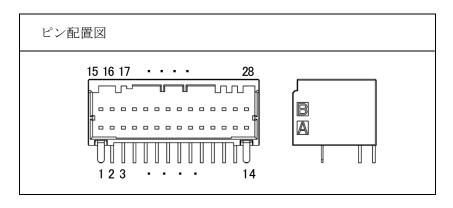

入力信号(汎用入力)

名 称	記号	t゚ン No.	内 容	入出力信号 インターフェイス
汎用入力コモン	SI-COM	6	 ・外部直流電源(12~24 V)の+極、もしくは-極を接続します。 ・電源は12 V±5%~24 V±5%をご使用ください。 ・1次側電源とは絶縁が必要になります。同じ電源には接続しないでください。 1次側電源:モータブレーキ用電源 	
汎用入力 1	SI1	5		
汎用入力 2	SI2	7		i-1
汎用入力 3	SI3	8	・パラメータで機能を割り付けます。	
汎用入力 4	SI4	9	詳しくは「技術資料-基本機能仕様編-」を参照してください。	
汎用入力 5	R用入力 5 SI5		・機能の割り付けには制限があるので注意してください。 例えば、外部ラッチ入力については、EXT1 は SI5、EXT2 は SI6、	
汎用入力 6	SI6	11	EXT3 は SI7 にのみ割り付けが可能です。	
汎用入力 7	SI7	12		
汎用入力8	SI8	13		

出力信号(汎用出力)

名 称	記号	t°ン No.	内容	入出力信号 インターフェイス
汎用出力1	S01+ S01-	1 2	パラメータで機能を割り付けます。	
汎用出力2	S02+ S02-	25 26	詳しくは「技術資料-基本機能仕様編-」を参照してください。	o-1
アラーム出力	ALM+ ALM-	3 4	・アラーム発生状態を表す出力信号です。 ・正常時には出力トランジスタがON、 アラーム発生時には出力トランジスタがOFFします。	

エンコーダ (フィードバックスケール) 出力信号/位置コンペア出力信号

名称	記号	t゚ン No.	内 容	入出力信号				
A 相出力/	OA+ / OCMP1+	17						
位置コンペア 出力 1	OA- / OCMP1-	18	分周処理されたエンコーダ信号またはフィードバックスケール信号 (A・B 相) を差動で出力します。 (RS422 相当) 分周比はパラメータにて設定できます。 出力回路のラインドライバのグラウンドは、シグナルグラウンド					
B相出力/ 位置コンペア	OB+ / OCMP2+	20	 (GND)に接続されており、非絶縁です。またラインレシーバのグラウンドは、サーボアンプのシグナルグラウンド(GND)に必ず接続してご使用ください。 出力最大周波数は 4 Mpps (4逓倍後)です。 本差動信号はラインレシーバ (AM26C32および相当品)で受け、ラインレシーバの入力間には終端抵抗 (330 Ω程度)を接続してください。 	Do−1				
出力 2	OB- / OCMP2-	19		DO 1				
位置コンペア	OCMP3+	21	 ・配線にはシールド付ツイストペアケーブルを用い、シールド線はコネクタのシェルに接続してください。 ・Pr4.47「パルス出力選択」のbit0~bit2を1に設定することで位置コンペア出力として使用することができます。 					
出力3	OCMP3-	22						

その他

名称	記号	t゚ソ No.	内 容	入出力信号
フレーム グラウンド	FG	28	・サーボアンプ内部で筐体と接続されています。	_
シグナル グラウンド	GND	16, 24, 27	・サーボアンプ内部で、電源コネクタ XA-1 および、 制御電源コネクタ XA-2 の N 端子と接続されています。	_
予約	_	14 15 23	・何も接続しないでください。	_

7-7 フィードバックスケール接続コネクタ X5

本コネクタは、リニア/DD/VCMモータ駆動用(末尾 NL)のみ対応しています。


名 称	記号	t°ン No.	内 容		
フィードバックスケール用	EX5V	1	・フィードバックスケール電源出力(注2)(注3)		
電源出力	EXOV	2	・フィードバックスケール電源出力のグラウンド (注1)		
フィードバックスケール 信号入出力	EXPS	3	・シリアル信号 非反転入出力		
(シリアル信号)	/EXPS	4	・シリアル信号 反転入出力		
	EXA	5	・A 相信号 非反転入力		
	/EXA	6	・A 相信号 反転入力		
フィードバックスケール	EXB	7	・B 相信号 非反転入力		
信号入力 (A/B/Z 相信号)	/EXB	8	・B 相信号 反転入力		
	EXZ	9	・Z 相信号 非反転入力		
	/EXZ	10	・Z 相信号 反転入力		
フレームグラウンド	FG	シェル	・サーボアンプ内部でアース端子と接続されています。		

- 注1) フィードバックスケール用電源出力の EXOV は、コネクタ X4 に接続されているシグナルグラウンドと接続されています。
- 注2) フィードバックスケール用電源出力の EX5V は、5.2 V±5 %、250 mA MAX です。 これ以上の消費電流のフィードバックスケールをご使用になられる場合は、お客様にて外付け電源を ご用意ください。

また、フィードバックスケールによっては、電源投入後の初期化に時間がかかるものがあります。

- 注3) フィードバックスケールを外付け電源で駆動される場合は、EX5V ピンはオープンにし、 外部からこのピンに電圧が供給されないようにしてください。
- 注4) A/B 相 4逓倍で4 Mpps まで受信可能です。ただしスケール入力信号波形のデューティ比が50 %で無い場合、正常に読み込めない可能性がありますのでご注意ください。

AB相出力タイプのフィードバックスケールに対するアンプ内部処理のカウント方向を下記表に示します。

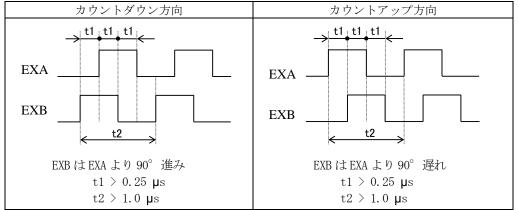

7-8 エンコーダ/CS 接続コネクタ X6

回転モータ用(末尾 NE)の場合

名 称	記号	ピン No.	内 容	ピン配置図
予約	-	1	何も接続しないでください	
エンコーダ信号入出力	PS	2	シリアル信号入力	6 1
(シリアル信号)	/PS	3	シリアル信号入力	
アンローが田奈原山力	E5V	4	エンコーダ電源出力(注1)	d <u>aga</u> h
エンコーダ用電源出力	EOV	5	エンコーダ電源 GND (注 2)	3 1
フレームグラウンド	FG	6	サーボアンプ内部で FG 接続	

注 1) エンコーダ電源出力の E5V は、コネクタ X5 の 1 ピン (E5V) とサーボアンプ内部で接続されています。

注2) エンコーダ電源出力の EOV は、コネクタ X5 の2ピン (EOV)、および

コネクタ X4 に接続されているシグナルグラウンドと接続されています。

リニア/DD/VCM モータ用(末尾 NL)の場合

名 称	記号	t°ン No.	内容	入出力信号 インターフェイス	ピン配置図
	CS3	1	CS3 信号入力		
CS信号入力	CS2	2	CS2 信号入力	i-2	6_4
	CS1	3	CS1 信号入力		
CS 信号用電源出力	E5V	4	CS 信号用電源出力(注1)		Ağgğl
い信々用电源出力	EOV	5	CS 信号電源 GND(注 2)	_	3 1
フレームグラウンド	FG	6	サーボアンプ内部で FG 接続	_	


注 1) CS 信号用電源出力の E5V は、コネクタ X5 の 1 ピン (E5V) とサーボアンプ内部で接続されています。

注 2) CS 信号用電源出力の EOV は、コネクタ X5 の 2 ピン (EOV)、および


コネクタ X4 に接続されているシグナルグラウンドと接続されています。

リニアモータの CS 信号は、 X6 に接続します。

CS 信号とリニアモータの移動方向の関係を下図に示します。

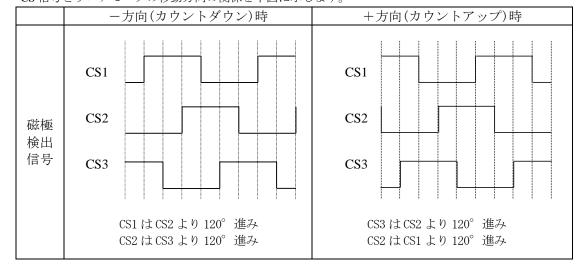

7-9 入出力信号インターフェイス

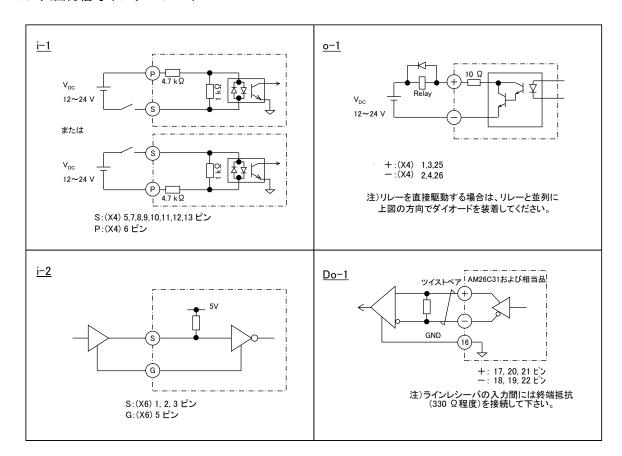

8. 配線およびシステム構成

8-1 使用線材および最大配線長

名 称	記 号	最大配線長(注1)	使 用 電 線	
主電源入力	XA-1	3 m	16. 機種別仕様による	
制御電源入力	XA-2	3 m		
モータ出力	XB	3 m		
RTEX 接続	X2A, X2B 50 m(注 3)		TIA/EIA-568 CAT5e STP	
パラレル I/0 接続	X4	3 m		
フィードバックスケール接続 (注2)	X5	3 m	一括シールドツイストペア線 芯線 0.18 mm²以上	
エンコーダ/CS 接続	Х6	3 m		

- 注 1) 上記配線は弊社評価環境での最大長であり、お客様のご使用環境での動作を保証するものでは ありません。また上記配線長は加工時の公差も含めた最大配線長になります。
- 注2) リニア/DD/VCMモータ駆動用(末尾NL)のみ対応しています。
- 注3) 詳細は「8-3-2 コネクタ X2A X2B への接続」を参照してください。

8-2 ケーブル側コネクタ

コネクタ記号	部品名	品番	メーカ	
XA-1	リセ・ハウンジング	F31FSS-03V-KX	日本圧着端子製造	
	リセ・コンタクト	SF3F-**GF-P2.0 (** = 41 or 71)		
XA-2	リセ・ハウンジング	5557-02R-210	モレックス	
	リセ・コンタクト	5556TL		
ХВ	リセ・ハウンジング	F31FSS-04V-KX		
	リセ・コンタクト	SF3F-**GF-P2.0 (** = 41 or 71)	日本圧着端子製造	
X2A/X2B	コネクタ	1-2201855-2	タイコエレクトロニクス	
	コネクク	CIF-PCNS08KK-072R	日本圧着端子製造	
X4	リセ・ハウンジング	1-1827863-4	タイコエレクトロニクス	
	リセ・コンタクト	1827587-2	77 3107 10-7 7	
Х5	コネクタ	MUF-PK10K-X	日本圧着端子製造	
Х6	コネクタ	794617-6	h / 1 h 1 h	
	コネクタピン	1-794610-2	タイコエレクトロニクス	
	コネクタ	43025-0600		
	コネクタピン	43030-0002	モレックス	


<u></u> 上記品番は一例です。相当品での代用が可能です。

8-3 配線上の注意事項

8-3-1 電源コネクタへの配線

図はリニア/DD モータ駆動用のものです。

回転モータ駆動用(末尾 NE)にはX5 (フィードバックスケール接続コネクタ)がありません。 VCM 駆動用(末尾 BL)はXB (モータコネクタ)の V 端子に何も接続しないでください。 また、各コネクタの全ての端子が表示されているわけではありません。

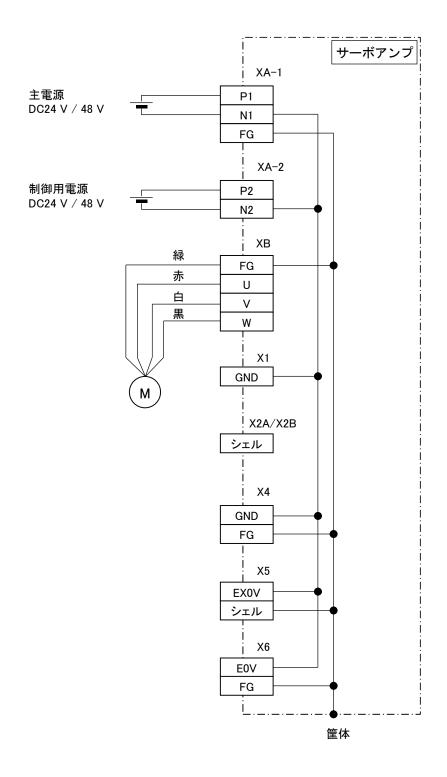

- ① 使用電源によっては、モータの回生エネルギーによる電流の逆流により、使用電源の過電圧保護が作動して電圧出力を停止してしまう場合があります。その場合は、対策として逆流防止ダイオード、補助コンデンサを接続してください。設置条件、使用部品選定に際しては、電源メーカにお問い合わせください。
- ② サーボアンプ入力部で規定電圧になるように、配線インピーダンスによる過渡的な電圧降下も考慮して、電源線の径、および長さを選定してください。
- ③ 本アンプには突入電流抑制回路を内蔵していません。突入電流は、接続電源の特性や 配線インピーダンスに依存するため、実機で確認してください。
- ④ 本アンプには強化絶縁された安定化電源との接続を前提としているため、保護アース端子はありません。筐体は機能アース (FG) です。
- ⑤ コネクタはロックされるまで確実に挿入してください。
- ⑥ 電源入力端子は銘板に表示されている電圧を印加してください。
- ⑦ 配線遮断器 (MCCB) を設け、非常時には電源をサーボアンプ外部で必ず遮断してください。 漏電遮断器を使用する場合は、高周波対策を施したものを使用してください。
- ⑧ ブレーキ付きのモータのブレーキ用電源は、お客様で準備してください。
- ⑨ 電源は配線が完了した状態にて電圧を印加するようにしてください。


8-3-2 コネクタ X2A/X2B への配線


- ① カテゴリー5e 以上に適合したシールド付ツイストペア (STP) ケーブルを使用してください。
- ② シールドの両端が接地されていないと EMC 特性が劣化します。 ケーブルの両端にコネクタのプラグを取り付ける際には、ケーブルのシールド線をプラグの 金属シェルに確実に接続してください。
- ③ リード線色とコネクタ端子との対応は、TIA/E1A-568B に従ってください(下図参照)。 3-6pin のペアが信号線です。未使用の 1-2, 4-5, 7-8pin の 3 ペアについても 必ずコネクタに結線してください。
- ④ 4 ペア線ではなく 2 ペア線を使用する場合は、コネクタの 1-2, 3-6pin に接続し、 4-5, 7-8pin は未接続にしてください。
- ⑤ 通信ケーブルの配線長さは、下記条件を共に満たす範囲内でご使用ください。b. の条件を超えてご使用の場合は弊社にお問い合わせください。
 - a. 各ノード間の長さ 50 m以内
 - b. 通信ループ全てのノード間ケーブルの合計長 100 m以内
- ⑥ ケーブルはメーカにより曲げ特性、温度範囲、被覆の使用材料等、仕様が異なります。 貴社の使用条件に合わせてケーブルを選定してください。 可動用ケーブルにつきましても、貴社の使用条件に合わせて選定してください。

<弊社評価で使用した通信ケーブル>


メーカ: 倉茂電工株式会社 品番: FANC-IEF-Z-100 仕様: カテゴリー5e、STP

通信プラグのピン配置

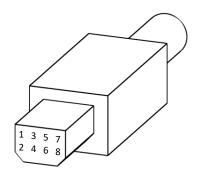

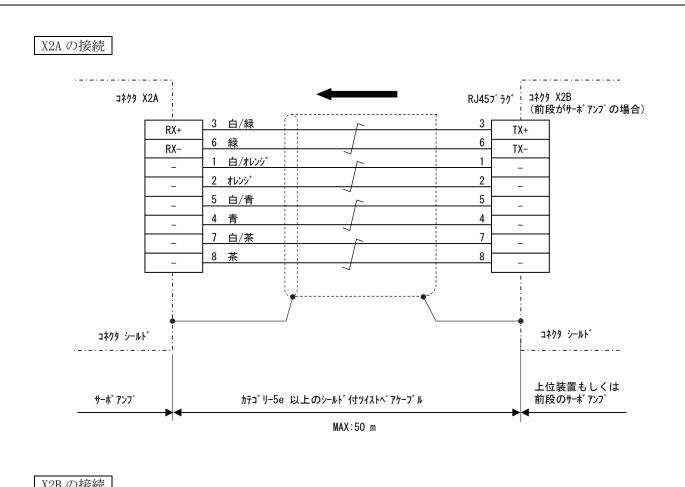


X2B の接続

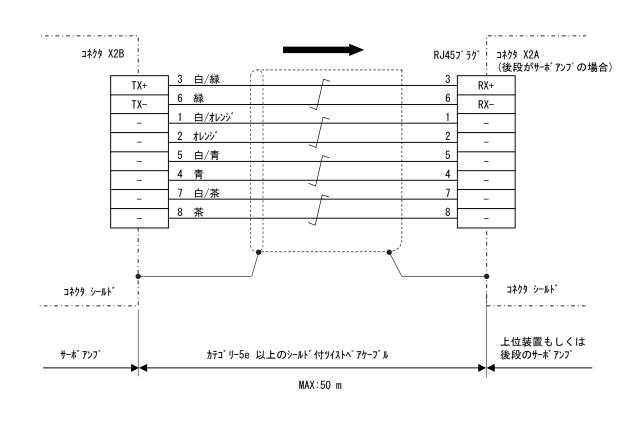

8-3-3 コネクタ X4 への配線

制御入力


- ① SI-COM に接続される外部制御用の DC12~24 V の制御信号電源は、お客様でご準備ください。
- ② サーボアンプと周辺機器は、配線が短くなるように極力近距離 (3 m以内) に配置してください。
- ③ パワーライン (P1, N1, P2, N2, U, V, W, FG) との配線とはできるだけ (30 cm以上) 離してください。同一のダクトに通したり、一緒に結束しないでください。

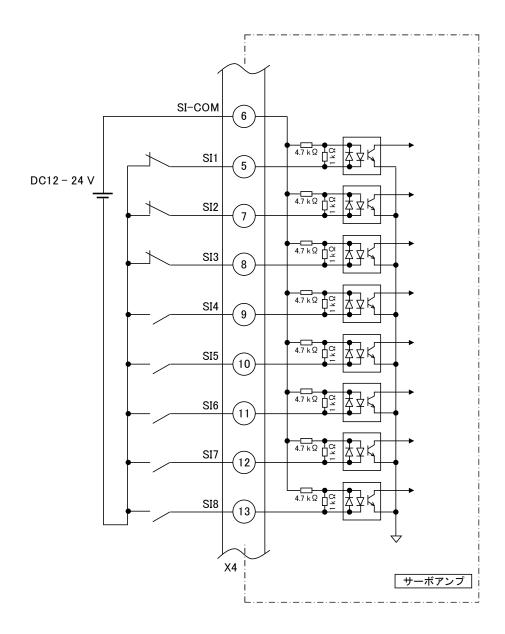

SI1~SI8 ピンの機能はパラメータで割付可能です。 詳しくは「技術資料-基本機能仕様編-」を参照してください。


制御出力

- ① 制御用信号電源の極性に注意してください。図と逆極性の接続ではサーボアンプが破損します。
- ② 各出力信号でリレーを直接駆動する場合は、リレーと並列に下図に示す方向でダイオードを 必ず装着してください。ダイオードの未装着・逆方向の装着では、サーボアンプが破損します。
- ③ 各出力信号をゲートなどの論理回路で受ける場合は、ノイズの影響を受けないように ご注意ください。
- ④ 各出力に流す電流は定格電流40 mA、最大電流50 mA、突入電流90 mA以下としてください。
- ⑤ 制御出力回路には制限抵抗(10 Ω)が接続されています。 また、出力用トランジスタはダーリントン接続のため、トランジスタ Ω 時の コレクタ〜エミッタ間電圧 V_{CE} (SAT) が約 Ω 程度あり、通常の Ω TTL Ω では Ω を満たせないため 直結できないことに注意してください。

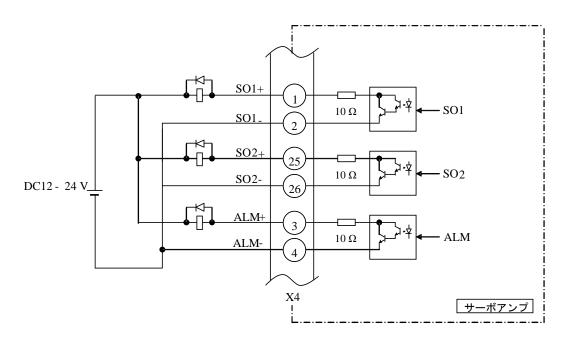

S01、S02 の機能はパラメータで割り付けます。 詳しくは「技術資料-基本機能仕様編-」を参照してください。

ロータリーエンコーダのフィードバックパルス

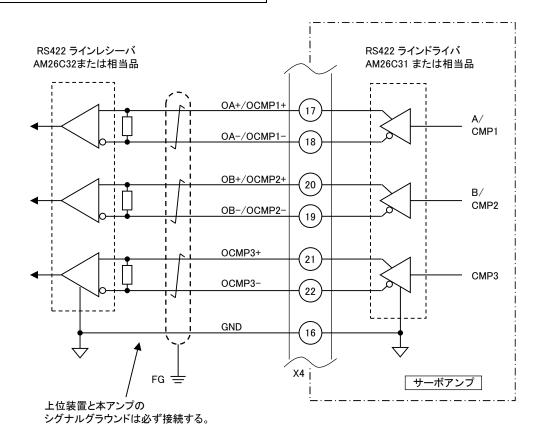


注記)

- ① 出力パルスの受信には、ラインレシーバ (AM26C32 または相当品) をご使用ください。 その際、ラインレシーバの入力間には適切な終端抵抗 (330 Ω) を装着してください。
- ② 出力最大周波数 4 Mpps (4 逓倍後) 以下で使用してください。


8-3-4 コネクタ X5 への配線

- ① リニア/DD/VCM モータ駆動用(末尾 NL)のみ対応しています。
- ② フィードバックスケール用ケーブルは芯線が 0.18 mm^2 以上のより線で、一括シールド付ツイストペア線を御使用ください。
- ③ ケーブル長は最大3 m以内としてください。配線長が長い場合、5 V電源は電圧降下の影響を軽減するためにダブル配線をおすすめします。
- ④ モータ側のシールド線の外被はフィードバックスケールからのシールド線のシールドに接続してください。 サーボアンプ側のシールド線の外被は X5 のシェル (FG) に必ず接続してください。
- ⑤ パワーライン (P1, N1, P2, N2, U, V, W, FG) の配線とはできるだけ (30 cm以上) 離してください。同一のダクトに通したり、一緒に結束しないでください。
- ⑥ | X5 | のあきピンには何も接続しないでください。
- ⑦ X5 から供給できる電源は、5 V±5 % 250 mA MAX です。これ以上の消費電流のフィードバックスケールをご使用になられる場合は、お客様にて電源をご用意ください。また、フィードバックスケールによっては、電源投入後の初期化に時間がかかるものがあります。電源投入後の動作タイミングを満たすように設計をお願いします。
- ⑧ フィードバックスケールを外付け電源で駆動される場合は、EX5V ピンはオープンにし、外部からこのピンに電圧が供給されないようにしてください。また、外部電源の 0 V (GND) とアンプの EX0V ($\overline{X5}$ 2 ピン) を接続し同電位としてください。

A/B 相、原点信号差動入力タイプの配線例

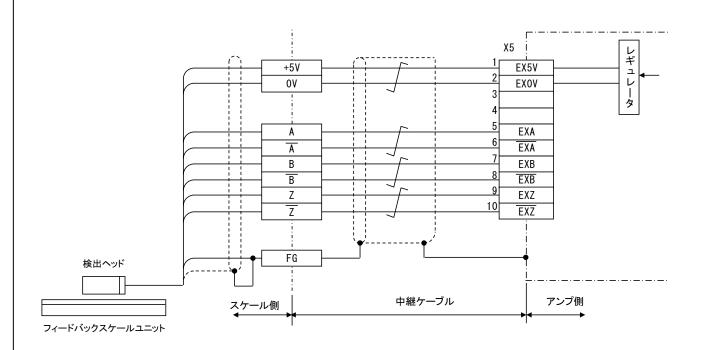


シリアル通信タイプの配線例

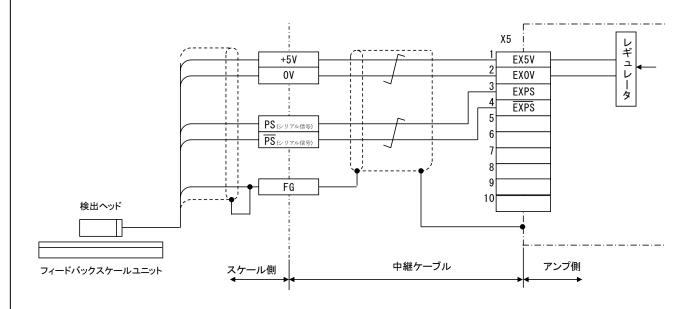

8-3-5 コネクタ X6 への配線

回転モータ駆動用(末尾 NE)の場合

- ① エンコーダ用ケーブルは芯線が 0.18 mm^2 以上のより線で、一括シールド付ツイストペア線を 御使用ください。
- ② ケーブル長は最大3 m以内としてください。配線長が長い場合、5 V 電源は電圧降下の影響を 軽減するためにダブル配線をおすすめします。
- ③ モータ側のシールド線の外被はエンコーダからのシールド線のシールドに接続してください。 サーボアンプ側のシールド線の外被はX606ピン (FG) に必ず接続してください。
- ④ パワーライン (P1, N1, P2, N2, U, V, W, FG) の配線とはできるだけ (30 cm以上) 離してください。同一のダクトに通したり、一緒に結束しないでください。
- ⑤ X6 のあきピンには何も接続しないでください。

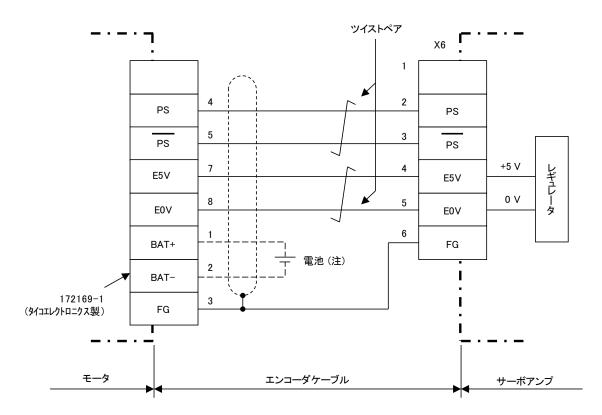

(注) アブソリュートシステムを構築する場合のみ電池を接続してください。

アブソリュートエンコーダ用電池ご使用上の注意

- ●電池の電圧降下が生じると、アブソリュートエンコーダがエラーとなります。
 - 電圧が降下する要因は、電池の寿命によるものと、ボルテージディレイによるものがあります。
 - ①電池の寿命は周囲の環境条件により短くなりますので注意してください。
 - ②リチウム電池には、過渡最低電圧(ボルテージディレイ現象)があり、電池が電流を放電し 始めた時、一時的に電圧降下する場合があります。このためご使用にあたり、電池のリフレッ シュを行う必要があります。

<電池をはじめてご使用される場合>

当社オプションの電池ユニット DV0P2990

(内蔵電池:東芝ライフスタイル製ER6V 3.6V) を ご使用の場合は、右図のようにリード線付コネクタを CN601 に接続し、5分間放置してください。 その後 CN601 からコネクタを外しサーボアンプに

その後 CN601 からコネクタを外しサーボアンプに 取り付けてください。

電池をお客様で準備される場合においてもリフレッシュ されることを推奨致します。この方法に関しては採用さ れる電池メーカにご相談ください。

<電池ユニット装着後>

1日1回程度制御電源のON/OFF動作を行うことを推奨します。

- ●電池は使い方を誤りますと、電池からの液漏れで製品が腐食するトラブルや、電池が破壊したりする危険の原因となりますので次のことは必ずお守りください。
 - ①+極、一極の向きは正しく入れること。
 - ②長期間使用した電池や使えなくなった電池を機器の中に放置しておくと、液漏れ等のトラブルの原因になりますので速やかに交換を行うこと。(目安として2年ごとの交換を推奨します。)
 - ・電池の電解液は腐食性が高く周囲の部品を腐食させるだけではなく、導電性があるため、 ショート等の危険性がありますので、定期的な交換をお願いします。
 - ③電池を分解したり、火の中に入れないこと。
 - ・飛散した内容物が目に入ると大変危険ですので分解はしないでください。 また火の中に入れたり、加熱を行うと破裂することがあり危険です。
 - ④電池をショートさせないこと、また電池のチューブを絶対にはがさないこと。
 - ・電池の+極、-極の端子に金属等が触れると一度に大きな電流が流れ、電池を弱らせる だけではなく、激しい発熱を生じ破裂することもあり危険です。
 - ⑤本電池は充電できません。絶対に充電しないでください。
- ●交換後の電池の廃棄については地方自冶体により、規制を受ける場合がありますのでそれぞれの 自冶体規制に従って廃棄してください。
- ●空輸について

航空機(旅客機・貨物機とも)危険品の申請が必要となります。(UN梱包必要) 空輸を依頼するときに運送会社からの必要書類(パラメータシート、SDS等)の提出を 求められますので、その際はご購入店を通じてご依頼をお願いいたします。


●UN梱包について

運送会社にお問い合わせください。



リニア/DD/VCM モータ用(末尾 NL)の場合

- ① CS 信号用のケーブルは芯線が 0.18 mm ²以上のより線で、 一括シールド付ケーブル (ツイストペア線が望ましい) を使用してください。
- ② ケーブル長は最大3 m以内としてください。配線長が長い場合、5 V 電源は電圧降下の影響を 軽減するためにダブル配線を推奨します。
- ③ CS 信号のグラウンドは EOV に接続してください。
- ④ モータ側のシールド線の外被は CS 信号からのシールド線のシールドに接続してください。 サーボアンプ側のシールド線の外被は X6 のシェル (FG) に必ず接続してください。
- ⑤ パワーライン (P1, N1, P2, N2, U, V, W, FG) の配線とはできるだけ (30 cm以上) 離してください。パワーラインと同一のダクトに通したり、一緒に結束しないでください。
- ⑥ X6 の空きピンには何も接続しないでください。
- ⑦ X5 X6 から供給できる電源は、5.2 V±5 % 計 250 mA MAX です。 これ以上の消費電流のスケールをご使用になられる場合は、お客様にて外部電源をご用意ください。 また、スケールによっては、電源投入後の初期化に時間がかかるものがあります。電源投入後の 動作タイミングを満たすように設計をお願いします。
- ⑧ CS 信号を使用せず磁極位置推定機能を使用する場合は X6 の配線は不要です。

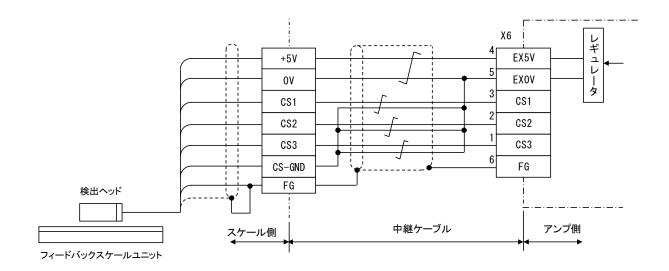

8-4 ダイナミックブレーキ

サーボアンプは、緊急非常停止用として、ダイナミックブレーキを内蔵しています。 ダイナミックブレーキは、下記の場合に動作させることができます。

- ①主電源オフ時
- ②サーボオフのとき
- ③保護機能が動作したとき
- ④コネクタ X4 の駆動禁止入力 (POT、NOT) が動作したとき

上記①~④の場合で減速中、あるいは停止後にダイナミックブレーキを動作させるかフリーランとするかはパラメータで選択可能です。

ただし、制御電源オフのとき、ダイナミックブレーキは動作したままとなります。

ダイナミックブレーキは、短時間定格であり、あくまで緊急停止用ですので、 下記の点に注意してください。

- ①サーボオン信号(SRV-ON)のオン/オフによる起動、停止はしないでください。 サーボアンプに内蔵しているダイナミックブレーキ回路を破損する場合があります。
- ②モータを外部の動力で駆動しないでください。 モータは外部から駆動すると発電機になるため、ダイナミックブレーキ動作中は短絡電流が 流れて発煙、発火の恐れがあります。


また、ダイナミックブレーキが断線し、ブレーキが動作しなくなる恐れがあります。

③高速運転時からダイナミックブレーキが動作した場合は、10分間程度の停止時間を設けて ください。

それ以上の条件で使用した場合は、ダイナミックブレーキが断線し、ブレーキが動作 しなくなる恐れがあります。

8-5 取り付け方向と間隔

- ・IP54以上の制御盤に入れるなど、製品周辺の汚損度が2となる環境に設置してください。
- ・効果的に冷却するために、周囲空間を確保してください。
- ・制御盤内環境は、環境条件を守ってください。
- ・サーボアンプは、導電性フレームに固定してください。
- ・サーボアンプを取り付ける部分に塗装がある場合は、塗装を剥がして設置すると ノイズ対策に効果があります。
- ・サーボアンプ周囲温度はサーボアンプの側面もしくは下面から 50 mm 離れたところで測定してください。 50 mm 離れたところで測定できない場合、障害物とアンプとの空隙の中間点で測定してください。
- ・下図のようにサーボアンプはコネクタ XA-1 が下になるように設置をしてください。 それ以外の設置方向の場合は周囲温度 45 ℃以下でご使用ください。

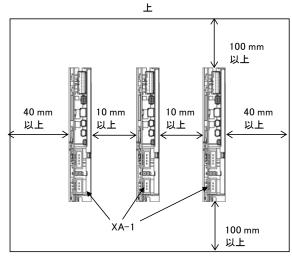

下

9. 国際規格への適合

9-1 サーボアンプの適合規格一覧

		適応規格		
EU/UK 規格		EN 55011:2016/A1:2020 (Group 1, Class A) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61800-3:2004/A1:2012 (Category C3, Second environment)		
	低電圧	EN 61800-5-1		
UL 規格		UL 61800-5-1 (ファイル No.E164620) Power conversion equipment - component		
CSA 規格		C 22.2 No.274-13		
韓国電波法(KC)		KN 11 KN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11		

EN:Europaischen Norman = 欧州規格

UL: Under writers Laboratoris = 米国保険業者試験所

CSA:Canadian Standards Association = カナダ規格協会

KC: Radio Waves Act (South Korea)

9-2 EU 指令/UK 規則について

当社では、組み込まれる機械・装置のEU指令/UK規則への適合を容易にするために、EU低電圧指令/UK低電圧規則の関連規格適合を実現しております。

9-2-1 EU EMC 指令/UK EMC 規則

EN 55011

警告:クラスA機器は、産業環境での使用を目的としています。伝導性および放射性の妨害により、他の環境での電磁両立性を確保するのが困難である可能性があります。

注意: 本製品は住宅環境での使用を想定しておらず、そのような環境では電波受信に対する保護が十分でない場合があります。


EN 61800-3

この製品は、一般のご家庭での使用ならびに低電圧の公衆通信回線への接続を意図したものではありません。そのような回路に接続すると無線周波数干渉が発生するおそれがあります。 EU EMC 指令/UK EMC 規則に適合させるためには、ノイズフィルタ・サージアブソーバ・フェライトコアを使用してください。機械・装置での EU EMC 指令/UK EMC 規則適合については、サーボアンプ・サーボモータを組み込んだ最終機械・装置での確認が必要です。

9-3 周辺機器構成

9-3-1 設置環境

IEC60664-1 に規定されている汚損度2の環境下で使用してください。

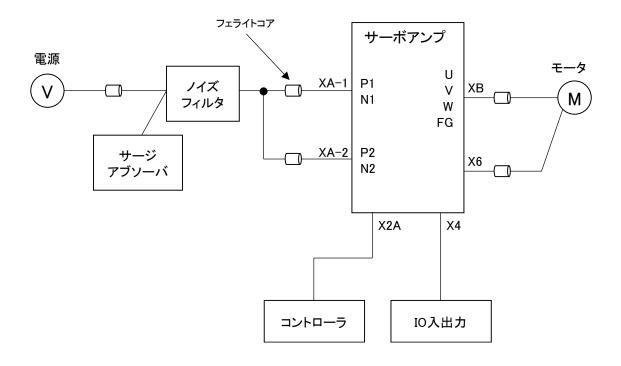

9-3-2 電源

電源には二重絶縁または強化絶縁された電源をご使用ください。

DC24 V: DC20 V~DC29 V +21 % -17 %

DC48 V: DC40 V~DC58 V +21 %

- (1) IEC60664-1 で規定されている過電圧カテゴリー I の環境下で使用してください。
- (2) パラレル I/0 用電源は、CE マーキング適合品あるいは、EN 規格 (EN60950) 適合の 絶縁タイプの DC 12~24 V 電源を使用してください。

9-3-3 ノイズフィルタ

サーボアンプを複数台使用される場合で、電源部にまとめて1台のノイズフィルタを設置するときは、ノイズフィルタメーカにご相談ください。

9-3-4 サージアブソーバ

ノイズフィルタの 1 次側にサージアブソーバを設置してください。 〈お願い〉

機械・装置の耐圧試験をおこなう際には、必ずサージアブソーバをはずしてください。 サージアブソーバが破損する恐れがあります。

9-3-5 フェライトコア

すべてのケーブル(電源入力線、モータ出力線、エンコーダ線、パラレル I/O 線)にフェライトコアを設置する。

9-4 サーボアンプと適用する周辺機器一覧

	オプション品番	メーカ品番	メーカ名
ノイズフィルタ	_	SUP-EK15-ER-6	岡谷電機産業(株)
サージアブソーバ	_	B3082	岡谷電機産業 (株)
フェライトコア	DVOP1460	ZCAT3035-1330	TDK (株)

※フェライトコアへのターン数は各枠とも1回です。

<お願い>

・電源容量(負荷条件を考慮)に見合った容量のノイズフィルタを選定してください。

9-5 UL 規格への適合

①設置環境

IEC60664-1 に規定されている汚損度 2 の環境下に設置してください。 配線には温度定格 75 $^{\circ}$ $^{$

②分岐回路保護

分岐回路の保護は NEC(National Electrical Code)および地域の規格に従って実施してください。

③過負荷保護·過熱保護

サーボアンプには、サーボモータ過負荷保護機能が内蔵されています。 過負荷保護機能は、定格電流の115%以上で、規定の時限特性に基づいて動作します。 サーボモータには過熱保護機能がありません。NECを満たす必要が生じた場合は、 サーボモータに過熱保護対策を実施してください。 このサーボアンプは、EN61800-5-1:2007/A1:2016で規定されているサーマルメモリ (シャットダウン)機能を備えていますが、サーマルメモリ(電力喪失)および速度感度機能は 備えていません。

4その他

本サーボアンプは Component としての認証になります。

9-6 韓国電波法について

サーボアンプは韓国電波法上の Class A 機器 (業務用放送通信機器) です。 下記注意事項をご認識の上、本製品をご使用ください。

A 급 기기 (업무용 방송통신기자재)

이 기기는 업무용(A 급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

(대상기종 : Servo Driver)

[参考和訳]

Class A 機器(業務用放送通信機器)

この機器は、業務用電磁波発生機器(ClassA)であり、

家庭以外の場所での使用を意図しています。

販売者やユーザはこの点に注意してください。

(適応機種: Servo Driver)



必ずお守りください

10. 安全上のご注意

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。




してはいけない内容です。




実行しなければならない内容です。

危険

- (1) 汚損度2以下となる環境(ほこりや金属粉、オイルミストなどの異物のかからないところ、水、 油、研削液などの液体のかからないところ)でご使用ください。また可燃物の近くや、腐食性ガス (H2S、SO2、NO2、CI2等)、引火性ガスの雰囲気での保存、使用は避けてください。
- (2) モータ、サーボアンプ、回生抵抗の近くには可燃物を置かないでください。
- (3) モータを外部の動力で駆動しないでください。モータは外部から駆動すると発電機になるため、 サーボアンプに内蔵しているダイナミックブレーキ動作中は短絡電流が流れて発煙・発塵の恐れが あります。また、ダイナミックブレーキが断線し、ブレーキが動作しなくなる恐れがあります。
- (4) ケーブルを傷つけたり、無理なストレスをかけたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないで ください。
- (5) ケーブルが油・水に浸かった状態で使用しないでください。
- (6) ヒータや大型巻線抵抗器などの発熱体のそばに設置しないでください。 (熱遮蔽板などを設けて、発熱体の影響を受けないようにしてください。)

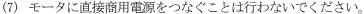

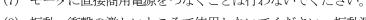

- (8) 振動・衝撃の激しいところで使用しないでください。振動源の近くにサーボアンプを 設置する場合は防振器具をサーボアンプ取り付け面に取り付けてください。
- (9) 運転中、モータの回転部には触れないようにしてください。
- (10) モータの出力軸のキー溝には素手で触れないようにしてください。
- (11) サーボアンプの内部に手を入れたり、基板露出部に触れたりしないでください。
- (12) モータ・サーボアンプのヒートシンクおよび周辺機器は、温度が高くなりますので、触れないよう に してください。
- (13) ぬれた手で配線や操作をしないでください。
- (14) 配線作業は電気工事の専門家が行うようにしてください。
- (15) 指定品以外のモータには保護装置は付いていません。過電流保護装置・漏電遮断器・ 温度過昇防止装置・非常停止装置等で保護してください。





必ずお守りください

危険

- (16) 地震後にサーボアンプを運転するときは、サーボアンプ・モータの設置状態と機械の安全を事前に点検して異常のない事を確認してから運転してください。
- (17) 電源を切った後、しばらくの間は、内部回路が高圧で充電されています。移動・配線・点検を 行う際には、電源入力をサーボアンプの外部において完全に遮断し、15 分以上放置した後、 作業を行ってください。
- (18) 地震のとき、設置・据え付けが原因で火災および人身事故が起こらないように、 確実に設置・据え付けを行ってください。
- (19) 緊急時に即座に運転を停止し電源を遮断できるように、外部に非常停止回路を設置してください。 組み合わされるモータおよびサーボアンプの故障により、発煙・発塵の可能性があります。 その一例として、サーボアンプ内蔵の回生制御用パワートランジスタが短絡故障した状態で通電 されると、サーボアンプの外部に設置される回生抵抗が過熱することによる発煙・発塵が起り得ま す。

サーボアンプの外部に回生抵抗を接続される場合は、サーマルプロテクタ等の過熱検出手段により 異常な過熱を検出し電源を遮断するように設置してください。

- (20) モータ・サーボアンプや周辺機器は金属などの不燃物に取り付けてください。
- (21) 配線は正しく、確実に行ってください。不確実な配線、誤った配線ではモータの誤動作や熱損傷の原因となります。又、設置・配線作業時は、サーボアンプ内部に電線くず等の導電物が入らないようにしてください。
- (22) ケーブルは確実に接続し、通電部は絶縁物で確実に絶縁してください。
- (23) 電線を結束し金属ダクトなどに挿入して使用する場合は、温度上昇により電線の許容電流が低下するため、熱損傷の原因となります。電流減少係数をご検討の上、電線を選定してください。
- (24) 配線用遮断器(MCCB)を電源に必ず設置してください。また、アース端子、またはアース線は必ず接地してください。 感電防止および誤動作防止のため D 種接地(接地抵抗 100 Ω以下)以上を推奨します。
- (25) 結線用端子台のネジ、およびアースネジは仕様書に記載のトルクでしっかりと確実に締め付けてください。
- (26) セーフティ機能を使用してシステム構築を行う際は、関連する安全規格ならびに弊社取扱説明書または技術資料の記載事項を理解・適合するように設計してください。

⚠ 注意

- (27) 運搬時は、ケーブルやモータの軸を持たないでください。
- (28) サーボアンプのパラメータ調整において、極端なゲイン設定や、設定値を一度に大きく変更する 行為は、予期せぬ不安定な動作を招く恐れがありますので行わないでください。
- (29) 停電発生時の復帰後、突然再始動する可能性があるため機械には近寄らないでください。 再始動しても人に対する安全を確保する機械の設定を行ってください。
- (30) 電源投入中は、万一の誤動作等に備えて、モータおよびそれにより駆動されている機械に近づかないでください。
- (31) モータの軸に強い衝撃を加えないでください。
- (32) 主電源側に設置している電磁接触器でモータの運転、停止は行わないでください。
- (33) サーボアンプ主電源を頻繁に投入、遮断しないでください。
- (34) モータにブレーキが内蔵されている場合、内蔵ブレーキは、保持用ですので、機械の安全を 確保するための停止装置 (制動) には使用しないでください。





必ずお守りください

注意

- (35) 運搬時や設置作業時は落下や転倒させないでください。
- (36) モータの上にのぼったり、重いものを載せたりしないでください。
- (37) サーボアンプの放熱孔をふさいだり、異物を入れないでください。



- (38) 直接日光のあたるところで使用しないでください。また、保存される際は、直射日光を避けて 使用範囲内の温度および湿度で保存してください。
- (39) 分解修理、改造はしないでください。分解修理は弊社または弊社指定店にて行ってください。
- (40) サーボオン指令(SRV-ON)のオン/オフによる起動、停止はしないでください。 サーボアンプに内蔵しているダイナミックブレーキ回路を破損する場合があります。
- (41) モータとサーボアンプの組合せは、弊社指定の組み合わせでご使用ください。他のサーボアンプとの
 - 組合せ時の性能・安全性については、貴社にてご確認ください。
- (42) モータおよび組み合わされるサーボアンプの故障により、モータの熱損傷や発煙・発塵が起こる 可能性があります。クリーンルーム等で使用される場合は、ご注意ください。
- (43) 出力または本体質量に見合った適切な取り付けを行ってください。
- (44) サーボアンプ・モータの周囲温度、周囲湿度は許容周囲温度・許容周囲湿度範囲内にしてください。
- (45) 指定された取り付け方法・方向を守ってください。
- (46) サーボアンプと制御盤内面、またはその他の機器との間隔は規定の距離を開けて設置してください。
- (47) モータにアイボルトが取り付けられている場合、アイボルトはモータ運搬にのみ使用し、機器の運搬には使用しないでください。減速機、面板等が取り付けられた場合も使用しないでください。
- (48) ブレーキ制御用リレーと直列に非常停止で遮断するリレーを接続してください。
- (49) 試運転はモータを固定し、機械系と切り離した状態で動作確認後、機械に取り付けてください。
- (50) 入力電源電圧がサーボアンプの仕様通りであることを確認の上、電源投入、運転を行ってください。定格以上の電圧を入力するとサーボアンプ内部で発煙・発塵を生じる場合があり、場合によってはモータの誤動作、熱損傷の原因になります。
- (51) アラーム発生時は、原因を取り除いた後に再始動してください。 原因を取り除かずにむやみに再始動させると、モータの誤動作、熱損傷の原因になります。
- (52) モータにブレーキが内蔵されている場合、内蔵ブレーキは、寿命および機械構造等により保持できない場合があります。機械側に安全を確保するための停止装置を設置してください。
- (53) モータおよびサーボアンプはモータの運転に伴って発熱します。 密閉された場所でご使用になると周囲温度が異常に上昇することがあります。 モータ・サーボアンプの周囲温度が使用範囲を満たすように、ご注意ください。
- (54) 保守点検は専門家が行ってください。
- (55) 長時間使用しない場合は、必ず電源を切ってください。
- (56) サーボアンプに内蔵しているダイナミックブレーキが高速運転時から動作した場合は、 10分間程度の停止時間を設けてください。それ以上の条件で使用した場合は、内部回路が 断線し、ブレーキが動作しなくなる恐れがあります。
- (57) コネクタや端子台などの結線部にストレスがかからないようにケーブルを固定してください。
- (58) DC 電源は強化絶縁された安定化電源を使用してください。
- ・電源回路のコンデンサは、経時変化により容量が低下します。故障による二次災害を防止するため5年程度で交換されることを推奨します。交換は弊社または弊社指定店にて行ってください。





必ずお守りください

サーボアンプの周囲温度について

サーボアンプの寿命は周囲温度に大きく左右されます。 サーボアンプの周囲 **50 mm** の周囲温度が使用温度範囲を 50 mm 越えないことを確認してください。

50 mm 離れた場所で温度が測定出来ない場合は 障害物とアンプの空隙の中間点で測定してください。

使用温度範囲:0~55 ℃

11. 寿命

(本項目は保証するものではありません)

11-1 サーボアンプ期待寿命

下記条件にて連続使用した場合、28,000時間の期待寿命があります。

寿命の定義 電解コンデンサの容量が出荷時から 20 %低下するまでの時間を寿命とします。

条件 入力電源 : DC 24 V または DC 48 V

周囲温度 : 55 ℃ 海抜 : 100 m以下 出力トルク : 定格トルク一定 回転数 : 定格回転数一定

なお、寿命は使用条件により大きく変化します。

12. 保証

12-1 保証期間

製品の保証期間は、お買い上げ後1年、または弊社製造月より1年6ヶ月とします。 ただし、保証期間内であっても次のような場合は除外します。

- ① 誤った使用方法、および不適切な修理や改造に起因する場合
- ② お買い上げ後の落下、および運送上での損傷が原因の場合
- ③ 製品の仕様範囲外で使用したことが原因の場合
- ④ 火災、地震、落雷、風水害、塩害、電圧異常、その他の天災、災害が原因の場合
- ⑤ 水、油、金属片、その他の異物の侵入が原因の場合
- ⑥ 標準寿命を記載した部品については各々の寿命を超えた場合

12-2 保証範囲

保証期間中に、弊社の責任により故障が生じたときは、弊社が納入した機器単体の故障部分の交換、または修理に限って応じさせて頂きます。尚、上記における弊社の責任は、弊社が納入した機器単体の交換、修理に限定されるものとし、弊社は、弊社が納入した機器の故障に関連して発生した貴社および第三者の損害について一切責任を負わないものとします。

弊社は、上記 12-1 に記載されている除外事項、または以下のいずれかの場合において発生した機器の不具合ならびに貴社および第三者の損害について一切責任を負わないものとします。

- ① 機器が本仕様書に記載の指示事項または注意書きに反して組み込まれ、または使用された場合
- ② 機器と機器が組み込まれた製品の組み合せに原因がある場合
- ③ 本仕様書において貴社にお願いしている事項につき対応いただけなかった場合
- ④ その他、弊社の責任によらない機器の不具合の場合

12-3 保証サービス

保証サービス(不具合原因調査・修理等)を受ける必要がある場合は、

購入先までお問い合わせください。

購入先の承諾後、直接弊社まで送付頂く場合は、購入先より「修理・調査 依頼票」をお受取り頂き、必要事項記載の上、製品に添付して弊社モータサービス受付までご送付ください。 原則として配送料はお客様負担でお願いします。

13. ネットワークセキュリティ

本商品をネットワークへ接続して使用する場合、以下のような被害を受けることが考えられます。

- (1) 本商品を経由した情報の漏えいや流出
- (2) 悪意を持った第三者による本商品の不正操作
- (3) 悪意を持った第三者による本商品の妨害や停止

このような被害を防ぐため、お客様の責任の下で下記のような対策も含め、ネットワークセキュリティ対策を十分に行ってください。

ネットワークセキュリティが不十分であることで発生したいかなる損害に対しても当社は責任を負いかねます。

<ネットワークセキュリティに関する注意事項>

- ・本商品は限られた関係者のみが立ち入りする環境で使用してください。
- ・本商品は本商品ならびにケーブルなどの付属品が容易に破壊されるような場所には設置しないでください。
- ・本商品はインターネットと接続されていないネットワークでご使用ください。
- ・本商品に PC やタブレットなどの外部機器が接続される場合、コンピューターウイルスや不正プログラム の感染による影響が懸念されます。

外部機器を接続する前にコンピューターウイルスの感染チェックや定期的な駆除が行なわれていることを 確認するなど、外部機器に対しても適切なセキュリティ対策を行ってください。

・本製品が譲渡、廃棄、修理等で第三者に渡る場合には、本製品に記録された重要な情報が残る場合があります。 お客様の責任の下、消去するなど、その取り扱いに十分注意してください。

14. その他の注意

- (1) 本製品および本製品を組み込んだ機器を輸出する際の注意事項 本製品の最終使用者、最終用途が軍事または兵器等にかかわる場合は、 「外国為替および外国貿易管理法」の定める輸出規制の対象となることがありますので 輸出される時には、審査と必要な輸出手続きをおとりください。
- (2) 本製品は、一般工業用製品等を対象に設計しております。原子力制御用、航空宇宙機器用、 交通機関用、医療機器用、各種安全装置用、クリーン度が要求される装置等、人命に関わる ような機器、特殊な環境では使用しないでください。
- (3) 完成機器における規格、法令等の適合性、および貴社取り付け機器および部品との構造、寸法、寿命、 特性などのマッチングは貴社にてご確認ください。
- (4) 万一の弊社製品の故障等(信号断線、信号欠相など)や外来ノイズ・静電気の印加による 設定外の動作により貴社完成機器が異常動作をすることも考えられますので、 貴社でのフェイルセーフ設計および稼動場所での動作可能範囲内の安全性を確保してください。
- (5) 製品の過積載は荷崩れの原因となりますので表示に従ってください。
- (6) モータの軸が電気的に接地されていない状態で運転される場合、 実機および取り付け環境によってはモータベアリングの電食が発生しベアリング音が 大きくなる等のおそれがありますので、貴社にてご確認ください。
- (7) 製品の取り付けネジの締め付けトルクは使用されるネジの強度、取り付け先の材質を考慮し、 緩みや破損の無い様に適切に選定してください。
- (8) 配線状況(アース接地方法、ケーブル長、信号線のシールド状況)等により耐ノイズ性能 に影響を及ぼす可能性がありますので、貴社完成機器におかれましても耐ノイズ性をご確認ください。
- (9) サーボアンプ・モータを廃棄する場合は、産業廃棄物として処理してください。
- (10) 電池を廃棄する場合、電池をテープなどで絶縁して、自治体の条例に従って廃棄してください。
- (11) 本仕様書を満足する範囲において、性能向上等のため部品等を一部変更する場合があります。
- (12) 仕様変更は弊社納入仕様書、または貴社指定の書類にて行うものとし、機能・特性などに影響のある場合は試作品にて検討確認後、仕様変更致します。
- (13) 仕様に変更のある場合、価格が変更になることもあります。
- (14) 本仕様書に記載されていない項目で特に取り決めの必要がある項目は事前にご連絡ください。
- (15) 不具合事項発生時は、本仕様書記載事項にもとづき双方協議の後、対応するものとします。
- (16) 本製品の故障の内容によっては、たばこ1本程度の発煙の可能性があります。 クリーンルーム等で使用される場合は、ご注意ください。
- (17) ベンジン、シンナー、アルコール、酸性やアルカリ性の洗剤は外装が変色したり 破損する恐れがありますので、ご使用にならないでください。
- (18) リニアモータとアンプのマッチングおよび安全性の確認は貴社の責任において実施してください。
- (19) 本製品のリバースエンジニアリングや逆コンパイル、逆アセンブルなどを行うことを固く禁止いたします。
- (20) リニアモータによっては異常電流が流れた場合、熱損傷に至る可能性があります。
- (21) リニアモータを不燃物で覆う等、熱損傷に対する設備側での安全性確保をお願いします。

15. その他仕様の注意点
・主電源回路と制御回路は絶縁されておりませんので、注意してください。

16. 機種別仕様

機種名	MVDLN4CNE	MVDLN5CNE	MVDLN4BNE	MVDLN5BNE
電源入力	DC 24 V	DC 24 V	DC 48 V	DC 48 V
最大出力電流	26.9 Ао-р	43 Ао-р	26.9 Ao-p	43 Ао-р
主電源入力コンデンサ容量(注1)	1800 uF	1800 uF	1640 uF	1640 uF
制御電源入力コンデンサ容量(注1)	3600 uF	3600 uF	820 uF	820 uF
使用周囲温度	0~55 °C	0~55 °C	0∼55 °C	0~55 °C
主電源線材	HVSF1.25~2.0mm ²	HVSF1.25~2.0mm ²	HVSF1.25~2.0mm ²	HVSF1.25~2.0mm ²
土电你脉构	AWG14~16	AWG14~16	AWG14~16	AWG14~16
制御電源線材	HVSF0.5~0.75 mm ²	HVSF05~0.75 mm ²	HVSF0.5~0.75 mm ²	HVSF0.5~0.75 mm ²
即便电你嫁炒	AWG18~20	AWG18~20	AWG18~20	AWG18~20
機能アース線線材	HVSF1.25~2.0mm ²	HVSF1.25~2.0mm ²	HVSF1.25~2.0 mm ²	HVSF1.25~2.0mm ²
放配 一 / 一 / 一 / 小 林 / 小 / 小 / 小 / 小 / 小 / 小 / 小 / 小 /	AWG14~16	AWG14~16	AWG14~16	AWG14~16
モータ線線材	HVSF1.25~2.0mm ²	HVSF1.25~2.0mm ²	HVSF1.25~2.0 mm ²	HVSF1.25~2.0mm ²
	AWG14~16	AWG14~16	AWG14~16	AWG14~16
突入電流抑制機能	無	無	無	無
回生処理機能	無	無	無	無
製品質量	約 0.35 kg	約 0.35 kg	約 0.35 kg	約 0.35 kg
外形寸法	89×180×30 mm	89×180×30 mm	89×180×30 mm	89×180×30 mm

注1) 部品メーカ規定の定格静電容量

機種名	MVDLN0CNL	MVDLN1CNL	MVDLN2CNL	MVDLN3CNL
電源入力	DC 24 V	DC 24 V	DC 24 V	DC 24 V
最大出力電流	1.3 Ао-р	2.9 Ао-р	5.7 Ao-p	12.8 Ао-р
主電源入力コンデンサ容量(注1)	1800 uF	1800 uF	1800 uF	1800 uF
制御電源入力コンデンサ容量(注1)	3600 uF	3600 uF	3600 uF	3600 uF
使用周囲温度	0~55 °C	0~55 °C	0~55 °C	0~55 °C
→ 學/位 (中++	HVSF 0.5~2.0 mm2	HVSF 0.5~2.0 mm2	HVSF 0.75~2.0 mm2	HVSF 0.75~2.0 mm2
主電源線材	AWG14~20	AWG14~20	AWG14~18	AWG14~18
先11公11年3万分4++	HVSF 0.5~0.75 mm2	HVSF 0.5~0.75 mm2	HVSF 0.5~0.75 mm2	HVSF 0.5~0.75 mm2
制御電源線材	AWG18~20	AWG18~20	AWG18~20	AWG18~20
が必要して、マグログロトナ	HVSF 1.25~2.0 mm2	HVSF 1.25~2.0 mm2	HVSF 1.25~2.0 mm2	HVSF 1.25~2.0 mm2
機能アース線線材	AWG14~16	AWG14~16	AWG14~16	AWG14~16
ア カ幼幼++	HVSF 0.5~2.0 mm2	HVSF 0.5~2.0 mm2	HVSF 0.75~2.0 mm2	HVSF 0.75~2.0 mm2
モータ線線材	AWG14~20	AWG14~20	AWG14~18	AWG14~18
突入電流抑制機能	無	無	無	無
回生処理機能	無	無	無	無
製品質量	約 0.35 kg	約 0.35 kg	約 0.35 kg	約 0.35 kg
外形寸法	89×180×30 mm	89×180×30 mm	89×180×30 mm	89×180×30 mm

注1) 部品メーカ規定の定格静電容量

	_	
機種名	MVDLN4CNL	MVDLN5CNL
電源入力	DC 24 V	DC 24 V
最大出力電流	26.9 Ao-p	43 Ао-р
主電源入力コンデンサ容量(注1)	1800 uF	1800 uF
制御電源入力コンデンサ容量(注1)	3600 uF	3600 uF
使用周囲温度	0~55 °C	0~55 °C
主電源線材	HVSF 1.25~2.0 mm2	HVSF 1.25~2.0 mm2
土电你脉构	AWG14~16	AWG14~16
制御電源線材	HVSF 0.5~0.75 mm2	HVSF 0.5~0.75 mm2
	AWG18~20	AWG18~20
機能アース線線材	HVSF 1.25~2.0 mm2	HVSF 1.25~2.0 mm2
機能 / 一 / 縁縁が	AWG14~16	AWG14~16
モータ線線材	HVSF 1.25~2.0 mm2	HVSF 1.25~2.0 mm2
- 一夕 旅旅内	AWG14~16	AWG14~16
突入電流抑制機能	無	無
回生処理機能	無	無
製品質量	約 0.35 kg	約 0.35 kg
外形寸法	89×180×30 mm	89×180×30 mm

注1) 部品メーカ規定の定格静電容量

機種名	MVDLN0BNL	MVDLN1BNL	MVDLN2BNL	MVDLN3BNL
電源入力	DC 48 V	DC 48 V	DC 48 V	DC 48 V
最大出力電流	1.3 Ao-p	2.9 Ao-p	5.7 Ao-p	12.8 Ao-p
主電源入力コンデンサ容量(注1)	1640 uF	1640 uF	1640 uF	1640 uF
制御電源入力コンデンサ容量(注1)	820 uF	820 uF	820 uF	820 uF
使用周囲温度	0~55 ℃	0~55 ℃	0~55 ℃	0~55 °C
主電源線材	HVSF 0.5~2.0 mm2	HVSF 0.5~2.0 mm2	HVSF 0.75~2.0 mm2	HVSF 0.75~2.0 mm2
土电你稼牲	AWG14~20	AWG14~20	AWG14~18	AWG14~18
先17次11 (全) 7/12 (2) 十十	HVSF 0.5~0.75 mm2	HVSF 0.5~0.75 mm2	HVSF 0.5~0.75 mm2	HVSF 0.5~0.75 mm2
制御電源線材	AWG18~20	AWG18~20	AWG18~20	AWG18~20
1000年マニッグログロトナ	HVSF 1.25~2.0 mm2	HVSF 1.25~2.0 mm2	HVSF 1.25~2.0 mm2	HVSF 1.25~2.0 mm2
機能アース線線材	AWG14~16	AWG14~16	AWG14~16	AWG14~16
マー 27 9白 9白 4-1-1	HVSF 0.5~2.0 mm2	HVSF 0.5∼2.0 mm2	HVSF 0.75~2.0 mm2	HVSF 0.75~2.0 mm2
モータ線線材	AWG14~20	AWG14~20	AWG14~18	AWG14~18
突入電流抑制機能	無	無	無	無
回生処理機能	無	無	無	無
製品質量	約 0.35 kg	約 0.35 kg	約 0.35 kg	約 0.35 kg
外形寸法	89×180×30 mm	89×180×30 mm	89×180×30 mm	89×180×30 mm

注1) 部品メーカ規定の定格静電容量

機種名	MVDLN4BNL	MVDLN5BNL
電源入力	DC 48 V	DC 48 V
最大出力電流	26.9 Ao-p	43 Ао-р
主電源入力コンデンサ容量(注1)	1640 uF	1640 uF
制御電源入力コンデンサ容量(注1)	820 uF	820 uF
使用周囲温度	0~55 °C	0~55 ℃
子霉泥炉 牡	HVSF 1.25~2.0 mm2	HVSF 1.25~2.0 mm2
主電源線材	AWG14~16	AWG14~16
生1/201 (表) (石) (石) (石) (石) (石) (石) (石) (石) (石) (石	HVSF 0.5~0.75 mm2	HVSF 0.5~0.75 mm2
制御電源線材	AWG18~20	AWG18~20
	HVSF 1.25~2.0 mm2	HVSF 1.25~2.0 mm2
機能アース線線材	AWG14~16	AWG14~16
モータ線線材	HVSF 1.25~2.0 mm2	HVSF 1.25~2.0 mm2
七一夕 稼 稼 付	AWG14~16	AWG14~16
突入電流抑制機能	無	無
回生処理機能	無	無
製品質量	約 0.35 kg	約 0.35 kg
外形寸法	89×180×30 mm	89×180×30 mm

注1) 部品メーカ規定の定格静電容量

付表 出荷パラメーター覧表
次ページ以降に、弊社工場から出荷時に設定されているパラメータの一覧を示します。 ご使用の際にはお客様の装置毎に動作確認をしていただき、最適な値を設定していただく必要があります。

分類	No	パラメータ	出荷値	「タ ***) Mo	パラメータ	出荷値	分類	No	パラメータ	出荷値	夕) 質	パラメータ	出荷値	分類	No	パラメータ	出荷値
0		回転方向設定	1																
	1	制御モード設定	0																
	2	リアルタイム オートチューニング設定	1																
	3	リアルタイムオートチューニング 機械剛性設定	13																
	4	イナーシャ比	250																
	5	未使用	-																
	6	未使用	-																
	7	未使用	-																
	8	モータ1回転あたりの 指令パルス数	0																
	9	電子ギア分子	1																
	10	電子ギア分母	1																
	11	モータ1回転あたりの 出力パルス数	2500																
	12	出力パルス数 パルス出力論理反転/ 出力ソース選択	0																
	13 *2	第1トルクリミット	500																
	14	位置偏差過大設定	83886080																
	15	アプソリュートエンコーダ設定	1																
	16	回生抵抗外付け設定	3																
	17	外付け回生抵抗負荷率選択	0																
	18	メーカ使用	0																
] [Γ							
] [Γ							
												r							
												F					\sqcap		
												卜							
												卜	\top				\sqcap		
		数占設定のあるパラメータ Pa	17 # -	حادث	1 32/.	++ n o (++ = 1+1) +	カウ・ノッチニ	1 7 1 h	·		- 0 1/- 1/- 1/- 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	ك [ب	- la +-	<u></u>		_			

^{*1} 小数点設定のあるパラメータ。Panatermに表示される小数点ありの値を記載します。パラメータファイルをテキスト等で直接確認する場合は小数点以下の桁分、桁がシフトされます。 例)Pr6.24 負荷変動補償フィルタ Panaterm表示:0.53 パラメータファイルの設定値:53 小数点以下の2桁分 桁をシフト *2 トルクリミット設定(Pr0.13,Pr5.22,Pr5.25,Pr5.26)の最大値は適用モータにより異なります。

■出荷パラメータ(2/11)

PARAMETER

MINAS-A6NE V枠 MODEL

分 類	パラメータ	出荷値	分類	No	パラメータ	出荷値	分数	No	パラメータ	出荷値		分類	No	パラメータ	出荷値	分類	No	パラメータ	出荷値
1 0 *1	第1位置ループゲイン	48.0		31	メーカ使用	0	1	62	メーカ使用	0									
1 *1	第1速度ループゲイン	27.0		32	メーカ使用	0		63	メーカ使用	0									
2 *1	第1速度ループ積分 時定数	21.0		33	メーカ使用	0		64	メーカ使用	0									
3	第1速度検出フィルタ	0		34	メーカ使用	0		65	メーカ使用	0									
4 *1	第1トルクフィルタ時定数	0.84		35	メーカ使用	0		66	メーカ使用	0									
5 *1	第2位置ループゲイン	48.0		36	メーカ使用	0		67	メーカ使用	0									
6 *1	第2速度ループゲイン	27.0		37	メーカ使用	0		68	メーカ使用	0									
7 *1	第2速度ループ積分 時定数	21.0		38	メーカ使用	0		69	メーカ使用	0									
8	第2速度検出フィルタ	0		39	メーカ使用	0		70	メーカ使用	0									
9 *1	第2トルクフィルタ時定数	0.84		40	メーカ使用	0		71	メーカ使用	0									
10 *1	速度フィードフォワード ゲイン	100.0		41	メーカ使用	0		72	メーカ使用	0									
11 *1	速度フィードフォワード フィルタ	0.00		42	メーカ使用	0		73	メーカ使用	0									
12 *1	トルクフィードフォワード ゲイン	100.0		43	メーカ使用	0		74	メーカ使用	0									
13 *1	トルクフィードフォワード フィルタ	0.00		44	メーカ使用	0		75	メーカ使用	0									
14	第2ゲイン設定	1		45	メーカ使用	0		76	メーカ使用	0									
15	位置制御切替モード	0		46	メーカ使用	0		77	メーカ使用	0									
16 *1	位置制御切替時間	1.0		47	メーカ使用	0		78	メーカ使用	0									
17	位置制御切替レベル	0		48	メーカ使用	0													
18	位置制御切替時 ヒステリシス	0		49	メーカ使用	0													
19 *1	位置ゲイン切替時間	1.0		50	メーカ使用	0													
20	速度制御切替モード	0		51	メーカ使用	0													
21 *1	速度制御切替時間	0.0		52	メーカ使用	0	L												
22		0		53	メーカ使用	0	L												
23	速度制御切替時間 ヒステリシス	0		54	メーカ使用	0													
24		0		55	メーカ使用	0	L												
25 *1	トルク制御切替時間	0.0		56	メーカ使用	0													
26		0		57	メーカ使用	0	L												
27	トルク制御切替時 ヒステリシス	0		58	メーカ使用	0													
28	メーカ使用	0		59	メーカ使用	0] [
29	メーカ使用	0		60	メーカ使用	0	L							-					
30		0	L	61	メーカ使用	0	Ļ												

■出荷パラメータ(3/11)

PARAMETER

MODEL MINAS-A6NE_V枠

分 類 No	パラメータ	出荷値	分類	No	パラメータ	出荷値	分類	No	パラメータ	出荷値	分数	No	パラメータ	出荷値	分数	No	パラメータ	出荷値
2 0	適応フィルタモード	0	1 —	31		0												
1	第1ノッチ周波数	5000		32	メーカ使用	0		\sqcap										
2	第1ノッチ幅	2		33	メーカ使用	0		\sqcap										
3	第1ノッチ深さ	0	11	34	メーカ使用	0												
4	第2ノッチ周波数	5000	11	35	メーカ使用	0												
5	第2ノッチ幅	2		36	メーカ使用	0												
6	第2ノッチ深さ	0		37	メーカ使用	0												
7	第3ノッチ周波数	5000																
8	第3ノッチ幅	2																
9	第3ノッチ深さ	0																
10	第4ノッチ周波数	5000									L							
11	第4ノッチ幅	2						\prod								\perp		
12	第4ノッチ深さ	0						Ш										
13	制振フィルタ切替選択	0						Ш										
14 *1	第1制振周波数	0.0	ļĹ					Ш										
15 *1	第1制振フィルタ設定	0.0	ļĹ					Ш										
16 *1	第2制振周波数	0.0	┇					Ш			L							
17 *1	第2制振フィルタ設定	0.0	┇					Ш			L							
18 *1	第3制振周波数	0.0	ļĹ					Ш										
19 *1	第3制振フィルタ設定	0.0	ļĹ					Ш										
20 *1	第4制振周波数	0.0	ļĹ					Ш										
21 *1	第4制振フィルタ設定	0.0	┇					Ш			L							
22 *1	指令スムージング フィルタ	9.2	$\ \ $					Ш			L					\perp		
23 *1		1.0	_					\coprod			L					\perp		
24	第5ノッチ周波数	5000	_					\coprod			L					\perp		
25	第5ノッチ幅	2	<u> </u>					\coprod			L					\perp		
26		0	_					\coprod			L					\perp		
27	第1制振幅設定	0	$\ \ $					Ш			L					\perp		
28	第2制振幅設定	0						\coprod			L							
29	第3制振幅設定	0						\coprod			L							
30	第4制振幅設定 ト数点設定のあるパラメータ。Pa	0																

^{*1} 小数点設定のあるパラメータ。Panatermに表示される小数点ありの値を記載します。パラメータファイルをテキスト等で直接確認する場合は小数点以下の桁分、桁がシフトされます。 例)Pr6.24 負荷変動補償フィルタ Panaterm表示:0.53 パラメータファイルの設定値:53 小数点以下の2桁分 桁をシフト

^{*2} トルクリミット設定(Pr0.13, Pr5.22, Pr5.25, Pr5.26)の最大値は適用モータにより異なります。

■出荷パラメータ(4/11)

PARAMETER

MODEL MINAS-A6NE_V枠

No	パラメータ	出荷値	分類	No	パラメータ	出荷値	分類	No	パラメータ	出荷値	分類	No	パラメータ	出荷値	分類	No	パラメータ	出荷値
0	未使用	-	I I	31	未使用	-												
1	未使用	-		32	仮想フルクロ時 外部スケール移動判定閾値	0												1
2	未使用	-																
3	未使用	-																
4	メーカ使用	0														П		
5	メーカ使用	0																
6	未使用	-																
7	未使用	-																
8	未使用	-																
9	未使用	ı																
10	未使用	ı																
11	未使用	1																
12	加速時間設定	0																
13	減速時間設定	0																
14	S字加減速設定	0	l L				L											
15	未使用	-	l L				L								L	Ш		
16	未使用	-	l L													Ш		
17	速度制限選択	0	l L															
18	未使用	-	l L				L								L	Ш		
19	未使用	-	l L													Ш		
20	未使用	-	l L													Ш		
21	速度制限值1	0	l L													Ш		
22	速度制限值2	0	l L													Ш		
23	外部スケールタイプ選択	0	l L													Ш		
24	外部スケール分周分子	0	ΙL													Ш		
25	外部スケール分周分母	10000	l L									\coprod				\coprod		
26	外部スケール方向反転	0	l L													\coprod		
27	外部スケール Z相断線検出無効	0	l L													\coprod		
28	ハイブリット偏差過大設定	16000	L									\coprod				\coprod		
29	ハイブリット偏差クリア設定	0	L									\coprod				\coprod		
30	未使用	-																

^{*1} 小数点設定のあるパラメータ。Panatermに表示される小数点ありの値を記載します。パラメータファイルをテキスト等で直接確認する場合は小数点以下の桁分、桁がシフトされます。 例)Pr6.24 負荷変動補償フィルタ Panaterm表示:0.53 パラメータファイルの設定値:53 小数点以下の2桁分 桁をシフト

■出荷パラメータ(5/11)

PARAMETER

MODEL MINAS-A6NE_V枠

分 類 No	パラメータ	出荷値	分数	No	パラメータ	出荷値	分類	No	パラメータ	出荷値	分類	No	パラメータ	出荷値	分類	No	パラメータ	出荷値
4 0	SI1入力選択	3289650	1	31	位置決め完了範囲	8400												
1	SI2入力選択	8487297		32	位置決め完了出力設定	0												
2	SI3入力選択	8553090	1	33	INPホールド時間	0												
3	SI4入力選択	3026478		34	ゼロ速度	50												
4	SI5入力選択	2236962		35	速度一致幅	50												
5	SI6入力選択	2171169		36	到達速度	1000												
6	SI7入力選択	2829099		37	停止時 メカブレーキ動作設定	0												
7	SI8入力選択	3223857		38	動作時 メカブレーキ動作設定	0												
8	未使用	-		39	ブレーキ解除速度設定	30												
9	未使用	-		40	警告出力選択1	0												
10	SO1出力選択	197379		41	警告出力選択2	0												
11	SO2出力選択	1052688		42	第2位置決め完了範囲	8400												
12	SO3出力選択	65793		43	未使用	-												
13	未使用	-		44 *1	位置コンペア出力 パルス幅設定	0.0												
14	未使用	-		45	位置コンペア出力 極性選択	0												
15	未使用	-		46	未使用	-												
16	アナログモニタ1種類	0		47	パルス出力選択	0												
17	アナログモニタ1 出力ゲイン	0		48	位置コンペア値1	0												
18	アナログモニタ2種類	4		49	位置コンペア値2	0												
19	アナログモニタ2 出力ゲイン	0		50	位置コンペア値3	0												
20	未使用	-		51	位置コンペア値4	0												
21	アナログモニタ出力設定	0		52	位置コンペア値5	0	L											
22	メーカ使用	0		53	位置コンペア値6	0												
23	メーカ使用	0		54	位置コンペア値7	0												
24	メーカ使用	0		55	位置コンペア値8	0												
25	未使用	-		56 *1	位置コンペア出力 遅延補償量	0.0	L								L			
26	未使用	-	l L	57	位置コンペア出力 割付け設定	0												
27	未使用	-	l L	Ш														
28	未使用	-	l L	Ш														
29	未使用	-	l L	Ш														
30	未使用 、数点設定のあるパラメータ。Pa	-																

^{*1} 小数点設定のあるパラメータ。Panatermに表示される小数点ありの値を記載します。パラメータファイルをテキスト等で直接確認する場合は小数点以下の桁分、桁がシフトされます。 例)Pr6.24 負荷変動補償フィルタ Panaterm表示:0.53 パラメータファイルの設定値:53 小数点以下の2桁分 桁をシフト

■出荷パラメータ(6/11)

PARAMETER

MINAS-A6NE V枠 MODEL

子 No	パラメータ	出荷値	】 】 】 類	No	パラメータ	出荷値	分類	No	パラメータ	出荷値		分類	No	パラメータ	出荷値		分類]
5 0	未使用	-	1	31	USB軸アト・レス	1	5		未使用	-] [Ī
1	未使用	-]	32	未使用	-		63	未使用	-] [1 [Ī
2	未使用	-		33	パルス再生出力 限界有効設定	0		64	未使用	-	1 [] [1
3	パルス出力分周分母	0		34	メーカ使用	4		65	未使用	-] [1 [
4	駆動禁止入力設定	1		35	未使用	-		66 *1	劣化診断収束判定時間	0.0] [1 [•
5	駆動禁止時シーケンス	0		36	メーカ使用	0		67	劣化診断イナーシャ比 上限値	0] []		
6	サーボオフ時シーケンス	0		37	未使用	-		68	劣化診断イナーシャ比 下限値	0] [1	
7	主電源オフ時シーケンス	0		38	未使用	-		69 *1	劣化診断偏荷重 上限値	0.0] [1 [
8	主電源オフ時 LVトリップ選択	1		39	未使用	-		70 *1	劣化診断偏荷重 下限値	0.0] []		
9	主電源オフ検出時間	70		40	未使用	-		71 *1	劣化診断動摩擦 上限値	0.0] [1	
10	アラーム時シーケンス	0		41	未使用	-		72 *1	劣化診断動 牽擦 下限値	0.0] []		
11	即時停止時トルク設定	0		42	未使用	-		73 *1	劣化診断粘性摩擦 上限値	0.0] [1	
12	オーバーロード レベル設定	0		43	未使用	-		74 *1	劣化診断粘性摩擦 下限値	0.0] [][
13	過速度レベル設定	0		44	未使用	-		75	劣化診断速度設定	0] []		
14 *1	モータ可動範囲設定	1.0		45 *1	象限突起正方向補正値	0.0		76	劣化診断トルク平均時間	0]]		
15	制御入力信号 読込み設定	0		46 *1	象限突起負方向補正値	0.0		77 *1	劣化診断トルク上限値	0.0								
16	未使用	ı		47	象限突起補償遅延時間	0		78 *1	劣化診断トルク下限値	0.0								
17	未使用	-		48 *1	象限突起補償 フィルタ設定L	0.00												
18	未使用	-		49 *1	象限突起補償 フィルタ設定H	0.00] []		
19	未使用	-		50	メーカ使用	0]]		
20	位置設定単位選択	0		51	メーカ使用	0												
21	トルクリミット選択	1		52	メーカ使用	0]] [
22 *2	第2トルクリミット	500		53	メーカ使用	0					$] \ [$							
23	トルクリミット切替設定1	0		54	メーカ使用	0] [] [_
24	トルクリミット切替設定2	0		55	メーカ使用	0] [] [
25 *2	正方向トルクリミット	500		56	Slow Stop時 減速時間設定	0] [] [
26 *2	負方向トルクリミット	500		57	Slow Stop時 S字加減速設定	0] [] [
27	未使用	=		58	未使用	-] [] [
28	未使用	ı		59	未使用	-] [] [L	
29	メーカ使用	2		60	未使用	-] [] [
30	未使用	-] [61	未使用	-					1					1		

パラメータ 出荷値

^{*1} 小数点設定のあるパラメータ。Panatermに表示される小数点ありの値を記載します。パラメータファイルをテキスト等で直接確認する場合は小数点以下の桁分、桁がシフトされます。例)Pr6.24 負荷変動補償フィルタ Panaterm表示:0.53 パラメータファイルの設定値:53 小数点以下の2桁分 桁をシフト *2 トルクリミット設定(Pr0.13,Pr5.22,Pr5.25,Pr5.25)の最大値は適用モータにより異なります。

分類	No	パラメータ	出荷値
6	0	未使用	_
	1	未使用	
	2	速度偏差過大設定	0
	3	未使用	-
	4	未使用	1
	5 *1	位置第3ゲイン有効時間	0.0
	6	位置第3ゲイン倍率	100
	7	トルク指令加算値	0
	8	正方向トルク補償値	0
	9	負方向トルク補償値	0
	10	機能拡張設定	16
	11	電流応答設定	100
	12	未使用	-
	13	未使用	ı
	14	アラーム時即時停止時間	200
	15	第2過速度レベル設定	0
	16	未使用	-
	17	未使用	1
	18 *1	電源投入ウェイト時間	0.0
	19	メーカ使用	0
	20	メーカ使用	0
	21	メーカ使用	0
	22	AB相外部スケール パルス出力方法選択	0
	23	負荷変動補償ゲイン	0
	24 *1	負荷変動補償フィルタ	0.53
	25	未使用	-
	26	未使用	-
	27	警告ラッチ状態設定	0
	28	未使用	-
	29	未使用	-
	30	メーカ使用	0
	*1 /	、数占設定のあるパラメータ Pag	natarmに表示

} 頁	No	パラメータ	出荷値
;	31	リアルタイムオート チューニング推定速度	1
	32	リアルタイムオート チューニングカスタム設定	0
	33	未使用	_
	34 *1	ハイブリッド 塩動抑制ゲイン	0.0
	35 *1	振動抑制ゲイン ハイブリッド 振動抑制フィルタ	0.10
	36	振動抑制フィルタ ダイナミックブレーキ 操作入力設定	0
	37 *1	発振検出レベル	0.0
	38	警告マスク設定	4
	39	警告マスク設定2	0
	40	未使用	_
	41	第1制振深さ	0
	42 *1	2段トルクフィルタ時定数	0.00
	43	2段トルクフィルタ減衰項	0
	44	上 未使用	_
	45	上 未使用	_
	46	上 未使用	_
	47	機能拡張設定2	1
	48 *1	調整フィルタ	5B/5C:1.2 上記以外:1.1
	49	指令応答フィルタ/ 調整フィルタ減衰項設定	15
	50 *1	料性摩擦補償ゲイン	0.0
	51	即時停止完了ウェイト時間	0
	52	メーカ使用	0
	53	メーカ使用	0
	54	メーカ使用	0
	55	未使用	_
	56	未使用	_
	57	トルク飽和異常保護	0
	58	検出時間 メーカ使用	0
	59	メーカ使用	0
	60	第2制振深さ	0
	61	第1共振周波数	0.0
	*1	2/4 ± 27 #X/PU I/X 9/X	0.0

分類	No	パラメータ	出荷値		分類	No	パラメータ	出荷値
6	62	第1共振減衰比	0	1	6	93	未使用	-
	63 *1	第1反共振周波数	0.0			94	未使用	-
	64	第1反共振減衰比	0			95	未使用	-
	65 *1	第1応答周波数	0.0			96	未使用	-
	66 *1	第2共振周波数	0.0			97	機能拡張設定3	0
	67	第2共振減衰比	0			98	機能拡張設定4	0
	68 *1	第2反共振周波数	0.0					
	69	第2反共振減衰比	0					
	70 *1	第2応答周波数	0.0					
	71	第3制振深さ	0					
	72	第4制振深さ	0					
	73 *1	負荷推定フィルタ	0.00					
	74 *1	トルク補償周波数1	0.0					
	75 *1	トルク補償周波数2	0.0					
	76	負荷推定回数	0					
	77	未使用	-					
	78	未使用	-					
	79	未使用	-					
	80	未使用	-					
	81	未使用	-					
	82	未使用	-					
	83	未使用	-					
	84	未使用	-					
	85	退避動作条件設定	0					
	86	退避動作アラーム設定	0	1				
	87	メーカ使用	0					
	88	アブソ多回転データ 上限値	0	1				
	89	未使用	-	1				
	90	未使用	-					
	91	未使用	-	1		П		
	92	未使用	_	1				<u> </u>

	分 類	No	パラメータ	出荷値
╛				
╛				
╛				
╛				
4				
4				
4				
4				
4				
4				
4				
4				
4				
4				
4				
-				
4				
\dashv	\vdash			
\dashv	\vdash			
┙				

^{| *1} 小数点設定のあるパラメータ。Panatermに表示される小数点ありの値を記載します。パラメータファイルをテキスト等で直接確認する場合は小数点以下の桁分、桁がシフトされます。 例)Pr6.24 負荷変動補償フィルタ Panaterm表示:0.53 パラメータファイルの設定値:53 小数点以下の2桁分 桁をシフト *2 トルクリミット設定(Pr0.13, Pr5.22, Pr5.25, Pr5.26)の最大値は適用モータにより異なります。

付表1

PARAMETER

分類	No	パラメータ	出荷値				
7	0	LED表示内容	0				
	1	電源投入時 アドレス表示時間設定	0				
	2	未使用	_				
	3	トルク制限中出力設定	0				
	4	メーカ使用	0				
	5	メーカ使用	0				
	6	メーカ使用	0				
	7	メーカ使用	0				
	8	メーカ使用	0				
	9	ラッチ遅延量補正時間1	360				
	10	ソフトリミット機能	0				
	11	正側ソフトリミット値	500000				
	12	負側ソフトリミット値	-500000				
	13	アブソ原点位置オフセット	0				
	14	主電源オフ警告検出時間	0				
	15	位置決め近傍範囲	10				
	16	トルク飽和異常保護回数	0				
	17	未使用	-				
	18	未使用	1				
	19	未使用	1				
	20	RTEX通信周期設定	3				
	21	RTEX指令更新 周期比設定	2				
	22	RTEX機能拡張設定1	0				
	23	RTEX機能拡張設定2	18				
	24	RTEX機能拡張設定3	0				
	25	RTEX速度単位設定	0				
	26	RTEX連続通信 異常警告設定	0				
	27	RTEX累積通信 異常警告設定	0				
	28	RTEX_Update_Counter 異常警告設定	0				
	29	RTEXモニタ選択1	0				
	30	RTEXモニタ選択2	0				

			Ι
ì	No	パラメータ	出荷値
	31	RTEXモニタ選択3	0
	32	RTEXモニタ選択4	0
	33	RTEXモニタ選択5	0
	34	RTEXモニタ選択6	0
	35	RTEXコマンド設定1	0
	36	RTEXコマンド設定2	0
	37	RTEXコマンド設定3	0
	38	RTEX_Update_Counter 異常保護設定	0
	39	メーカ使用	0
	40	メーカ使用	0
	41	RTEX機能拡張設定5	0
	42	未使用	-
	43	メーカ使用	0
	44	未使用	_
	45	未使用	_
	46	未使用	
	47	未使用	_
	48	未使用	-
	49	未使用	-
	50	未使用	-
	51	未使用	-
	52	メーカ使用	0
	53	未使用	-
	54	未使用	-
	55	未使用	-
	56	未使用	=
	57	未使用	-
	58	未使用	-
	59	未使用	-
	60	未使用	-
	61	未使用	-
Ļ	Ver L		•

分 類	No	パラメータ	出荷値
7	62	未使用	_
	63	未使用	-
	64	未使用	-
	65	未使用	-
	66	未使用	-
	67	未使用	-
	68	未使用	-
	69	未使用	-
	70	未使用	-
	71	未使用	-
	72	未使用	-
	73	未使用	-
	74	未使用	-
	75	未使用	-
	76	未使用	-
	77	未使用	-
	78	停止機能付きラッチトリガ 信号読込み設定	0
	79	未使用	-
	80	メーカ使用	0
	81	メーカ使用	0
	82	未使用	-
	83	未使用	-
	84	未使用	-
	85	未使用	-
	86	未使用	-
	87	メーカ使用	0
	88	メーカ使用	0
	89	メーカ使用	0
	90	未使用	_
	91	RTEX通信周期拡張設定	500000
	92	ラッチ遅延量補正時間2	0

分類	No	パラメータ	出荷値	分
7	93	原点復帰戻り動作 制限速度	0	
	94	未使用	-	
	95	RTEX連続通信 異常保護1検出回数	4	
	96	RTEX連続通信 異常保護2検出回数	12	
	97	RTEX通信タイムアウト 異常保護検出回数	4	
	98	RTEXサイクリックデータ 異常保護1/2検出回数	4	
	99	RTEX機能拡張設定6	0	
	100	メーカ使用	0	
	101	未使用	-	
	102	未使用	-	
	103	未使用	-	ıL
	104	未使用	-	
	105	未使用	-	L
	106	未使用	-	
	107	未使用	-	
	108	RTEX通信同期設定	7	
	109	メーカ使用	0	
	110	RTEX機能拡張設定7	0	
	111	停止機能付きラッチモードの トリガ信号割り付け設定	0	
	112	RTEX通信ステータス フラグ選択	0	
	113	未使用	-	
	114	未使用	-	
	115	未使用	-	
	116	未使用	-	
	117	未使用	-	
	118	未使用	-	
	119	メーカ使用	0	

	分類	No	パラメータ	出荷値
7	723			
╛╽				
_				
<u> </u>				
_				
⅃ ┃				
⅃ ┃				
4				
4				
4				
4				
41				
41				
4				
4				
4				
4				
4				
4				
4				
4				
4				
4				
$\dashv \mid$				

■出荷パラメータ(9/11)

PARAMETER

MODEL MINAS-A6NE_V枠

分 類 No	パラメータ	出荷値	分 類	No	パラメータ	出荷値	分類	No	パラメータ	出荷値	分類	No	パラメータ	出荷値	分類	No	パラメータ	出荷値
8 0	メーカ使用	0																
1	プロファイル直線加速定数	100																
2	メーカ使用	0																
3	メーカ使用	0																
4	プロファイル直線減速定数	100																
5	メーカ使用	0																
6	未使用	-																
7	未使用	-																
8	未使用	-																
9	未使用	-																
10	プロファイル 位置ラッチ検出後移動量	0						П										
11	未使用	-																
12	プロファイル 原点復帰モード設定	0																
13	プロフェノル	50																
14	プーラー ノン	5																
15		0																
16	未使用	_																
17	退避動作相対移動量	0																
18	退避動作速度	0																
19	メーカ使用	0																
	ト数点設定のあるパラメータ。 Pai																	

^{*1} 小数点設定のあるパラメータ。Panatermに表示される小数点ありの値を記載します。パラメータファイルをテキスト等で直接確認する場合は小数点以下の桁分、桁がシフトされます。 例)Pr6.24 負荷変動補償フィルタ Panaterm表示:0.53 パラメータファイルの設定値:53 小数点以下の2桁分 桁をシフト

■出荷パラメータ(10/11)

PARAMETER

MODEL MINAS-A6NE_V枠

分 類 9	No	パラメータ	出荷値	分類	No	パラメータ	出荷値	分類	No	パラメータ	出荷値	分数) N	パラメータ	出荷値	分類	No	パラメータ	出荷値
9	0	メーカ使用	1	9	31	メーカ使用	0												
	1 *1	メーカ使用	0.000		32	メーカ使用	0												
	2 *1	メーカ使用	0.00		33	メーカ使用	100												
	3	メーカ使用	0		34	メーカ使用	0												
	4 *1 5 *1	メーカ使用	0.00		35	メーカ使用	0												
	5 *1	メーカ使用	0.0		36	未使用	_												
	6 *1	メーカ使用	0.0		37	未使用	_												
	7 *1	メーカ使用	0.0		38	未使用	_												
	8 *1	メーカ使用	0.00		39	未使用	_												
	9 *1	メーカ使用	0.00		40	未使用	_												
	10	メーカ使用	0		41	未使用													
	11	メーカ使用	1		42	未使用	_												
	12	メーカ使用	80		43	未使用	-												
	13	メーカ使用	50		44	未使用													
	14	メーカ使用	10		45	未使用	-												
	15	未使用	-		46	未使用	-												
	16	未使用	-		47	未使用	-												
	17	メーカ使用	0		48	メーカ使用	0												
	18	メーカ使用	0		49	メーカ使用	0												
	19	メーカ使用	0		50	メーカ使用	0												
	20	メーカ使用	0																
	21	メーカ使用	0																
	22	メーカ使用	200																
	23	メーカ使用	50																
	24	メーカ使用	100																
	25	メーカ使用	40																
	26	メーカ使用	40		Ш							L					Ш		
	27	メーカ使用	1000		Ш							L					Ш		
	28 *1	メーカ使用	1.00		Ш							L					Ш		
	29	メーカ使用	0		Ш							L					Ш		
	30	メーカ使用	0			ありの値を記載します パラメ		Ļ				Ļ	Ĺ						

^{*1} 小数点設定のあるパラメータ。Panatermに表示される小数点ありの値を記載します。パラメータファイルをテキスト等で直接確認する場合は小数点以下の桁分、桁がシフトされます。 例)Pr6.24 負荷変動補償フィルタ Panaterm表示:0.53 パラメータファイルの設定値:53 小数点以下の2桁分 桁をシフト

■出荷パラメータ(11/11)

PARAMETER

MODEL MINAS-A6NE_V枠

No	パラメータ	出荷値	分	No	パラメータ	出荷値	分	No		パラメータ	出荷値	分料	No	パラメータ	出荷値	分	No	パラメータ	出荷値
0		0		31	メーカ使用	5	- 25		1			规				758			+
1	 未使用	<u> </u>		32		_		T					\Box				$\dagger \dagger$		1
2	 未使用	 		33	メーカ使用	0		t									H		+
3	未使用	<u> </u>		34	メーカ使用	0		t	1				H			F			+
4	未使用	-		35	メーカ使用	1		T	1										
5	未使用	-																	
6	未使用	-																	
7	未使用	-																	
8	未使用	-																	
9	未使用	-																	
10	未使用	_																	
11	未使用	_																	
12	未使用	_																	
13	未使用	-																	
14	未使用	_																	
15	未使用																		
16	メーカ使用	2																	
17	メーカ使用	4																	
18	未使用	-																	
19	未使用	-																	
20	未使用	-																	
21	未使用	-		Ш									\coprod						
22	未使用	-		Ш									Ш						
23	未使用	-		Ш									\coprod						
24	未使用	-											\coprod						
25	未使用	-		Ш									\coprod				\coprod		
26	未使用	-		Ш									\coprod						
27	未使用	-											\coprod				\coprod		
28	未使用	-		Ш									\Box						
29	未使用	-											Ш						
30	メーカ使用	0			ありの値を記載します。パラス														

^{*1} 小数点設定のあるパラメータ。Panatermに表示される小数点ありの値を記載します。パラメータファイルをテキスト等で直接確認する場合は小数点以下の桁分、桁がシフトされます。 例)Pr6.24 負荷変動補償フィルタ Panaterm表示:0.53 パラメータファイルの設定値:53 小数点以下の2桁分 桁をシフト

No.SX-DSV03515 付表2

PARAMETER

MODEL MINAS-A6NL V枠

分 類	lo	パラメータ	出荷値	分 類	No	パラメータ	出荷値	分叛	No	パラメータ	出荷値		分 質	パラメータ	出荷値	分和	No	パラメータ	出荷値
	,	動作方向設定	1									╽┟	~			72			
	1	メーカ使用	0	1															
	2	リアルタイム オートチューニング設定	1																
	3	リアルタイムオートチューニング 機械剛性設定	13																
	1	イナーシャ比/質量比	250																
[5	未使用	-																
	3	未使用	-	1															
7	7	未使用	-	1															
	3	メーカ使用	0	1															
(9	電子ギア分子	1																
1	0	電子ギア分母	1																
1	1	パルス出力分周分子	2500																
1	2	パルス出力論理反転	0	1															
1	3	第1トルクリミット	500																
1	4	位置偏差過大設定	100000																
	5	メーカ使用	1																
1	6	回生抵抗外付け設定	3																
1	7	外付け回生抵抗負荷率選択	0																
1	8	メーカ使用	0	Ш															
				Ш															
] [_]															

^{*1} 小数点設定のあるパラメータ。Panatermに表示される小数点ありの値を記載します。パラメータファイルをテキスト等で直接確認する場合は小数点以下の桁分、桁がシフトされます。 例)Pr6.24 負荷変動補償フィルタ Panaterm表示:0.53 パラメータファイルの設定値:53 小数点以下の2桁分 桁をシフト *2 トルクリミット設定(Pr0.13,Pr5.22,Pr5.25,Pr5.26)の最大値は適用モータにより異なります。

MODEL MINAS-A6NL V枠

分 類 No	パラメータ	出荷値	分類	No	パラメータ	出荷値	分数	No	パラメータ	出荷値	3 *) 阿	パラメータ	出荷値	分数	No	パラメータ	出荷値
1 0 *1	第1位置ループゲイン	48.0	1	31	メーカ使用	0		62		0	ľ							
1 *1	第1速度ループゲイン	27.0	1	32	メーカ使用	0		63	メーカ使用	0	F				F			
2 *1	第1速度ループ積分 時定数	21.0	1	33	メーカ使用	0		64	メーカ使用	0	F				r			
3	第1速度検出フィルタ	0	1	34	メーカ使用	0		65	メーカ使用	0	r							
4 *1	第1トルクフィルタ時定数	0.84		35	メーカ使用	0		66	メーカ使用	0	r							
5 *1	第2位置ループゲイン	48.0		36	メーカ使用	0		67	メーカ使用	0	r							
6 *1	第2速度ループゲイン	27		37	メーカ使用	0		68	メーカ使用	0								
7 *1	第2速度ループ積分 時定数	21.0		38	メーカ使用	0		69	メーカ使用	0	r							
8	第2速度検出フィルタ	0		39	メーカ使用	0		70	メーカ使用	0	Г							
9 *1	第2トルクフィルタ時定数	0.84		40	メーカ使用	0		71	メーカ使用	0								
10 *1	速度フィードフォワード ゲイン	100.0		41	メーカ使用	0		72	メーカ使用	0								
11 *1	速度フィードフォワード フィルタ	0.00		42	メーカ使用	0		73	メーカ使用	0	Г							
12 *1	トルクフィードフォワード ゲイン	100.0		43	メーカ使用	0		74	メーカ使用	0	Γ							
13 *1	トルクフィードフォワード フィルタ	0.00		44	メーカ使用	0		75	メーカ使用	0	Г							
14	第2ゲイン設定	1		45	メーカ使用	0		76	メーカ使用	0	Г							
15	位置制御切替モード	0		46	メーカ使用	0		77	メーカ使用	0	Г							
16 *1	位置制御切替時間	1.0		47	メーカ使用	0		78	メーカ使用	0								
17	位置制御切替レベル	0		48	メーカ使用	0												
18	位置制御切替時 ヒステリシス	0		49	メーカ使用	0												
19 *1	位置ゲイン切替時間	1.0		50	メーカ使用	0												
20	速度制御切替モード	0		51	メーカ使用	0												
21 *1	速度制御切替時間	0.0		52	メーカ使用	0												
22	速度制御切替レベル	0		53	メーカ使用	0												
23	速度制御切替時間 ヒステリシス	0		54	メーカ使用	0	L											
24	トルク制御切替モード	0		55	メーカ使用	0												
25 *1	トルク制御切替時間	0.0		56	メーカ使用	0												
26	トルク制御切替レベル	0		57	メーカ使用	0												
27	トルク制御切替時 ヒステリシス	0		58	メーカ使用	0												
28	メーカ使用	0		59	メーカ使用	0												
29	メーカ使用	0		60	メーカ使用	0												
30	メーカ使用	0		61	メーカ使用	0												

^{*1} 小数点設定のあるパラメータ。Panatermに表示される小数点ありの値を記載します。パラメータファイルをテキスト等で直接確認する場合は小数点以下の桁分、桁がシフトされます。 例)Pr6.24 負荷変動補償フィルタ Panaterm表示:0.53 パラメータファイルの設定値:53 小数点以下の2桁分 桁をシフト *2 トルクリミット設定(Pr0.13,Pr5.22,Pr5.25,Pr5.26)の最大値は適用モータにより異なります。

■出荷パラメータ(3/11)

PARAMETER

MINAS-A6NL V枠 MODEL

No No	パラメータ	出荷値	分類	No	パラメータ	出荷値	分類	No	パラメータ	出荷値	分類	No	パラメータ	出荷値	分数	No	パラメータ	出荷値
0	適応フィルタモード	0	1 1	31		0												
1	第1ノッチ周波数	5000		32	メーカ使用	0												
2	第1ノッチ幅	2		33	メーカ使用	0												
3	第1ノッチ深さ	0		34	メーカ使用	0												
4	第2ノッチ周波数	5000		35	メーカ使用	0												
5	第2ノッチ幅	2		36	メーカ使用	0												
6	第2ノッチ深さ	0		37	メーカ使用	0												
7	第3ノッチ周波数	5000																
8	第3ノッチ幅	2																
9	第3ノッチ深さ	0																
10	第4ノッチ周波数	5000																
11	第4ノッチ幅	2																
12	第4ノッチ深さ	0																
13	制振フィルタ切替選択	0																
14 *1	第1制振周波数	0.0																
15 *1	第1制振フィルタ設定	0.0																
16 *1	第2制振周波数	0.0																
17 *1	第2制振フィルタ設定	0.0																
18 *1	第3制振周波数	0.0																
19 *1	第3制振フィルタ設定	0.0																
20 *1	第4制振周波数	0.0																
21 *1	第4制振フィルタ設定	0.0																
22 *1	指令スムージング フィルタ	9.2																
23 *1	指令FIRフィルタ	1.0					L				L							
24	第5ノッチ周波数	5000																
25	第5ノッチ幅	2																
26	第5ノッチ深さ	0																
27	第1制振幅設定	0																
28	第2制振幅設定	0																
29	第3制振幅設定	0																
30	第4制振幅設定	0										\prod						

^{*1} 小数点設定のあるパラメータ。Panatermに表示される小数点ありの値を記載します。パラメータファイルをテキスト等で直接確認する場合は小数点以下の桁分、桁がシフトされます。例)Pr6.24 負荷変動補償フィルタ Panaterm表示:0.53 パラメータファイルの設定値:53 小数点以下の2桁分 桁をシフト *2 トルクリミット設定(Pr0.13,Pr5.22,Pr5.25,Pr5.26)の最大値は適用モータにより異なります。

No.SX-DSV03515 付表 2

PARAMETER

分 類 No	パラメータ	出荷値	分類	No	パラメータ	出荷値	分数	No	パラメータ	出荷値	分類	No	パラメータ	出荷値	分数	No	パラメータ	出荷値
3 0	未使用	-		31		-									Γ			
1	未使用	-		32	メーカ使用	0												
2	未使用	-													Г	П		
3	未使用	-																
4	メーカ使用	0																
5	メーカ使用	0													Г			
6	未使用	-																
7	未使用	-																
8	未使用	-													Г			
9	未使用	-																
10	未使用	-													Г			
11	未使用	-																
12	加速時間設定	0																
13	減速時間設定	0														\prod		
14	S字加減速設定	0														\prod		
15	未使用	-													Г	П		
16	未使用	-																
17	速度制限選択	0																
18	未使用	-																
19	未使用	-																
20	未使用	-													Г	П		
21	速度制限值1	0																
22	速度制限值2	0													Г	П		
23	フィードバックスケール タイプ選択	0																
24	メーカ使用	0														\sqcap		
25	メーカ使用	1														\sqcap		
26	フィードバックスケール & CS方向反転	0														\sqcap		
27	フィードバックスケール Z相断線検出無効	0													Г			
28	メーカ使用	1														\sqcap		
29	メーカ使用	0													Г	\sqcap		
30	未使用	-														\sqcap		

分 類	パラメータ	出荷値	分類	No	パラメータ	出荷値	分数	No	パラメータ	出荷値	<u>ار</u> *) No	パラメータ	出荷値	分類	No	パラメータ	出荷値
4 0		3289650	1 -	31	位置決め完了範囲	10	Г				Γ					П		
1	SI2入力選択	8487297		32	位置決め完了出力設定	0					Γ							
2	SI3入力選択	8553090		33	INPホールド時間	0					Г							
3	SI4入力選択	3026478	11	34	ゼロ速度	50	Г				Г							
4	SI5入力選択	2236962	11	35	速度一致幅	50					Г							
5	SI6入力選択	2171169	11	36	到達速度	1000					Г							
6	SI7入力選択	2829099		37	停止時 メカブレーキ動作設定	0					Γ							
7	SI8入力選択	3223857		38	動作時 メカブレーキ動作設定	0					Г							
8	未使用	-		39	ブレーキ解除速度設定	30					Γ							
9	未使用	-		40	警告出力選択1	0												
10	SO1出力選択	197379		41	警告出力選択2	0												
11	SO2出力選択	1052688		42	第2位置決め完了範囲	10												
12	2 SO3出力選択	65793		43	未使用	-												
13	未使用	-		44 *1	位置コンペア出力 パルス幅設定	0.0												
14	未使用	-		45	位置コンペア出力 極性選択	0												
15	未使用	-		46	未使用	-												
16		0		47	パルス出力選択	0												
17	アナログモニタ1 出力ゲイン	0		48	位置コンペア値1	0												
18		4		49	位置コンペア値2	0	L				L							
19	アナログモニタ2 出力ゲイン	0		50	位置コンペア値3	0												
20	未使用	-		51	位置コンペア値4	0												
21	アナログモニタ出力設定	0		52	位置コンペア値5	0	L				L							
22	2 メーカ使用	0		53	位置コンペア値6	0					L							
23	メーカ使用	0		54	位置コンペア値7	0					L							
24	メーカ使用	0		55		0									L			
25	未使用	-		56 *1	位置コンペア出力 遅延補償量	0.0												
26	未使用	-		57	位置コンペア出力 割付け設定	0									L			
27	未使用	-			-						L				L			
28	未使用	-			-		L								L			
29	未使用	-																
30	未使用	-													L			

^{*1} 小数点設定のあるパラメータ。Panatermに表示される小数点ありの値を記載します。パラメータファイルをテキスト等で直接確認する場合は小数点以下の桁分、桁がシフトされます。 例)Pr6.24 負荷変動補償フィルタ Panaterm表示:0.53 パラメータファイルの設定値:53 小数点以下の2桁分 桁をシフト *2 トルクリミット設定(Pr0.13,Pr5.22,Pr5.25,Pr5.26)の最大値は適用モータにより異なります。

分	No	パニューカ	山井庙
類		パラメータ	出荷値
5	0	未使用	
	1	未使用	_
	2	未使用	-
	3	パルス出力分周分母	0
	4	駆動禁止入力設定	1
	5	駆動禁止時シーケンス	0
	6	サーボオフ時シーケンス	0
	7	主電源オフ時シーケンス	0
	8	主電源オフ時 LVトリップ選択	1
	9	主電源オフ検出時間	70
	10	アラーム時シーケンス	0
	11	即時停止時トルク設定	0
	12	オーバーロード レベル設定	0
	13	過速度レベル設定	0
	14 *1	モータ可動範囲設定	1.0
	15	制御入力信号 読込み設定	0
	16	未使用	-
	17	未使用	-
	18	未使用	-
	19	未使用	-
	20	位置設定単位選択	0
	21	トルクリミット選択	1
	22 *2	第2トルクリミット	500
	23	トルクリミット切替設定1	0
	24	トルクリミット切替設定2	0
	25 *2	正方向トルクリミット	500
	26 *2	負方向トルクリミット	500
	27	未使用	-
	28	未使用	-
	29	メーカ使用	2
	30	未使用	-

分類	No	パラメータ	出荷値	分類	No
5	31	USB軸アト・レス	1	5	62
	32	未使用	-		63
	33	パルス再生出力 限界有効設定	0		64
	34	メーカ使用	4		65
	35	未使用	ı		66 *1
	36	メーカ使用	0		67
	37	未使用	-		68
	38	未使用	-		69 *1
	39	未使用	-		70 *1
	40	未使用	=		71 *1
	41	未使用	-		72 *1
	42	未使用	-		73 *1
	43	未使用	-		74 *1
	44	未使用	-		75
	45 *1	象限突起正方向補正値	0.0		76
	46 *1	象限突起負方向補正値	0.0		77 *1
	47	象限突起補償遅延時間	0		78 *1
	48 *1	象限突起補償 フィルタ設定L	0.00		
	49 *1	象限突起補償 フィルタ設定H	0.00		
	50	メーカ使用	0		
	51	メーカ使用	0		
	52	メーカ使用	0		
	53	メーカ使用	0		
	54	メーカ使用	0		
	55	メーカ使用	0		
	56	Slow Stop時 減速時間設定	0		
	57	Slow Stop時 S字加減速設定	0		
	58	未使用	-		
	59	未使用	-		
	60	未使用	-		
	61	未使用			

		1,		
分類	No	パラメータ	出荷値	分 類
5	62	未使用	-	
	63	未使用	-	
	64	未使用	-	
	65	未使用	-	
	66 *1	劣化診断収束判定時間	0.0	
	67	劣化診断イナーシャ比 上限値	0	
	68	劣化診断イナーシャ比 下限値	0	
	69 *1	劣化診斯偏荷重 上限値	0.0	
	70 *1	劣化診断偏荷重 下限値	0.0	
	71 *1	劣化診断動摩擦 上限値	0.0	
	72 *1	劣化診断動摩擦 下限値	0.0	
	73 *1	劣化診断粘性摩擦 上限値	0.0	
	74 *1	劣化診断粘性摩擦 下限値	0.0	
	75	劣化診断速度設定	0	
	76	劣化診断トルク平均時間	0	
	77 *1	劣化診断トルク上限値	0.0	
	78 *1	劣化診断トルク下限値	0.0	
	-1			
				\vdash
				\vdash
				\vdash

分類	No	パラメータ	出荷値	分 類	No	

荷値	分類	No	パラメータ	出荷値

^{*1} 小数点設定のあるパラメータ。Panatermに表示される小数点ありの値を記載します。パラメータファイルをテキスト等で直接確認する場合は小数点以下の桁分、桁がシフトされます。 例)Pr6.24 負荷変動補償フィルタ Panaterm表示:0.53 パラメータファイルの設定値:53 小数点以下の2桁分 桁をシフト *2 トルクリミット設定(Pr0.13,Pr5.22,Pr5.25,Pr5.26)の最大値は適用モータにより異なります。

出荷値

パラメータ

PARAMETER

分 類	No	パラメータ	出荷値
6	0	未使用	_
	1	未使用	-
	2	速度偏差過大設定	0
	3	未使用	-
	4	未使用	-
	5 *1	位置第3ゲイン有効時間	0.0
	6	位置第3ゲイン倍率	100
	7	トルク指令加算値	0
	8	正方向トルク補償値	0
	9	負方向トルク補償値	0
	10	機能拡張設定	16
	11	メーカ使用	100
	12	未使用	-
	13	未使用	-
	14	アラーム時即時停止時間	200
	15	第2過速度レベル設定	0
	16	未使用	-
	17	未使用	-
	18 *1	電源投入ウェイト時間	0.0
	19	メーカ使用	0
	20	メーカ使用	0
	21	メーカ使用	0
	22	AB相外部スケール パルス出力方法選択	0
	23	負荷変動補償ゲイン	0
	24 *1	負荷変動補償フィルタ	0.53
	25	未使用	-
	26	未使用	-
	27	警告ラッチ状態設定	0
	28	未使用	-
	29	未使用	-
	30	メーカ使用	0
	. 1 .	W. F=n, -b & + 7 & - 2 } h D	.)-+-

分類	No	パラメータ	出荷値
6	31	リアルタイムオート チューニング推定速度	1
	32	チューニング推定速度 リアルタイムオート チューニングカスタム設定	0
	33	未使用	-
	34	メーカ使用	0
	35	メーカ使用	10
	36	ダイナミックブレーキ 操作入力設定	0
	37 *1	発振検出レベル	0.0
	38	警告マスク設定	4
	39	警告マスク設定2	0
	40	未使用	-
	41	第1制振深さ	0
	42 *1	2段トルクフィルタ時定数	0.00
	43	2段トルクフィルタ減衰項	0
	44	未使用	-
	45	未使用	-
	46	未使用	-
	47	機能拡張設定2	1
	48 *1	調整フィルタ	5B/5C:1.2 上記以外:1.1
	49	指令応答フィルタ/ 調整フィルタ減衰項設定	15
	50 *1	粘性摩擦補償ゲイン	0.0
	51	即時停止完了ウェイト時間	0
	52	メーカ使用	0
	53	メーカ使用	0
	54	メーカ使用	0
	55	未使用	-
	56	未使用	-
	57	トルク飽和異常保護 検出時間	0
	58	メーカ使用	0
	59	メーカ使用	0
	60	第2制振深さ	0
	61 *1	第1共振周波数	0.0

分類	No	パラメータ	出荷值	分類
6	62	第1共振減衰比	0	6
	63 *1	第1反共振周波数	0.0	
	64	第1反共振減衰比	0	
	65 *1	第1応答周波数	0.0	
	66 *1	第2共振周波数	0.0	
	67	第2共振減衰比	0	
	68 *1	第2反共振周波数	0.0	
	69	第2反共振減衰比	0	
	70 *1	第2応答周波数	0.0	
	71	第3制振深さ	0	
	72	第4制振深さ	0	
	73 *1	負荷推定フィルタ	0.00	
	74 *1	トルク補償周波数1	0.0	
	75 *1	トルク補償周波数2	0.0	
	76	負荷推定回数	0	
	77	未使用	-	
	78	未使用	-	
	79	未使用	-	
	80	未使用	-	
	81	未使用	-	
	82	未使用	-	
	83	未使用	-	
	84	未使用	-	
	85	退避動作条件設定	0	
	86	退避動作アラーム設定	0	
	87	メーカ使用	0	
	88	メーカ使用	0	
	89	未使用	-	
	90	未使用	-	
	91	未使用	-	
	92	未使用	-	

分 類	No	パラメータ	出荷値	分類	No	
6	93	未使用	ı			
	94	未使用	ı			
	95	未使用	-			
	96	未使用	-			
	97	機能拡張設定3	0			
	98	機能拡張設定4	0			

2	28	未使用	-		59	メーカ使用	0		90	未使用	-				L	
2	29	未使用	-		60	第2制振深さ	0		91	未使用	_					
3	30	メーカ使用	0		61 *1	第1共振周波数	0.0		92	未使用	_					
	1	数点設定のあるパラメータ。Pa 列) Pr6.24 負荷変動補償フィル レクリミット設定(Pr0.13,Pr5.22,F	レタ Panate	erm表	長示:0.53	パラメータファイルの設定				接確認する場合は小数点以下の 22桁分 桁をシフト	の桁分、桁がジ	ノフトさ	れます	.		

分類	No	パラメータ	出荷値
7	0	LED表示内容	0
	1	電源投入時 アドレス表示時間設定	0
	2	未使用	-
	3	トルク制限中出力設定	0
	4	メーカ使用	0
	5	メーカ使用	0
	6	メーカ使用	0
	7	メーカ使用	0
	8	メーカ使用	0
	9	ラッチ遅延量補正時間1	360
	10	ソフトリミット機能	0
	11	正側ソフトリミット値	500000
	12	負側ソフトリミット値	-500000
	13	アブソ原点位置オフセット	0
	14	主電源オフ警告検出時間	0
	15	位置決め近傍範囲	10
	16	メーカ使用	0
	17	未使用	-
	18	未使用	-
	19	未使用	
	20	RTEX通信周期設定	3
	21	RTEX指令更新 周期比設定	2
	22	RTEX機能拡張設定1	0
	23	RTEX機能拡張設定2	18
	24	RTEX機能拡張設定3	0
	25	RTEX速度単位設定	0
	26	RTEX連続通信 異常警告設定	0
	27	RTEX累積通信 異常警告設定	0
	28	RTEX_Update_Counter 異常警告設定	0
	29	RTEXモニタ選択1	0
	30	RTEXモニタ選択2	0
	Ju 1 .	\数占設定のあるパラメータ Pa	notomm/r 主子

分類	No	パラメータ	出荷値
7	31	RTEXモニタ選択3	0
	32	RTEXモニタ選択4	0
	33	RTEXモニタ選択5	0
	34	RTEXモニタ選択6	0
	35	RTEXコマンド設定1	0
	36	RTEXコマンド設定2	0
	37	RTEXコマンド設定3	0
	38	RTEX_Update_Counter 異常保護設定	0
	39	メーカ使用	0
	40	RTEX機能拡張設定4	1
	41	RTEX機能拡張設定5	0
	42	未使用	-
	43	磁極位置推定完了 出力設定	0
	44	未使用	-
	45	未使用	-
	46	未使用	-
	47	未使用	-
	48	未使用	-
	49	未使用	-
	50	未使用	-
	51	未使用	-
	52	メーカ使用	0
	53	未使用	-
	54	未使用	-
	55	未使用	-
	56	未使用	-
	57	未使用	-
	58	未使用	-
	59	未使用	-
	60	未使用	-
	61	未使用	-
_	State 2		

分類	No	パラメータ	出荷値
7	62	未使用	-
	63	未使用	-
	64	未使用	-
	65	未使用	-
	66	未使用	-
	67	未使用	-
	68	未使用	-
	69	未使用	-
	70	未使用	-
	71	未使用	-
	72	未使用	-
	73	未使用	-
	74	未使用	-
	75	未使用	-
	76	未使用	-
	77	未使用	-
	78	メーカ使用	0
	79	未使用	-
	80	メーカ使用	0
	81	メーカ使用	0
	82	未使用	-
	83	未使用	1
	84	未使用	-
	85	未使用	-
	86	未使用	_
	87	メーカ使用	0
	88	メーカ使用	0
	89	メーカ使用	0
	90	未使用	_
	91	RTEX通信周期拡張設定	500000
	92	ラッチ遅延量補正時間2	0

分質	No	パラメータ	出荷値	分類	No	I
7	93	原点復帰戻り動作 制限速度	0			ĺ
	94	未使用	-			ĺ
	95	RTEX連続通信 異常保護1検出回数	4			ľ
	96	RTEX連続通信 異常保護2検出回数	12			I
	97	RTEX诵信タイムアウト	4			l
	98	異常保護検出回数 RTEXサイクリックデータ 異常保護1/2検出回数	4			l
	99	RTEX機能拡張設定6	0			l
	100	メーカ使用	0			ľ
	101	未使用	-			ľ
	102	未使用	-			I
	103	未使用	_			ľ
	104	未使用	-			ĺ
	105	未使用	-			
	106	未使用	-			ĺ
	107	未使用	-			ĺ
	108	RTEX通信同期設定	7			ĺ
	109	メーカ使用	0			ĺ
	110	メーカ使用	0			
	111	メーカ使用	0			
	112	RTEX通信 ステータスフラグ選択	0			
	113	未使用	-			
	114	未使用	ı			
	115	未使用	1			
	116	未使用	ı			
	117	未使用	-			
	118	未使用	ı			
	119	メーカ使用	0			
						ĺ

No	パラメータ	出荷値		分質	No	パラメータ	出荷値
93	原点復帰戻り動作 制限速度	0	╽╏	\$ <u>R</u>			
94	未使用	-		7	\exists		
95	RTEX連続通信 異常保護1検出回数	4					
96	RTEX連続通信 異常保護2検出回数	12					
97	RTEX通信タイムアウト 異常保護検出回数	4					
98	RTEXサイクリックデータ 異常保護1/2検出回数	4					
99	RTEX機能拡張設定6	0					
100	メーカ使用	0					
.01	未使用	-					
l 02	未使用	-					
103	未使用	-					
L 04	未使用	_					
105	未使用	_					
106	未使用	-					
.07	未使用	_					
L 0 8	RTEX通信同期設定	7					
109	メーカ使用	0					
.10	メーカ使用	0					
11	メーカ使用	0					
12	RTEX通信 ステータスフラグ選択	0]				
13	未使用	-					
14	未使用	-					
15	未使用	-					
.16	未使用	-					
17	未使用	-					
18	未使用	-					
19	メーカ使用	0					
٦							

^{*1} 小数点設定のあるパラメータ。Panatermに表示される小数点ありの値を記載します。パラメータファイルをテキスト等で直接確認する場合は小数点以下の桁分、桁がシフトされます。 例)Pr6.24 負荷変動補償フィルタ Panaterm表示:0.53 パラメータファイルの設定値:53 小数点以下の2桁分 桁をシフト *2トルクリミット設定(Pr0.13,Pr5.22,Pr5.25,Pr5.26)の最大値は適用モータにより異なります。

分 類	lo	パラメータ	出荷値	5 数) No	パラメータ	出荷値	分 類	No	パラメータ	出荷値	分数) No	パラメータ	出荷値	分類	No	パラメータ	出荷値
8 (メーカ使用	0																
	1	プロファイル 直線加速定数	100	l L								L				L			
[:	2	メーカ使用	0																
	3	メーカ使用	0																
	4	プロファイル 直線減速定数	100																
	5	メーカ使用	0																
	6	未使用	-																
	7	未使用	-																
[8	8	未使用	-																
[9	9	未使用	-																
1	.0	プロファイル位置ラッチ 検出後移動量	0																
1	.1	未使用	-																
1	.2	プロファイル 原点復帰モード設定	0																
1	.3	プロファイル 原点復帰速度1	50																
1	4	プロファイル 原点復帰速度2	5																
1	.5	メーカ使用	0																
1	.6	未使用	-																
1	.7	退避動作相対移動量	0																
1	.8	退避動作速度	0																
1	.9	メーカ使用	0																
																Г			
													1						
													\top						
													\top						
$ \uparrow \uparrow $																Г			
H	+			-							\top		+			r			
	1 - 34	4.上部ウのナブ .ºニ) カ D		1 L	1 *4.1	【 よりのはと記事』をよºこ)	カマーノルナニ	L L	1	┃ 接確認する場合け小数占以↑	- 0 1/- 1/ 1/- 2 × 1	71 +	h ++	<u> </u>		Ь.			

^{*1} 小数点設定のあるパラメータ。Panatermに表示される小数点ありの値を記載します。パラメータファイルをテキスト等で直接確認する場合は小数点以下の桁分、桁がシフトされます。 例)Pr6.24 負荷変動補償フィルタ Panaterm表示:0.53 パラメータファイルの設定値:53 小数点以下の2桁分 桁をシフト *2トルクリミット設定(Pr0.13,Pr5.22,Pr5.25,Pr5.26)の最大値は適用モータにより異なります。

MODEL MINAS-A6NL V枠

分類	No	パラメータ	出荷値	分類	No	パラメータ	出荷値	分類	No	パラメータ	出荷値	分数	No	パラメータ	出荷値	分類	No	パラメータ	出荷値
	0	モータタイプ選択	1		31	メーカ使用	0												
	1 *1	1回転あたりのスケールパルス数/ フィードバックスケール分解能	0.000		32	メーカ使用	0					Г							
	2 *1	磁極ピッチ	0.00		33	メーカ使用	100					Г							
	3	1回転あたりの極対数	0		34	メーカ使用	0												
	4 *1	モータイナーシャ	0.00		35	トルク飽和異常保護回数	0					Г							
	5 *1	モータ定格トルク	0.0		36	未使用	-												
	6 *1	モータ定格実効電流	0.0		37	未使用	-												
:	7 *1	モータ瞬時最大電流	0.0		38	未使用	-												
:	8 *1	モータ相インダクタンス	0.00		39	未使用	-												
	9 *1	モータ相抵抗	0.00		40	未使用	-					L							
	10	最大過速度レベル	0		41	未使用	-	L				L							
	11	キャリア周波数選択	5B/5C:0 上記以外:1		42	未使用	-	L				L							
	12	電流応答自動調整	60		43	未使用	-					L					Ш		
	13	電流比例ゲイン	50		44	未使用	-					L					Ш		
	14	電流積分ゲイン	10		45	未使用	-	L				L					Ш		
	15	未使用	-		46	未使用	-					L					Ш		
	16	未使用	-		47	未使用	-					L					Ш		
	17	メーカ使用	0		48	電圧フィードフォワード ゲイン1	0					L					Ш		
	18	メーカ使用	0		49	電圧フィードフォワード ゲイン2	0					L					Ш		
	19	メーカ使用	0		50	メーカ使用	0	L				L					Ш		
	20	磁極検出方式選択	0									L					Ш		
	21	CS位相設定	0									L					Ш		
	22	磁極位置推定 トルク指令時間	200		Ш			L				L					Ш		
	23	磁極位置推定 指令トルク	50					L				L					Ш		
	24	磁極位置推定 ゼロ移動パルス幅設定	100									L					Ш		
	25	磁極位置推定 モータ停止判定パルス数	40									L					Ш		
	26	磁極位置推定 モータ停止判定時間	40									L					Щ		
	27	磁極位置推定 モータ停止制限時間	1000					L				L					Ш		
	28 *1	磁極位置推定 トルク指令フィルタ	1.00					L				L					Ш		
	29	オーバーロード保護 時限特性選択	0					L				L					Ш		
	30	磁極あたりのパルス数 数 占設定のあろパラメータ Pa	0		4,) has the Year the		Ļ				L	Ļ						

^{*1} 小数点設定のあるパラメータ。Panatermに表示される小数点ありの値を記載します。パラメータファイルをテキスト等で直接確認する場合は小数点以下の桁分、桁がシフトされます。 例)Pr6.24 負荷変動補償フィルタ Panaterm表示:0.53 パラメータファイルの設定値:53 小数点以下の2桁分 桁をシフト *2トルクリミット設定(Pr0.13,Pr5.22,Pr5.25,Pr5.26)の最大値は適用モータにより異なります。

No.SX-DSV03515 付表 2

PARAMETER

分 類	0	パラメータ	出荷値	分類	No	パラメータ	出荷値	分類	No	パラメータ	出荷値		分 類 No	パラメータ	出荷値	分類	No	パラメータ	出荷値
15 0		メーカ使用	0		5 31	メーカ使用	5									ŕ	П		
1		未使用	-	11	32	未使用	-												
2	!	未使用	-	11	33	メーカ使用	0										П		
3		未使用	-	11	34	メーカ使用	0												
4		未使用	-		35	メーカ使用	1												
5		未使用	-																
6	;	未使用	-																
7		未使用	-																
8	1	未使用	-																
9		未使用	_																
10	0	未使用	_																
1	1	未使用	_																
1:	2	未使用	_																
13	3	未使用	-																
14	4	未使用	-																
1	5	未使用	-																
10	6	メーカ使用	2					L											
1	7	メーカ使用	4																
18	8	未使用	-																
19	9	未使用	-					L											
20	0	未使用	-														Ш		
2:	1	未使用	-					L											
2:	2	未使用	_					╎└									Ш		
23	3	未使用	_	Į L				l L				╽╽					Ш		
24	4	未使用	-					L									Ш		
2	5	未使用	-	Į L				l L				╽╽					Ш		
20	6	未使用	-	\bot	\perp								\perp				Ш		
2'	7	未使用	_	L	\perp								\perp				Ш		
28	8	未使用	_	$\downarrow \mid$	\perp												Ц		
29	9	未使用	-	$\downarrow \mid$	\perp												Ц		
30		メーカ使用	0			[なりの値を記載] ます パラッ													

^{*1} 小数点設定のあるパラメータ。Panatermに表示される小数点ありの値を記載します。パラメータファイルをテキスト等で直接確認する場合は小数点以下の桁分、桁がシフトされます。 例)Pr6.24 負荷変動補償フィルタ Panaterm表示:0.53 パラメータファイルの設定値:53 小数点以下の2桁分 桁をシフト *2 トルクリミット設定(Pr0.13,Pr5.22,Pr5.25,Pr5.26)の最大値は適用モータにより異なります。